



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЛЕНОТОЧНЫЕ ПИЛЫ МОДЕЛИ ПЕГАС

Модель	PEGAS 350x400 A-CNC-LR-F
Зав. №	
Спецификация	ПОКОЛЕНИЕ 2 - версия 4

PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs. armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, tel./fax: 00420 544 221 125
E-mail: pegas@gonda.cz, www.pegas-gonda.cz



1. СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ	2
2. ВВЕДЕНИЕ	5
3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	5
3.1 РАБОЧИЙ ЦИКЛ СТАНКА	5
3.2 КОНСТРУКЦИЯ	5
3.3 СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА	6
3.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	6
3.4.1 НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА	6
3.5 НАЗНАЧЕНИЕ СТАНКА	7
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9
4.1 РЕЖИМ РЕЗАНИЯ	9
4.2 РАЗМЕРЫ	10
4.3 СПРАВКА О ПРИВОДЕ	10
4.4 ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ – УРОВЕНЬ ШУМА СТАНКА:	10
4.5 ЩИТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	10
5. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ	11
5.1 КОНЗОЛЬ СТАНКА	12
5.2 ПИТАТЕЛЬ	13
5.3 ОСНОВНЫЕ ТИСКИ	14
5.4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ	15
6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	16
6.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ	16
6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКОМ	17
6.2.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ	17
6.2.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ	17
6.3 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА	18
6.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	18
6.5 ВОСПРЕЩАЕТСЯ!	19
6.6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКОМ PEGAS 350X400 A-CNC-LR-F	19
6.7 ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ	21
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ	22
8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СКЛАДИРОВАНИЮ	22
9. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	23
9.1 КОНТРОЛЬ СТАНКА	23
9.2 ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАНКА	23
9.3 СПОСОБ ФИКСАЦИИ К ПОЛУ	24
9.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	25
10. УПРАВЛЕНИЕ СТАНКА	26
10.1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PEGAS CNC1	26
10.2 АКТИВАЦИЯ СИСТЕМЫ	26
10.3 ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	27
10.3.1 1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ	27
10.3.2 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ	27
10.3.3 3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА	28
10.3.4 4. СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ - СЛУЖИТ ТОЖЕ КАК НУМЕРИЧЕСКИЙ КЛАВИШ	28
10.4 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ	29
10.4.1 НАСТРОЙКА НИСХОДЯЩЕГО РЕЖИМА КОЛИЧЕСТВА ШТУК :	29
10.4.2 НАСТРОЙКА ВОСХОДЯЩЕГО РЕЖИМА КОЛИЧЕСТВА РАЗРЕЗОВ	29
10.5 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ	29
10.5.1 СБРОС ВСЕХ СТРОЧЕК ПРОГРАММЫ :	29
10.5.2 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ	29
10.5.3 НАСТРОЙКА ДЛИНЫ РЕЗАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ	29
10.6 ПУСК ПРОГРАММЫ	30
10.7 НАЛАДКА СЧЕТЧИКА РАЗРЕЗОВ	30
10.8 ПАРАМЕТРЫ	31
10.9 ТЕСТ ВХОДА И ВЫХОДА ОБОРУДОВАНИЯ	31
10.10 СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ:	32
10.11 ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ УГЛОВ	33

10.11.1 ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ	33
10.11.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ.....	33
10.11.3 ВЫПИСКА ПАРАМЕТРОВ	33
10.11.4 ФУНКЦИИ КНОПОК / ВНЕШНИЕ ВВОДЫ.....	33
10.11.5 ФУНКЦИИ КНОПОК	34
11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.....	35
11.1 УСТАНОВКА УГЛОВ РЕЗАНИЯ	35
ПОСЛЕ ПУСКА СТАНКА В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ НАДО РЕАЛИЗОВАТЬ ШАГИ, КОТОРЫЕ ПОДГОТОВИТ СТАНОК К РЕЗКЕ.	35
11.2 НАЛАДКА ОСНОВНЫХ ТИСКОВ И ТИСКОВ ПИТАТЕЛЯ	35
11.3 УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ	35
11.4 НАЛАДКА ДАТЧИКОВ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЙ	36
11.4.1 НАЛАДКА ВЕРХНЕГО РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ:.....	36
11.4.2 НАЛАДКА НИЖНЕГО РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ:.....	36
11.4.3 ПРОВЕРКА ОПТИМАЛЬНОЙ НАЛАДКИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ КОНЗОЛИ	37
11.5 НАСТРОЙКА РЕЗКИ ПОД УГЛОМ	37
11.5.1 РЕЗКА УГЛОВЫХ РАЗРЕЗОВ НАПРАВО	38
11.5.2 РЕЗКА УГЛОВЫХ РАЗРЕЗОВ НАЛЕВО.....	38
12. РЕЗКА.....	40
12.1 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ.....	40
12.2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ.....	40
12.3 МАНИПУЛЯЦИЯ С МАТЕРИАЛОМ.....	41
12.4 15 ПУНКТОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЗКИ.....	41
12.5 5 ПУНКТОВ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЗКИ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ СТАНКЕ	41
13. ИНФОРМАЦИИ О ПОЛОТНУ	42
13.1 НАТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА	42
13.2 ЗАМЕНА ПОЛОТНА	42
13.3 НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА	43
13.4 ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЩЕТКА ПОЛОТНА.....	44
14. ВЫБОР ПОЛОТНА ПИЛЫ	45
14.1 БИМЕТАЛЛНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА	45
14.2 ЗУБЬЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА	46
14.3 ВЫБОР РАЗМЕРА ЗУБЬЕВ ПОЛОТНА ПИЛЫ ПРИ РАСПИЛЕ СПЛОШНОГО МАТЕРИАЛА	47
14.4 ВЫБОР РАЗМЕРА ЗУБЬЕВ ПОЛОТНА ПИЛЫ ПРИ РАСПИЛЕ ПРОФИЛЕЙ.....	47
14.5 СТАРТОВЫЙ НАБЕГ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА – ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО ПОЛОТНА НА СТАНОК.....	48
14.6 ПРАВИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ МАТЕРИАЛА.....	48
14.7 СКОРОСТЬ РАСПИЛЯ –СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КОНСОЛИ В РЕЗАНИЕ	48
14.8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СКОРОСТИ РАСПИЛА И СПОСОБА ОХЛАЖДЕНИЯ	49
15. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОПЛАТУ	50
15.1 HP	52
15.2 ЛАЗЕР	52
15.3 RDT	52
15.4 ОСВЕЩЕНИЕ	53
15.5 MINI LUBE	53
15.5.1 УСТАНОВКА И НАЛАДКА.....	53
15.5.2 УПРАВЛЕНИЕ	53
16. УХОД И РЕМОНТЫ.....	54
16.1 ПРОВЕРКА СМАЗКИ	54
16.2 ЗАКАЗНЫЙ ОБЪЁМ МАСЛА – КОЛИЧЕСТВА И ИНТЕРВАЛИ ЗАМЕН	55
16.3 ПОПОЛНЕНИЕ И ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО:.....	56
16.3.1 ЗАГРАЗНЕНИЕ ФИЛЬТРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА	56
16.3.2 ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ВКЛАДЫША	56
16.3.3 ЗАПРАВКА ЁМКОСТИ МАСЛОМ	57
16.4 ПОПОЛНЕНИЕ И ЗАМЕНА МАСЛА ДЛЯ СОЖ	58
16.4.1 СМЕШИВАНИЕ СОЖ:.....	58
16.4.2 СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ.....	58
16.4.3 СРОК СЛУЖБЫ СОЖ	58
16.5 ЗАМЕНА ТРАНСМИСИОННОГО МАСЛА.....	59

16.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРОВ	59
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ	60
17.1 НАЛАДКА ПОЗИЦИИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА	60
17.2 НАЛАДКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ПИЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ И ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ 61	
17.3 НАЛАДКА НАТЯЖНОГО ШКИВА	62
17.4 НАЛАДКА СКОРОСТИ ПИТАТЕЛЯ	63
17.5 НАЛАДКА НЕЙТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ ПИТАТЕЛЯ	63
17.6 НАЛАДКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ	64
17.6.1 МЕТОД НАЛАДКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	64
17.6.2 УСТАНОВЛЕННЫЕ КОНСТАНТЫ:	65
17.7 НАЛАДКА ДАВЛЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА:	66
17.8 ДАВЛЕНИЯ - НАЛАДКА	66
17.9 ЗАМЕНА МУФТЫ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И НАСОСОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА	67
17.10 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ВВОДОВ И ВЫВОДОВ – УУ PEGAS	68
17.10.1 УСТАНОВКА РЕЖИМА ДИАГНОСТИРОВАНИЕ В/В:	68
17.10.2 ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ:	68
17.10.3 ВВОДЫ:	68
17.10.4 ВЫВОДЫ:	68
17.10.5 ПРОГРАМИРОВАНИЕ ПЛАТЫ SAW MICRO CNC	69
17.10.6 УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ SAW MICRO CNC	69
17.11 РЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ СО СТАНКОМ	71
18. ЛИКВИДАЦИЯ СТАНКА	72
19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	72
20. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	73
21. СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ	74
22. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	75

2. ВВЕДЕНИЕ

Это руководство разработано для требований действующих директив. Есть очень важное, чтобы обслуживающий станка был с паспортом по обслуживанию порядочно ознакомлен и паспорт был всегда обслуживающеи к распоряжению.

ВНИМАНИЕ: Изготовимель и поставщик станка оставляет за собой право сделать технические изменения на своих изделиях и изменения в рекомендации по обслуживанию бес предварительных предупреждений.

3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Автоматический ленточнопильный станок с системой управления ЧПУ. Длина и количество штук задается из пульта управления. Станок сам расчитает количество подач и осуществляет требуемые расчёты. Система ЧПУ позволяет задать до 9-ти программ для быстрой настройки длин, случайно вариант автоматического изменения размера для резки на несколько длин из одной заготовки. Станок позволяет выбор между резкой в автоматическом или полуавтоматическом режиме, когда все движения управляются независимо.

Станок предназначен для резки заготовок в перпендикулярных и угловых разрезах. Угловые разреза плавно регулируемые от 45 градусов налево до 45 градусов направо. Изменение угла резки при помощи быстродействующего рычага. Углы изображены на цифровом показатели угла поворота поворотного устройства.

Станок обнаруживает применение в серийном производстве. С учётом своей массивной конструкции позволяет резку широкого спектра качества материалов вкл. нержавеющих и инструментальных сталей и то как профилей, так массивных заготовок.

3.1 РАБОЧИЙ ЦИКЛ СТАНКА

Станок автоматически закрепить материал в основных тисках и питатель начнет переезжать в положение для заданной длины резаного материала и закрепить материал. Консоль идет в разрез, после отрезки материала выедет в верхнее положение. Основные тиски открываются, питатель передвинет материал на требуемую длину. Основные тиски закрепятся, тиски питателя открываются и весь цикл повторяется. Обслуживающий только закладывает заготовку и снимает срезанные штуки. Во время резки возможно исправлять скорость полотна и скорость подачи консоли в разрез.

3.2 КОНСТРУКЦИЯ

Станок своей конструкцией спроектирована таким способом, чтобы соответствовал экстремальной нагрузке в условиях эксплуатации. По этой причине все основные - несущие части станка изготовлены как литие из чугуна по причине жёсткости, удаления вибраций и уваров. Исполнение частей консоли, тисков и поворотного устройства из чугуна.

- Консоль изготовлена из чугуна и спроектирована таким способом, что бы была обеспечена требуемая мощность и точность резки. Консоль имеет укладку в наложиваемых подшипниках с натяжением. Мощность и скорость консоли возможно изменять.
- Тиски изготовлены из чугуна и губки тисков обеспечивают безопасный зажим заготовки. Губка тисков гидравлически управляется, с коротким ходом. Тиски уложены в наложиваемом пазе в виде ласточкина хвоста. Наладка губки ручная, помошью ручки, трапецидальным винтом. Губка тисков передвигается налево / направо по направлению наладки угла резки, фиксация помошью ручки.
- Подающие тиски двигаются помошью гидравлического цилиндра по двух отшлифованных штангах помошью тефлоновых втулок. Указаному набору говорим питатель. Питатель передвигает пиленную заготовку в основные тиски всегда о длину, которую обслуживающий задает на пульте управления. Позиция питателя определена помошью магнитоэлектрического микрозамыкателя и отмерывательной ленты. Установка подающих тисков в питатели есть т.н.плавучая, что означает, что подающие тиски свободно двигаются в сторону перпендикулярную к стороне питания. Не подвижная губка подающих тисков таким образом копирует возможную перекошенность задаваной заготовки и исключается износ механических частей питателя. Для точного позиционирования подающего устройства станок доходит в мёртвые точки микроподачей.
- Поворотный стол обеспечивает большое пространство для подпиравания заготовки и его точный зажим. Поворотный стол имнеет всегда через каждых 15 градусов автоматическое арретирование. Углы изображаются на цифровом показатели углов поворота поворотного устройства.)

- Направление полотен в пластинах из твёрдого металла. Электро-механическое устройство натяжения полотна с концевым выключателем обеспечивает постоянную натяжку и тем позволяет в каком-нибудь случае соблюдать идеальные условия резки. Полотно защищает кожух, который защищает тоже персонал перед стружкой и СОЖ. Ручная натяжка пильного полотна.
- Очищающая щётка для совершенной очистки и правильной функции пильного полотна.
- Привод посредством червячной передачи с постоянной заправкой масла. Трехфазный электродвигатель с двойной обмоткой с преобразователем частоты для бесступенчатой регуляции окружной скорости полотна 20-100 м/мин. Термозащита электродвигателя.
- Основание станка оснащено охлаждением.
- Станина с бункером для стружки.
- Концевой выключатель натяжки полотна и открытия кожуха.
- Управление 24 Вольт.
- Главный выключатель установлен на торцовых дверах. Она оснащена кнопкой безопасности для остановки станка а другими двумя для его пуска. В дальнейшем здесь находится регулятор подачи и другие кнопки возможных подач станка, которых надо для управления инструмента системой „SAW MICRO“.
- Станок оборудован гидроагрегатом, который управляет всеми функциями автоматического станка. Нажимает конзолю врезание, обеспечивает подъём конзоли, открытие и закрытие основных и подающих тисков, подачу подающего устройства.

3.3 СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА

- трехфазный двигатель с преобразователем частоты
- червячный редуктор
- основание вкл.транспортера стружки
- охлаждение
- гидроагрегат
- концевой выключатель натяжки полотна и открытия кожуха
- дигитальная индикация наладки рабочей позиции * направляющие полотна в пластинах из твердого металла
- гидравлические тиски
- теплозащита перегрузки двигателя
- токовый предохранитель
- управление 24 V
- очистительная щетка полотна
- лоток
- 1 полотно

3.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- скольжение отрезанных заготовок
- набор инструментов для стандартного обслуживания станка
- паспорт на русском языке
- электроревизия станка

3.4.1 НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА

Poz.	описание
1	Набор imbus гаечные ключи
2	Ключ с внутренним шестигранном для натяжки пильного полотна
3	гайка Ключ



Рис. 3-1

3.5 НАЗНАЧЕНИЕ СТАНКА

Электрическое оборудование ленточно-пильного станка предназначено для присоединения к Станок PEGAS 350x400 A-CNC-F предназначен для резки штанг массивного материала и профильного сечения (трубы). Величина штанг ограничена табличкой в параграфе № 3.2. Питатель конструирован для манипуляции штанги макс.сечения в длине 6000 мм. У дольших штанг манипулирование сечение прямо пропорционально уменьшается.

Станок 350x400 A-CNC-F предназначен для резки стальной заготовки. Другими материалами, которые возможно на станке резать, являются легкие металлы. Здесь рекомендуем консультацию о применимости станка с его выпускателем.

Резка других материалов не разрешается без согласования выпускателя.

Станок 350x400 A-CNC-F предназначен для нормальной рабочей среды.

Станок спроектирован и изготовлен для резки сплошного металлического материала, согласно инструкциям, которые содержит настоящее руководство по обслуживанию. Резка других материалов не разрешается. Резка на станке не разрешается в случае, когда материал не правильно зажат в тисках.

С целью правильной функциональности станка и безопасности обслуживающего персонала не должны быть в никаком случае изменены конструкционные свойства станка, размеры пильного полотна и должны быть выполнены инструкции из этого руководства по обслуживанию..

Электрическое оборудование ленточно-пильного станка предназначено для присоединения к электросети 3/PE/N~230/400 Вольт, 50пер.

Электрооборудование станка предназначено для работ в среде описанной в стандарту ЧСН 33 2000-3 со следующими внешними влияниями:

AB4 – температура окружающей среды с +5°C до +40°C с релативной влажностей до 95%

AD3 - наличие воды пренебрежительное

AE4 – лёгкая запылённость

BA4 - с оборудованием работают только обученный персонал

Ленточно пильный станок невызывает своей работой чрезмерное высокочастотное электромагнитное мешание. Для ленточно-пильных станков не поставлены никакие ограничения для работы с точки зрения внешних электромагнитных влияний.

Предполагается, что станок будет работать в электромагнитной среде, которая отвечает общим условиям указанным в стандарте ČSN EN 61000-6-4.

К общим условиям назначения ленточно-пильного станка принадлежит тоже соблюдение указаний и методов для пуско-наладочных работ, эксплуатацию, уход и очистку, указанных в следующих главах настоящего руководства по обслуживанию.

ВНИМАНИЕ:

- При применении ленточно-пильного станка к другой цели и при других условиях несет изготовитель (поставщик) ответственность за случайные ущербы и целую ответственность несет потребитель!
- Обслуживающий станка может сделать только то, что описанное в рекомендации по обслуживанию станка, другие вмешательства в станок над рамки настоящего руководства по обслуживанию следуют надлежащей авторизованной сервисной организацией. В случае не соблюдении условий из стороны заказчика может дойти к потери гарантии.
- Перед пуском станка в эксплуатацию или перед обучением нового обслуживающего станка рекомендуем чательно изучить рекомендацию по обслуживанию станка. Только этим способом можете совершенно использовать замечательные свойства станка.
- Для подбора оптимального полотна (диска) рекомендуем точно соблюдать данные в таблицах. Любые неясности рекомендуем обсудить с нашими специалисты.
- Из-за приобретения максимального качества наших услуг акцептируем только письменный заказ (факс, электронная почта, почта). При заказе технического обслуживания всегда приводите модель станка, год выпуска, заводской № и код запасной части. Характеризируйте более подробно неисправность.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

С целью правильной функции станка и безопасности обслуживающих не позволяет изменение нижеследующих данных :

Степень защиты кожухом «IP44»


Полотно:	4520x34x1,1 mm
Ширина резки:	1,4 mm
Скорость полотна:	20 - 100 m / min
Электрооборудование:	3x400 V, 50 Hz
Потребляемая мощность главного электродвигателя:	3,0 kW
Общая мощность станка :	4,3 kW

4.1 РЕЖИМ РЕЗАНИЯ

		0°	45°	45° ++	60°++	b a	b +HP max	b +HP min
	D [mm]	350	320	320	220	x	x	x
	D [mm]	250*	180*	180*	130	x	x	x
	axb [mm]	400x350	330x120	330x120	220x240	400x210	400x190	170x10
	axb [mm]	400x350	260x350	210x350	160x350	400x210	400x190	170x10

*рекомендуемые значения, ++ только в полуавтоматическом цикле, + HP = размер ограниченный верхним прижимом

ВНИМАНИЕ: Резка под углом 60 градусов влево возможна только в полуавтоматическом цикле и при условиях:
 - позиция питателя должна быть полностью влево
 - должно откинуться кожух питателя

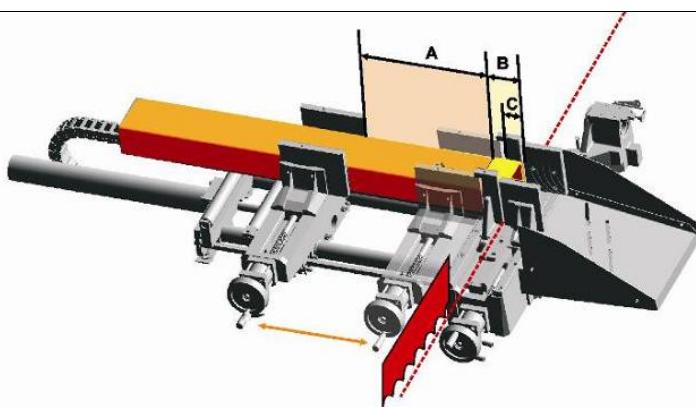

Минимальная длина подачи, кратчайшая штука, которую возможно резать	3мм
A – максимальная длина одной подачи	515 мм
B- минимальный остаток, который способен подать питатель	70 мм
C- минимальный остаток при полуавтоматическом разрезе	30 мм
Максимальная длина кратной подачи (лимитирована микрозамыкателем процессора)	3000 мм
Минимальный делимый диаметр	5 мм
Минимальная длина подачи, кратчайшая штука, которую возможно резать	3 мм

Подача конзоли в разрез	Гидравлически	
Подача заготовки	Гидравлически	
Зажим заготовки	Гидравлически	
Очистка пильного полотна	Пассивная очистительная щетка	
Охлаждение	Мощность [л/мин]	Емкость бака [л]
	16,0	40,0

4.2 РАЗМЕРЫ

Размеры						
Длина [L]	Ширина		Высота [Hmax]	Высота столу [V]	Вес (kg)	
	[Bmin]	[Bmax]				
2330	2350	2500	1650	940	2330	

* в размеры высоты не расчитаны размеры материалов для подкладки станков или для транспорта станка

4.3 СПРАВКА О ПРИВОДЕ

	модель	номинальная мощность Pn [кВт]	номинальное напряжение Un [В]	номинальный ток In [A]	обороты [*мин-1]
M1 - полотно	Skg 100L-4B	3	400	6,5	1415
M2 - СОЖ	1CP1-14H-P1	0,05	380-400	0,14	-
M3 - гидравлика	MA-AL80-19F100-4A	0,75	230/400	1,98/3,4	1390/1670

Tabulka 4-1

4.4 ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ – УРОВЕНЬ ШУМА СТАНКА:

Декларируемая, усредненная по времени, эмиссионная уровень акустического давления в месте расположения персонала

A-L_{pAeq,T} =63+5 дБ

(по стандарту ČSN EN ISO 11204- рабочий режим – холостой ход)

Декларируемая, усредненная по времени, эмиссионная уровень акустического давления в месте расположения персонала

A-L_{pAeq,T} =75+5 дБ

(по стандарту ČSN EN ISO 11204 - рабочий режим – при распиле низколегированной стали.)

Ленточно пильный станок PEGAS модель 350x400 A-CNC-F продуктом, который своими свойствами отвечает требованиям технических регламентов, которые действуют в их отношении, особенно NV č. 17/2003 Sb., NV č. 18/2003 Sb. и NV č. 24/2003 Sb. На продукт был издан ES сертификат соответствия в смысле § 13, закона 22/1997 Sb. В редакции последующих правил и может быть свободно сдаван на рынках ЕУ.

4.5 ЩИТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

<p>Каждый видел оснащено производство алюминиевой пластине позиции содержит основные технические и оперативную информацию, соответствующую разработку спецификаций. Этикетка должна быть удалена и должна быть полной и разборчивой. Все данные, приведенные на этикетке должен быть указан при заказать запасные части или услугу.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обозначение станка 2. Электрооборудование 3. Текущая потребляемая мощность 4. Зав.№.станка 5. Размеры пильного полотна 6. Вес станка 7. Год изготовления станка 	<p>PÁSOVÁ PILA - BANDSAW MACHINE PEGAS 240x280 GH-R 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S P= 2,6 kW VÝROBNÍ ČÍSLO SERIAL NUMBER 2400211020 Výška 2980x27x0,9 Hmotnost Kg 345 ROK/YEAR 2010 TUV SUD CE PEGAS-GONDA s.r.o., Čs. armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, Czech Republic Tel/Fax: 00420-544 221 125/544 227 389 E-mail: pegas@gonda.cz, www.pegas-gonda.cz</p>
--	--

Рис. 4-1

5. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

1. Держатель передних подвижных направляющих пильного полотна. Направляющие содержат 5 сменных пластинок
2. Передвижные направляющие пильного полотна
3. Неподвижные направляющие пильного полотна
4. Скольжение для отрезанного материала
5. Подставка станка
6. Рычаг с арретированием поворота конзоли
7. Арретирующие винты
8. Электропроводка станка + гидравлический агрегат
9. Пульт управления станка
10. Защитный кожух неподвижных и подающих тисков
11. Натяжка полотна
12. Лампа - принадлежность
13. Гидравлически управляемые основные тиски. Под тисками находится рычаг с арретированием для передвижения тисков.
14. Подающие тиски
15. Гидравлический цилиндр подающих тисков
16. Червячный транспортер стружки - принадлежности
17. Подключение станка в электрическую сеть
18. Электродвигатель с редуктором.
19. Гидравлический цилиндр подъема и опускания конзоли.

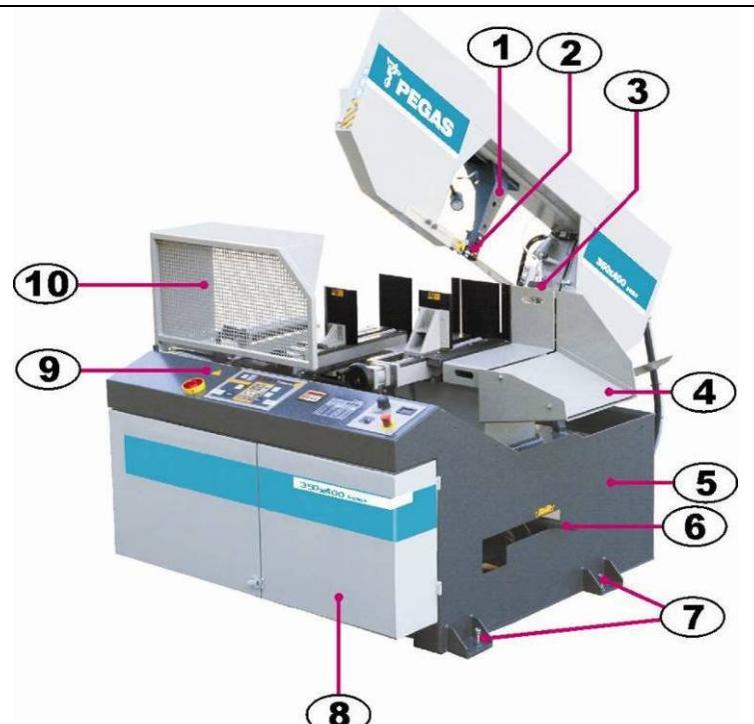


Рис. 5-1

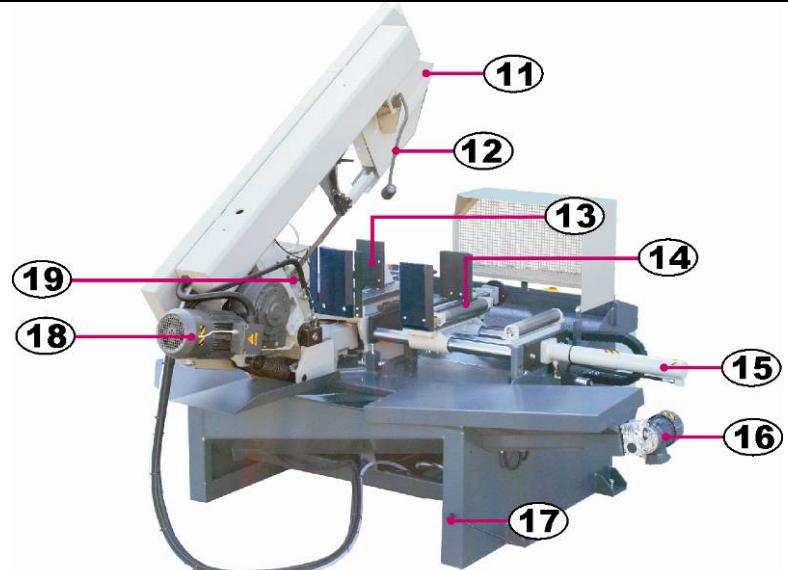


Рис. 5-2

5.1 КОНЗОЛЬ СТАНКА

1. Балка передвижных направляющих с передвижными направляющими
2. Ведущий шкив
3. Кожух передвижных направляющих пильного полотна
4. Кожух шкивов
5. Зацепки для безопасности
6. Предохранительная ручка
7. Выдвижной упорный винт для микрозамыкателя закрытия кожуха шкивов.
8. Шкив натяжения
9. Трехфазный электродвигатель (см. информации о приводе)
10. Палец укладки конзоли
11. Лампочка - принадлежности
12. Натяжка полотна (см.натяжку полотна и наладку шкива)
13. Микrozамыкатель закрытия кожуха шкивов
14. Лазер - принадлежности
15. Очищающая щётка ленточного полотна
16. Подвижные направляющие пильного полотна (Направляющие ведут полотно в точный распил.Содержают 5 сменных пластинок из твёрдого сплава . Через направляющие протекает СОЖ..
17. Гидравлический цилиндр движени консоли станка + Налаживаемые упоры рабочего положения консоли станка

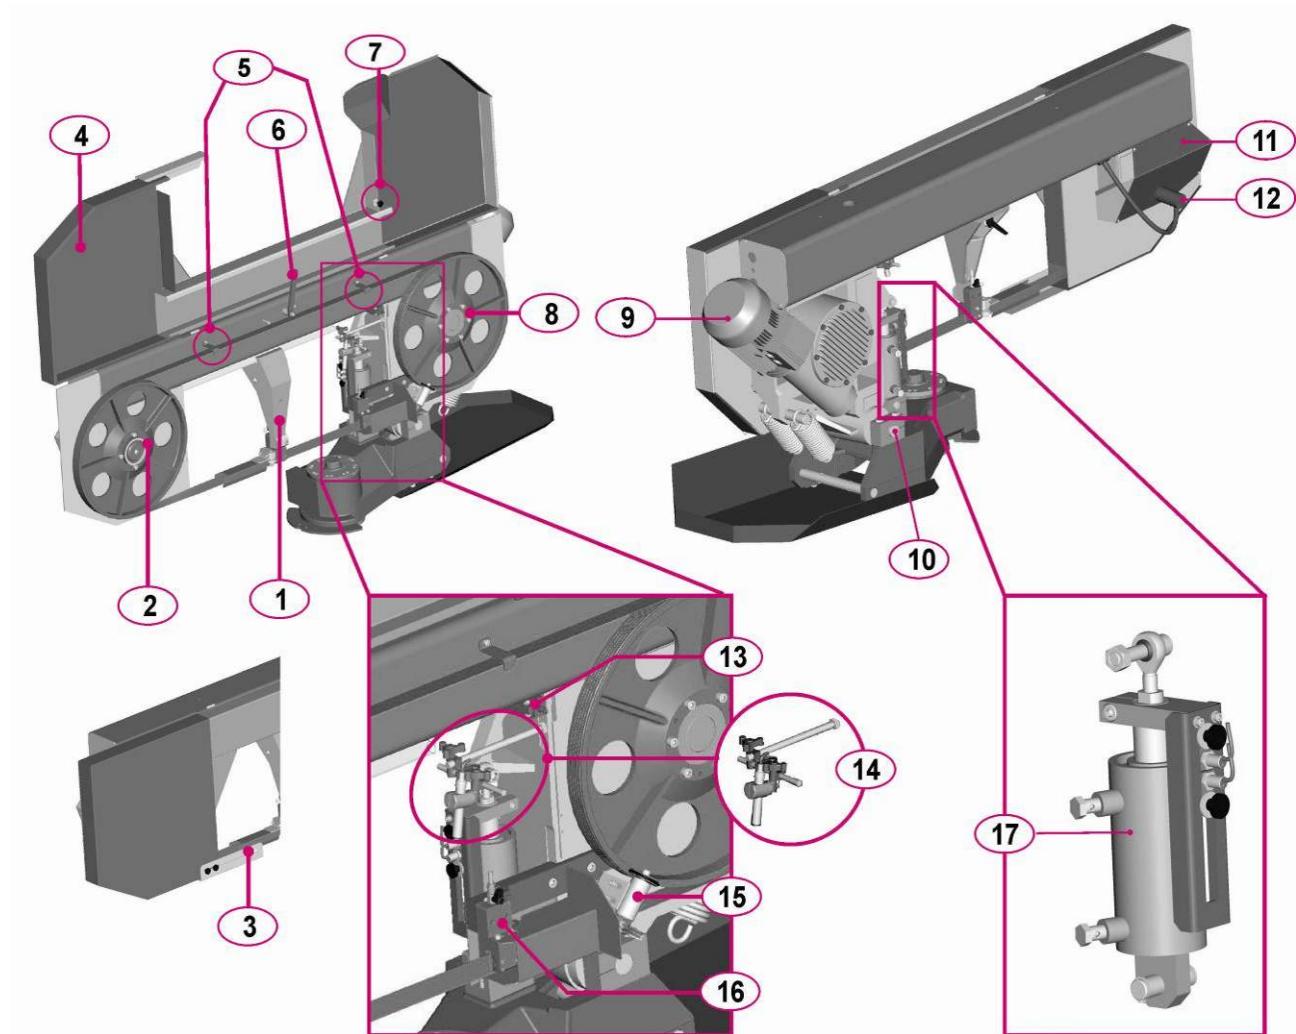


Рис. 5-3

5.2 ПИТАТЕЛЬ

1. Гидравлический цилиндр питателя
2. Подвижный опорный ролик резаного материала
3. Неподвижный опорный ролик
4. Неподвижная губка тисков питателя
5. Подвижная губка тисков питателя
6. Фундаментная плита
7. Арретирующий винт нулевого положения питателя
8. Стяжная гайка упорного винта
9. Ручка для ручного перемещения подвижной части тисков питателя
10. Микрозамыкатель нейтральной точки
11. Тиски питателя заложены плавучей установкой на тележке питателя
12. Линейка с магнитной отмеривающей полоской
13. Высотно регулируемые винты питателя
14. Стяжные гайки упорных винтов
15. Упорные винты нулевого положения тисков питателя
16. Микrozамикатель для индикации правильного закрепления заготовки в тисках.
17. Возможность высотной установки позиции микрозамыкателя для индикации правильного закрепления заготовки в тисках

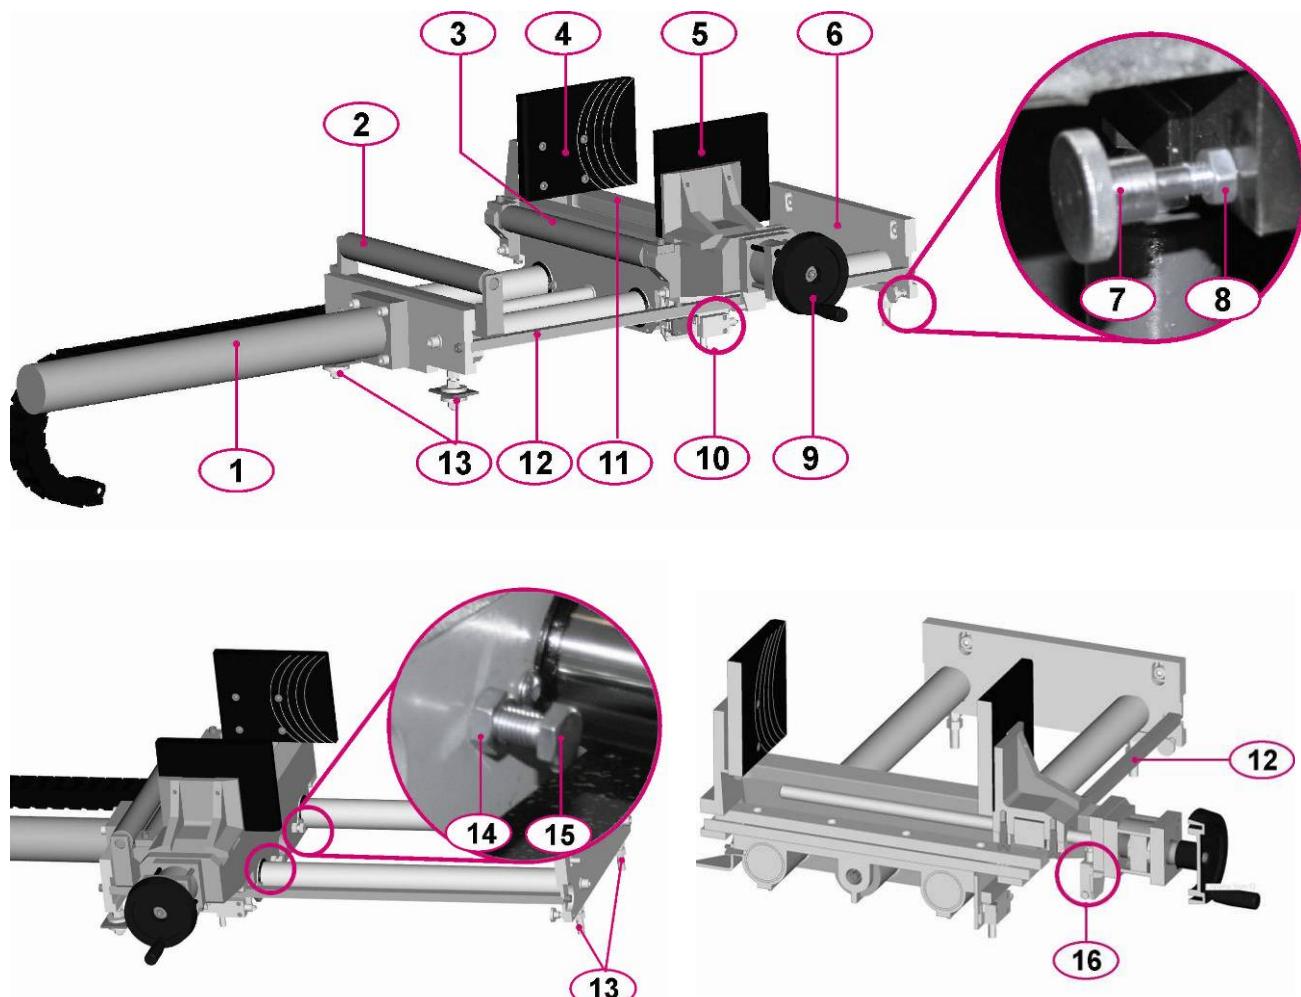


Рис. 5-4

5.3 ОСНОВНЫЕ ТИСКИ

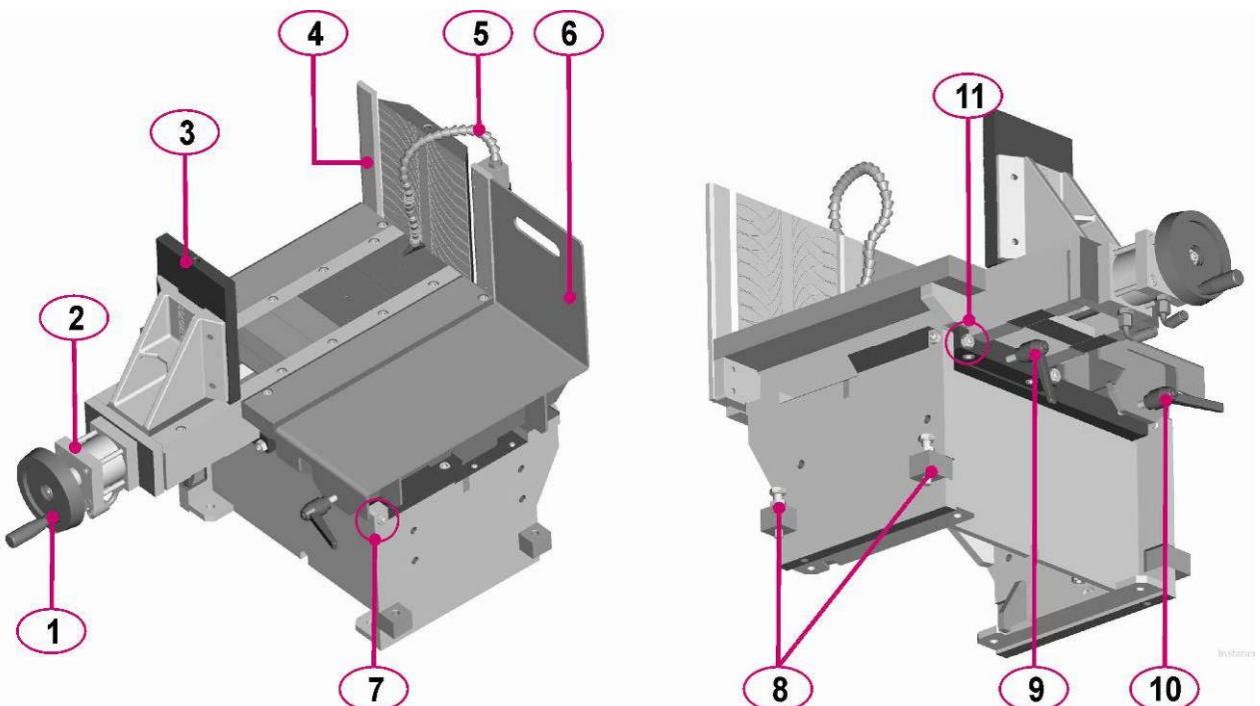


Рис. 5-5

1. Ручка для ручного перемещения передвижной части тисков
2. Гидравлический цилиндр тисков 63/32/13 SHI B
3. Передвижная губка тисков
4. Неподвижная губка тисков
5. Подвод СОЖ
6. Вспомогательный стол тисков
7. Упорный винт правой крайней позиции тисков
8. Регулировочные винты рольганга
9. Рычаг с арретированием зажима тисков
10. Рычаг с арретированием вспомогательного стола тисков
11. Упорный винт левой крайней позиции тисков

5.4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ

SMA04-58/14.0-A-SPS.FD-AUTOMAT

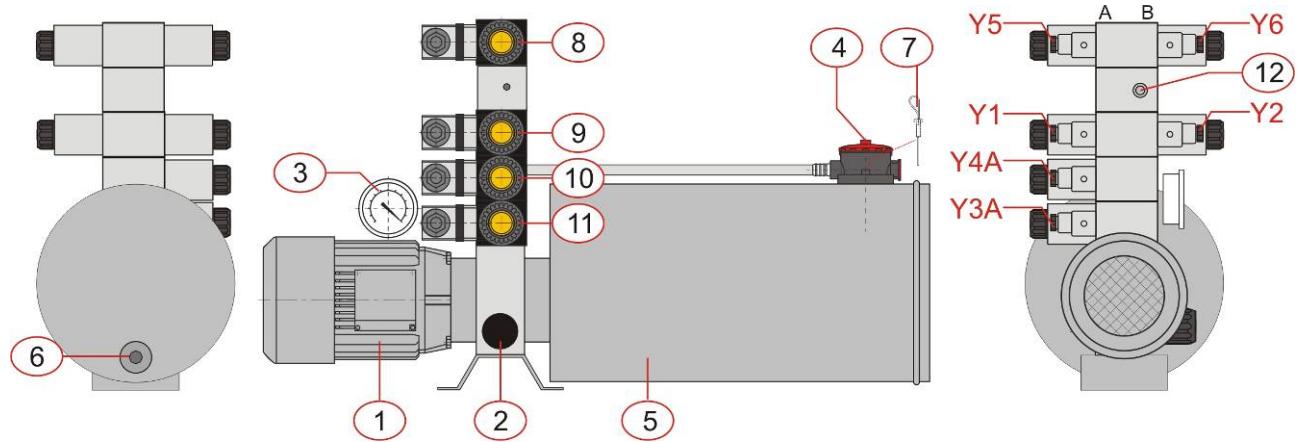


Рис. 5-6

1. Электродвигатель гидравлического агрегата
2. Регулировочный винт наладки давления
3. Манометр давления основного гидравлического контура
4. Масляный фильтр, красная крышка предназначена тоже как пробка для заливки масла
5. Бак гидравлического масла ISO VG 32
6. Сливная пробка
7. Измерительная плитка уровня
8. Гидравлический цилиндр питателя
9. Гидравлический цилиндр - конзоль станка
10. Гидравлический цилиндр - тиски питателя
11. Гидравлический цилиндр - основные тиски
12. По ослаблении контргайки настроим четырехгранным винтом скорость медленного перемещения питателя - 18 мм / 30 сек. - рекомендуем всегда заказывать ремонтное присутствие компании pegas-gonda s.r.o.

6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

**РАБОТАЙТЕ ВСЕГДА ОСТОРОЖНО И ВНИМАТЕЛЬНО, ТАК ВЫ ПРЕДОТВРАТИТЕ
ВОЗНИКОВЕНИЕ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ !**

1. РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ИНСТРУКЦИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2. Руководство по эксплуатации оборудования храните в непосредственной близости от пилы.

6.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Данное оборудование предназначено для резки стали. Оно может Вас поранить, поэтому при работе с ним будьте осторожны.

3. При работе выполняйте все требования ТБ.
4. Всегда пользуйтесь защитными очками, защитными перчатками пользуйтесь во время манипулирования или технического обслуживания станка – никогда во время управления станка..
5. Носите тесно облегающую одежду.
6. Носите твердую рабочую обувь с нескользкой подошвой.
7. Работайте с пилой только при условии ее полной исправности.
8. Используйте пилу только тогда, когда закрыты все защитные кожухи и все защитные опции работают нормально, ни один из защитных элементов не должен быть отстранен или неиспользован.
9. Убедитесь, что пила правильно смонтирована и правильно подключена к электросети (это может делать только специально обученный персонал).
10. Контроль и ремонт электрочасти оборудования может производить только специально обученный персонал, имеющий соответствующую квалификацию по действующим стандартам.
11. Никогда не включайте оборудование, пока не закрыты и не зафиксированы все кожухи.
12. Находитесь на безопасном расстоянии от всех движущихся деталей оборудования / полотно, двигатель, шкив натяжения, щетка очистки /.
13. Поддерживайте чистоту пилы.
14. Рабочее пространство около пилы не загромождайте ненужными вещами и инструментами.
15. По окончании работы персонал отключает главный рубильник и вынимает вилку из розетки.
16. При решении возникших проблем руководствуйтесь данными инструкциями или же свяжитесь с сервисным отделом фирмы-изготовителя.
17. При манипуляциях с полотном или диском, а также при проведении техобслуживания всегда отключите оборудование от электросети: отключите главный рубильник и выньте вилку из розетки.
18. При движении полотна в зоне распила не должны быть части тела персонала.
19. При любой аварии прежде всего немедленно нажмите кнопку **CENTRALSTOP**.
20. В процессе работы нельзя манипулировать с остальными блоками пилы.
21. Используйте только рекомендованные производителем типы полотен и дисков.
22. Длинные изделия при распиле зафиксируйте перед пилой и за пилой.
23. Запрещено производить распил материала, который своими размерами или характеристиками не соответствует режущим способностям пилы.
24. При распиле коротких изделий обращайте внимание на правильное устраниние готовых изделий из рабочей зоны.
25. Никогда не кладывайте материал в пилу, пока полотно находится в движении.
26. Перед началом цикла распилов персонал должен один цикл произвести вхолостую – без материала, чтобы убедиться в правильной настройке пилы.
27. Контролируйте работу оборудования и периодически испытывайте его при максимальных значениях производственных параметров (скорость движения полотна или диска, усилие прижима на распил, максимальный шаг подачи материала и т.д.).
28. Проконтролируйте правильность положения кулачка тисков перед быстрой фиксацией, люфт должен составить 1-5 мм, а также правильность фиксации материала.
29. Эксплуатационник оборудования должен обеспечить при работе со станком соблюдение общих действующих предписаний о безопасности работы согласно действующих директив и Законов о работе.
30. Эксплуатационник оборудования должен перед пуском станка в эксплуатацию установить компетенции персонала для монтажа и демонтажа оборудования, пуска в эксплуатацию, обслуживания, регулярного ухода и очистки таким способом, чтобы была обеспечена прежде всего безопасность лиц и имущества

31. Самостоятельно может деятельность на оборудованию осуществлять только персонал душевно и физически способный, старше 18-ти лет, совершенно очевидно обученный для определенного вида работы и ознакомлен с паспортом для обслуживания оборудования, который должен быть уложен на месте доступном для обслуживающего персонала.
32. Для случайных травматов, возникших при использовании станка, имеется обязанность эксплуатационника поместить на рабочее место аптечку, содержащую оборудование согласно надлежащих предписаний и оборудование аптечки после употребления дополнять.
33. Эксплуатационник оборудования должен обеспечить безопасное обслуживание станка и обеспечить регулярный уход и очистку.
34. Эксплуатационник оборудования должен принять такие меры, чтобы был на рабочее место определенное для обслуживания, ухода и очистки станка закрыт доступ посторонним лицам и детям.
35. Оборудование возможно применить только для целей, для которых технически пригодное к эксплуатации, в соответствии с поставленными условиями изготовителя, и которое своей конструкцией, исполнением и техническим состоянием соответствует предписаниям для обеспечения безопасности.
36. Перед пуском оборудования в эксплуатацию и дальше в регулярных интервалах времени и после изменениях на оборудованию есть обязанность обслуживающего сделать контроль правильной функции оборудования..
37. Обслуживающий оборудования обязан сделать визуальную контроль оборудования у его основный уход.
38. Обнаружит-ли обслуживающий дефект или повреждение, которое бы могло поставить под угрозу безопасность работы и которое обслуживающий не успеет устранить, нельзя оборудование эксплуатировать и о дефекте должен известить эксплуатационника.
39. В случае, что оборудование по какой-либо причине нет в эксплуатации, должно быть его электрооборудование отключено от электросети главным рубильником
40. Знаки безопасности, символы и надписи на станке необходимо сохранять в читательном состоянии. При их повреждению или нечитательном виде обязуется эксплуатационник к обновлении их состояния в соответствии с первоначальным исполнением.
41. Эксплуатационник оборудования должен принять такие меры, чтобы был на рабочее место определенное для обслуживания, ухода и очистки станка закрыт доступ посторонним лицам и детям и станок не могло обслуживать некомпетентное лицо.

6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКОМ

Несмотря на то, что станок изготовлен с учётом всех требований технических предписаний в области безопасности, нет возможно техническим исполнением этого оборудования исключить все наличие риска, которые могут наступить особенно при неосторожном употреблению.
Оборудование необходимо эксплуатировать с созданием, что могут наступить следующие угрозы:

6.2.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ

- Угроза контузии пальцев, руки, случайно ноги при монтажи или демонтажи части станка.
- Угроза ранения заприченная падением демонтированных частей станка при уходе и ремонтах или при их неосторожном перемещении.
- Угроза ранения заприченная двигающимися части во время устранения защитных кожухов.
- Угроза ранения заприченная двигающимися части в работе станка при запрещённом приближении к рабочему устройству ленточно-пильного станка.
- Угроза ранения заприченная паданием станка при непригодной манипуляции со станком или при его перегрузке или транспорту.
- Угроза споткнутия или ускользнутия запричиненная подвижным приводным кабелем, который лежит на полу.

6.2.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ

- Угроза при прямом или непрямом контакту с частями предназначенными для провода электроэнергии («живое части»), при устраниении кожухов электроических оборудований или при повреждению изоляционных частей.
- Угроза ранения электрическим током при контакту с «неживыми частями» станка, при дефекте на электрооборудованию, при нарушении требований указанных в пункту №4.3 и № 5.3 настоящей рекомендации по обслуживанию
- Угроза ранения электрическим током причинена поврежденными частями электрооборудования (элементы управления и управляющих цепей)


6.3 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

- ВНИМАНИЕ !** При пожаре могут возникать горением частей из пластмассы вредные выбросы, по этой причине есть необходимо руководиться общими противопожарными правилами.
- Станок нет оборудован огнетушителями, поэтому эксплуатационник оборудования должен обеспечить объект, где станок эксплуатируется, подходящими средствами для огнетушения одобренного типа, в соответствующем количестве, расположенными на видимом месте с защитой против повреждению и злоупотреблению. Персональ должен быть обучен с их употреблением согласно государственных законов, в содержании их дальнейших изменений и дополнений в смысле исполнительных объявлений.
- Электрическое оборудование нельзя тушить водой ! Объект должен быть оборудован порошковыми, углекислотными или галоидными огнетушителями и персональ должен быть обучен с их применением. В случае, что у станка находится только водяный или пенный огнетушитель, возможно из применить только при выключении электротока !
- Поверхность кожухов электрического оборудования и поверхности оборудования, у которых предполагается их нагрев (поверхности электродвигателей), необходимо регулярно очищать от оседанного пыля и других нечистот так, чтобы не была понижена действенность охлаждения электродвигателей.



6.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Работы на электрическом оборудованию согласно смысла стандарта ЧСН 34 3100, могут производить только квалифицированные специалисты, имеющие электротехнический соответствующий допуск (согласно Объявлению ČÚBP и ČBÚ №. 50/1978 Sb) и которые ознакомлены с оборудованием в потребном объёме
- Электрическое оборудование станка изготовлено по требованиям действующих предписаний и технических стандартов, которое относится на установленное оборудование, именно ČSN EN 60 204-1 и связанные предписания.
- Электрическое оборудование станка присоединяется к электроцепи 3/PE/A ~ 230/400 Вольт, 50 пер., при помощи подвижного кабеля с одной стороны твёрдо присоединенного к основным клеммам станка, и с другой стороны свободным концом, предусмотренным для присоединения 5-ти штепсельным штеккером или для твёрдого присоединения соответствующей цепи распределения объекта, в котором будет станок работать
- Цеп для присоединения оборудования к электросети должна быть изготовлена согласно требованиям действующих предписаний и технических стандартов, которые относятся к оборудованию, именно ČSN 33 2130, часть 2.3, ČSN 33 2180, часть 6, ČSN 332000-5-51 глава 512, ČSN 332000-5-54 глава 543 и связанных предписаний. Защита от угрозы электротоком должна быть осуществлена согласно требованиям ČSN 33 2000-4-41 автоматическим отключением от источника.
- Подвижный кабель для присоединения электрического оборудования станка нельзя положить на пол бес надлежащей защиты против механическому повреждению!
- Первое присоединение электрических цепей станка к электросети при помощи подвижного кабеля может производить только квалифицированный специалист, имеющий соответствующий допуск, который после присоединения станка должен проверить правильные функции электрооборудования станка, включая функции защиты и запасного выключения и блокирования.
- По предписанию § 134a, Закона о работе (Закон №. 65/1965 Sb. в тексте дальнейших предписаний) есть обязанность эксплуатационника оборудования, в определенных сроках, обеспечивать проведение регулярных ревизий электрооборудования, во смысле стандартов ČSN 33 1500 гл 3.1 и 3.6.
- ВНИМАНИЕ: Если открываете двери распределителя, станок должен быть безусловно выключен главным выключателем. Всегда перед открытием дверей просмотрите, что бы их верхняя поверхность была сухой!**

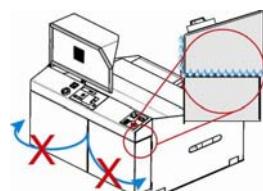

6.5 ВОСПРЕЩАЕТСЯ!

- Включать основный выключатель электрического оборудования станка, если некоторые части защиты (кожухи электрооборудования, кожухи опасных механических частей) устраниены или повреждены!
- Вытягивать вилку подвижного кабеля из розетки тягнением за кабель!
- Убирать защищающие кожухи в течении работы станка и выключать из работы предохранительные оборудование для защиты и предохранения!
- Подходить по пуску станка на близкое расстояние к двигающимся частям!
- Проводить какие-либо вмешательства в конструкцию станка !
- Осуществлять наладку станка при работе оборудования!
- Осуществлять уход, очистку и ремонт при невыключенном основном выключателе электрических цепей станка !
- Вмешиваться в рабочее пространство ленточной пилы каким-либо инструментом или рукой в случае, если полотно в движении.
- Оставлять включенный станок бес присутствия обслуживающего!!!

6.6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКОМ PEGAS 350x400 A-CNC-LR-F

- Станок **PEGAS 350x400 A-CNC-LR-F** имеет части, которые врачаются и двигаются и тем Вам могут запрчинить поранение. Есть необходимо, чтобы на рабочем месте работал только один обслуживающий станка, который должен недопустит, чтобы на рабочем месте (в окружении станка) продвигалось другое лицо.
- Надо, что бы эксплуатационник станка закрыл доступ в рабочую зону станка другим лицам, чем обслуживающим станка. В случае необходимости того, что бы в окружающей среде станка двигались другие работники, надо это дело обсудить с выпускателем – фирмой Pegas-Gonda (напр.лазерная защитный барьер или защитные заборы).

<p>⚠ ВНИМАНИЕ: оператор машинного необходимо указать машину зону безопасности Например, черно - желтые полоски на полу. С потерей различимости знаков должна быть восстановлена.</p> <p>⚠ Крайне важно, чтобы оператор увидел стоимость резки (резка = движущейся ленточной пилы Blade) за безопасность линия, которая определяет область на панели управления</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Входного материала 2. Материального производства 3. Станочник 4. Кабель питания 5. пильное полотно 6. Зона безопасности 	<p>ОКРУЖЕНИЕ СТАНКА – контурная линия около планировки станка с отступом + 1,0 м .</p> <p>Рис. 6-1</p>
--	---



ВНИМАНИЕ: Следите повышенной осторожностью при движении срезанных штук вон из станка. Не снимайте срезанные штуки из рольганга станка во время резки - может дойти к ранению. Станок стандартно оборудован скольжением для срезанного материала. Этим скольжением отваливается материал наземь - может дойти к ранению части тела. Подходящим решением является применение рольгангов (RDT, RDM, RDML), или ящика для срезанных штук с стеканием СОЖ в водонепроницаемую ёмкость (BOX-PSC). см.принадлежности по желанию.

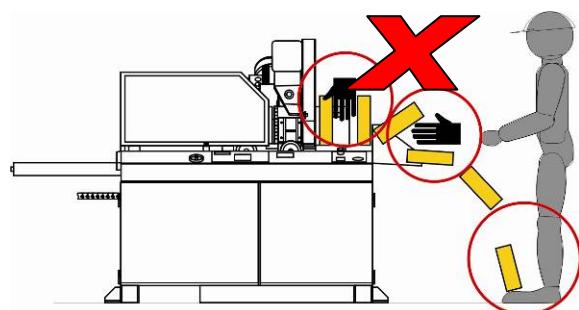


Рис. 6-2



Во время манипуляции с резаной заготовкой РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО С ЗАЩИТНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ

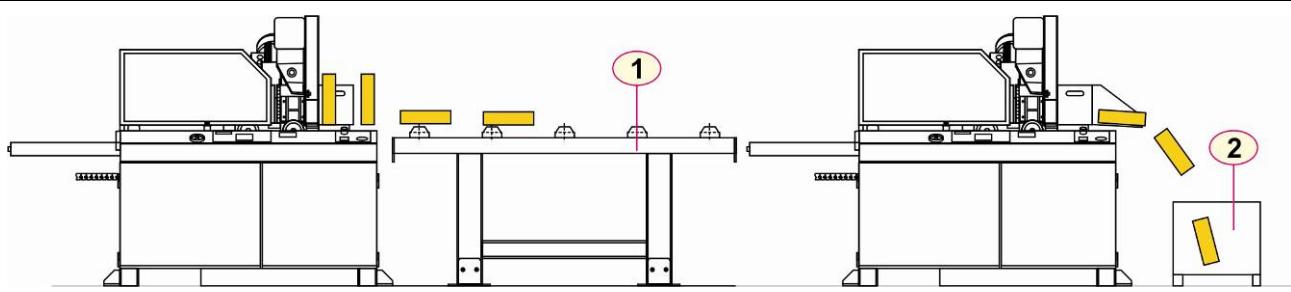


Рис. 6-3



ВНИМАНИЕ: Перед настройкой или наладкой частей станка есть строго необходимо выключить главный выключатель станка и закрыть доступ другим лицам, чтобы не могли станок включить (главный выключатель закройте висячим замком).



ВНИМАНИЕ: По причине безопасности воспрещается отпускать клипсы и открывать кожухи шкивов во время работы станка.



ВНИМАНИЕ: Как даете нажатием кнопки приказ к зажатию заготовки, вы должны быть убеждены, что никто неможет быть двигающимся кулачком поранен. Во время открывания и закрывания основных тисков и тисков питателя не может обслуживающий персонал или другое лицо манипулировать вблизи губок тисков. Может произойти к серьезному ранению. Строгое запрещение вставлять руки или другие предметы между основание тисков и подвижную гибку тисков.



Работа всегда наблюдательны и осмотрительно и избегать опасных ситуаций ВСЕ.

6.7 ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ

	ФИКСАЦИЯ МАТЕРИАЛА В ТИСКАХ <ul style="list-style-type: none"> - при фиксации в тисках персонал или иные работники не должны манипулировать с пилой близко от колодки тисков - после манипуляций с передвижной колодкой проконтролируйте правильность фиксации материала
	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОТНА ПИЛЫ ПРИ РАСПИЛЕ <ul style="list-style-type: none"> - при подключении пилы к электросети убедитесь в правильности направления движения полотна пилы - при замене полотна следите за правильной ориентацией зубьев полотна
	ВНИМАНИЕ ПРИ РАСПИЛЕ <ul style="list-style-type: none"> - производя распил, будьте особо осторожны - при замене полотна или его натяжении будьте особо осторожны - при проведении распилов вблизи пилы не должен находиться никто кроме персонала
	НАТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА ПИЛЫ <ul style="list-style-type: none"> - Стрелка укажет Вам (при закрытом кожухе) болт, который регулирует шкив натяжения
	КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
	ЭЛЕКТРОЧАСТЬ ПИЛЫ - к частям оборудования под этой пиктограммой должен иметь доступ только сервисный техник фирмы Pegas - Gonda или специально обученный персонал с допуском согласно государственных норм (обратите внимание на соблюдение всех условий гарантии!)
	ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ ПИЛЫ <ul style="list-style-type: none"> - при работе оборудования или при манипуляции с так означенными узлами и деталями будьте особо осторожны.
	ОБОЗНАЧЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ТУМБЛЕРОВ <ul style="list-style-type: none"> - MAX – максимальное значение (скорость, сила, давление) - MIN – минимальное значение
	РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО С ЗАЩИТОЙ ЗРЕНИЯТЕ (защитные очки/щит) <ul style="list-style-type: none"> - при манипуляции с полотном пилы - при манипуляции с материалом - при манипуляциях с пистолетом-ополаскивателем (эмulsion для распила) - при распиле
	РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ИНСТРУКЦИЯМИ , ПРИВЕДЕННЫМИ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таблица 6-1

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

При манипуляции с оборудованием используйте низкоподъемный или высокоподъемный автокар, с которыми будет работать персонал соответствующей квалификации согласно действующих законов и стандартов.

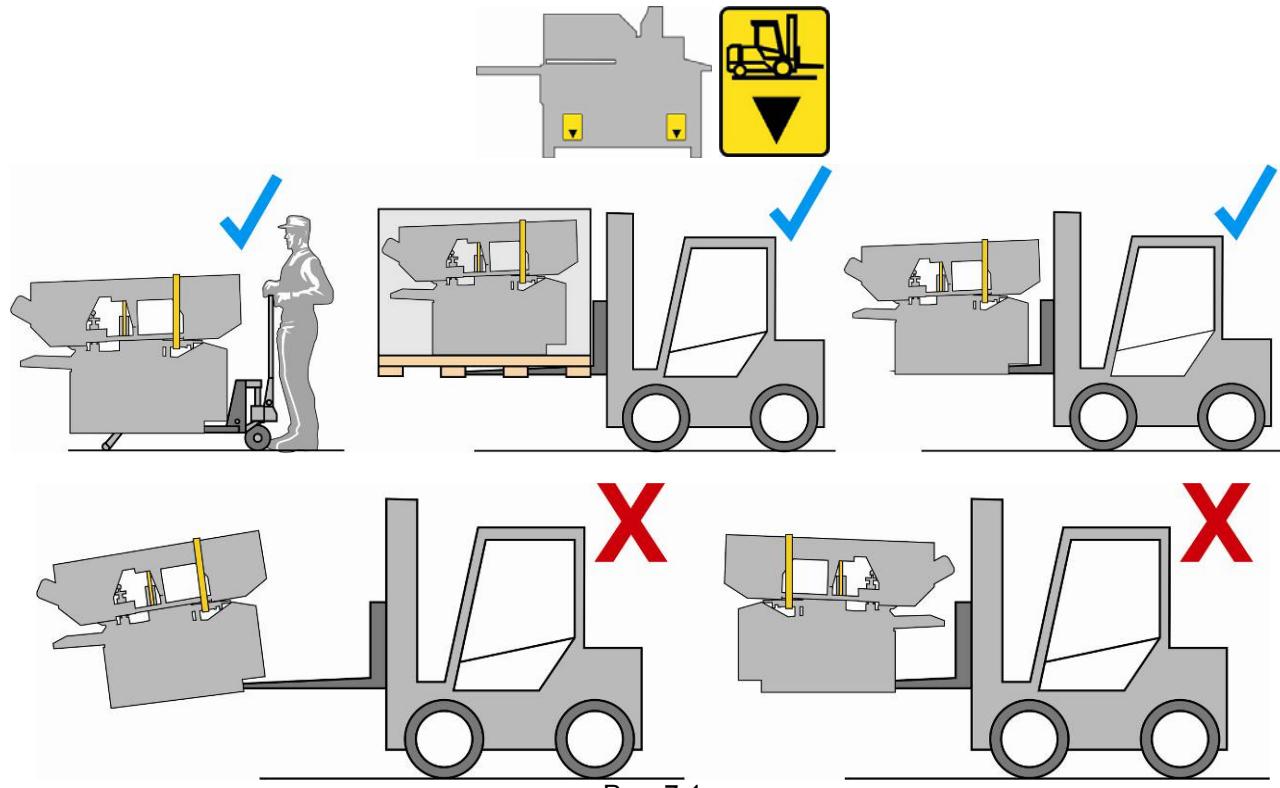


Рис. 7-1

При транспортировке пила должна быть текстильными канатами надежно закреплена на полу грузовика. Все блоки должны быть закреплены на оборудовании. Консоль должна быть в нижнем положении и зафиксирована на часть тисков (канатом, стрейч-пленкой или иным способом).

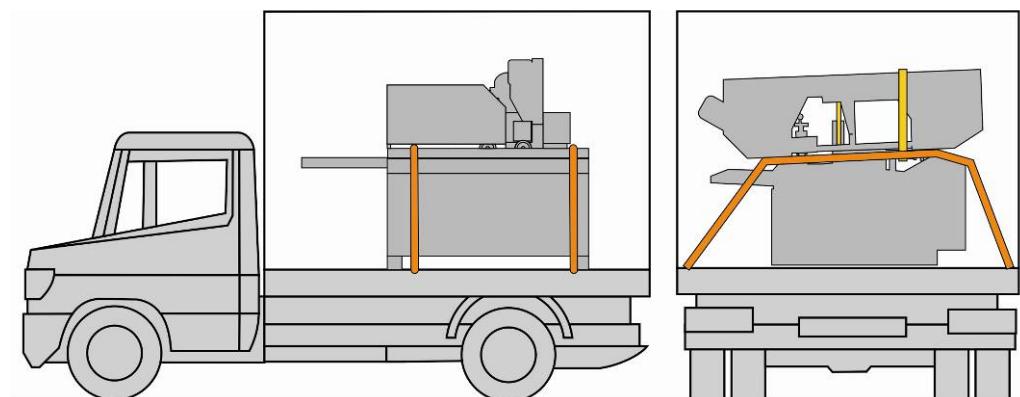


Рис. 7-2

За соблюдение предписаний по транспортировке пилы заказчику несет ответственность транспортная организация.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СКЛАДИРОВАНИЮ

Во время складирования станков должны быть электропульт и главный двигатель упакованы в стречфоле. Все обработанные и не лакированные поверхности должны быть надлежащим образом консервированные консервирующим маслом.

Складируйте при температурах от 0 °C до +40 °C.

9. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

9.1 КОНТРОЛЬ СТАНКА

Проверте, что станок неповрежден в течении транспортировки и манипуляции с ним. В случае, что на станке появится какие-то повреждения, немедленно контактируйте представительство фирмы PEGAS-GONDA.

9.2 ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАНКА

- Перед установкой оборудования выясните, какова несущая способность пола с учетом размещения пилы (минимум – масса пилы+заправка СОЖ и масла + масса комплектующих + масса материала). Если несущая способность пола не удовлетворяет этим требованиям, необходимо подготовить соответствующий фундамент.
- Тщательно измерите плоскостность пола. Необходимо обеспечить пол плоскостностей +/- 1мм / на 1 квадратный метр. Особенно при установке станка с длинным рольгангом есть измерение или изготовление пола перед установкой станка очень важное.
- При установке оборудования следите за тем, чтобы было достаточно места для работы и передвижения персонала, для проведения ремонтных и сервисных работ, а также для подачи материала на распил. Обеспечьте также достаточное место для манипуляций и отбора готовых изделий.
- Установку оборудования произведите в соответствии с прилагаемой схемой. Пила должна быть установлена так, чтобы плоскости тисков и рольганга были на одном уровне. Точность распила сильно зависит от точности установки пилы.
- Уставте станок таким способом, чтобы середина станины лежела на поле (см. рисунок). Это Вам позволит выровнить при помощи стопорных винтов 4 угла станины до идеальной параллельности.

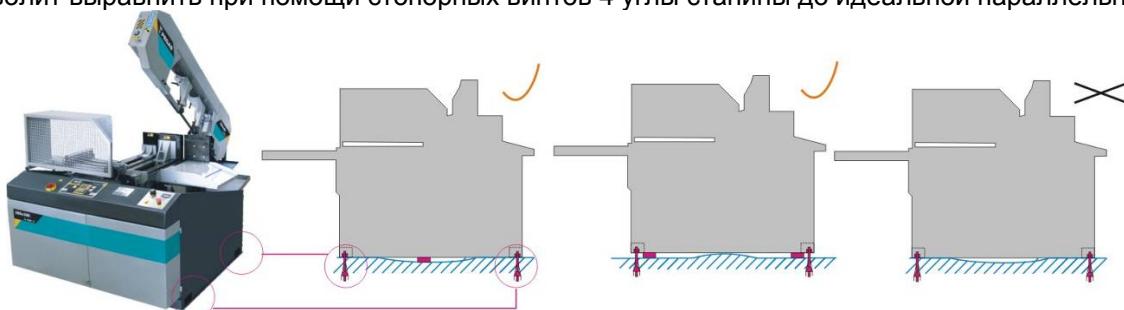


Рис. 9-1

- Подложте плоскость станины около стопорного винта шпонками или стальным листом отвечающей толщины таким способом, чтобы вес станка и резаемого материала был передан этими шпонками (или подкладками) и нет стопорными винты. Как только будет станок лежет на шпонках (подкладках), сделайте отверстия для анкерные болты и станок при помощи анкерных болтов зафиксируйте.(станина станка не должна быть силой анкерных болтов деформирована, и по этой причине перед затяжением болтами тщательно проверте качество установки станка на полу).
- Как только пила установлена и ее положение зафиксировано, можете устранить фиксирующие детали, необходимые для перевозки.
- При монтаже рольгангов очень важное правильное выравнивание и наладка уровня ролгангов с горизонтальной плоскостью станка (плоскость установлена касательной линией опорных роликов).


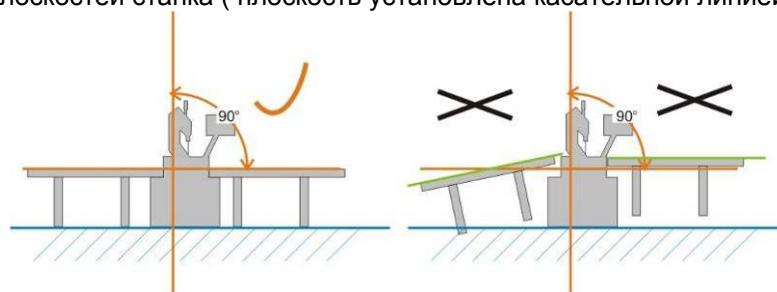


Рис. 9-2

9.3 СПОСОБ ФИКСАЦИИ К ПОЛУ

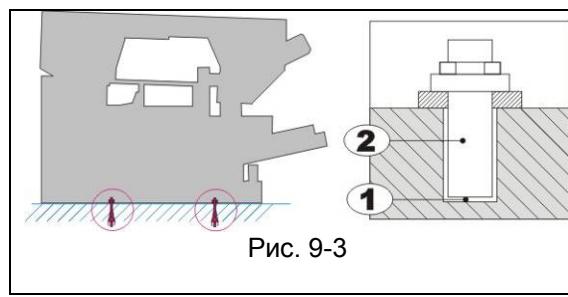

1. просверленное отверстие в полу D=10мм, глубина 150мм
 2. анкер M10, длина 120мм
 если не возможно использовать механическим анкером, возможно применить нарезной стержень M10, в глубину 150мм ,просверлить отверстие D=14 – 16мм, применить химическую клей, которой зафиксируем нарезной стержень.

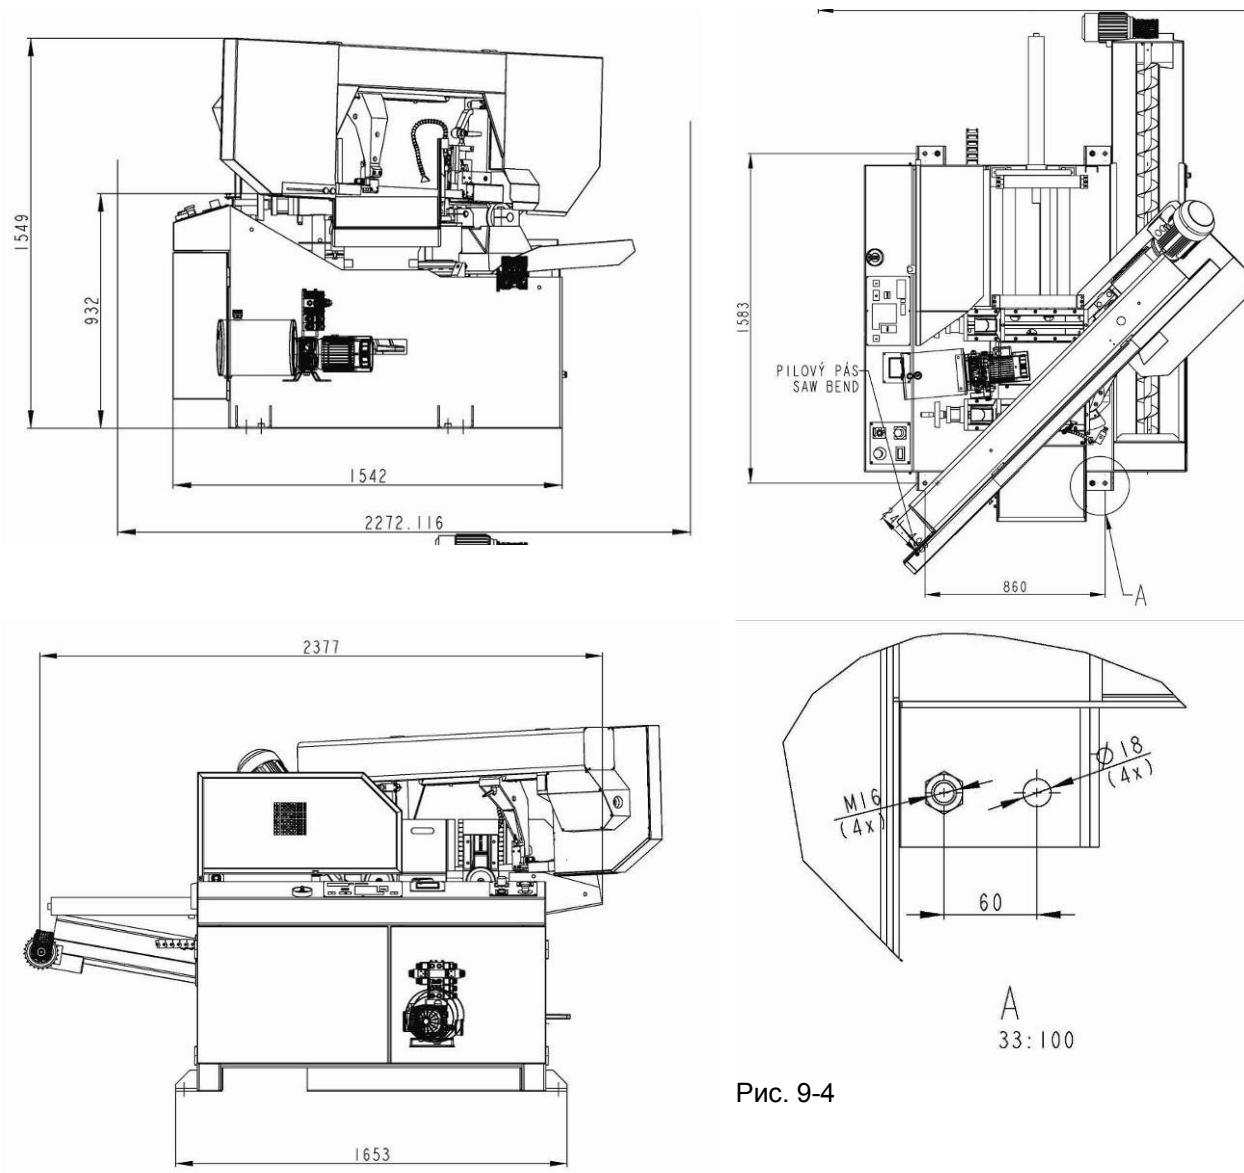


Рис. 9-4

9.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

!Любые работы с электрочастью пилы может производить только квалифицированный специалист, имеющий соответствующий допуск согласно действующих предписаний и стандартов!

Электрическое оборудование станка подготовлено для присоединения к трехфазной электрической сети 3 N PE ~50Hz 400/230V TN-S, с помощью подвижного привода одним концом прочно подключенным к главным присоединительным клеммам и другим концом свободным, для присоединения отвечающей трехфазной штепсели или для прочного присоединения на компетентную зону прочного распределения, в котором будет станок работать. Питание из стороны пользователя должно быть защищено самостоятельным 3f автоматом перегрузки 16A с характеристикой С. **Вилка не является частью поставки**

Правильное подключение фазей узнаете на манометре гидроагрегата – давление показывает 25 бар.

• **Маркировка кабелей:**

U, V, W - крайнее (фазовое) проводы обозначены чёрным или коричневым цветом.

PE - защита, провод заземления обозначенный комбинацией цветов зелёная/жёлтая.

N – средний провод обозначенный светло голубим цветом.

У комбинированной сети TNC, где средний провод и провод защиты соединен, соедините средний светло голубой провод с защитным зелёно/жёлтым проводом на клемму цепи обозначенную как PEN. В случае того, что после запуска станка не будет показывать давление на манометре, замените на подводе подключение фазей.

Цепь электрической розетки для подключения станка, должен быть сделан согласно требованиям действующих предписаний и технических стандартов, которые относятся к указанному оборудованию, именно ČSN EN 60 204-1, ČSN 33 2130, часть 2.3, ČSN 33 2180, часть 6, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51 глава 512, ČSN 33 2000-5-54 глава 543 и связанных предписаний.

Защита от поражения электрическим током у станка изготовлена согласно требованиям стандарта ČSN 33 2000-4-41, часть 413.1.3, автоматическим отключением от источника.

Исполнение защиты неживых частей станка от поражения электрическим током отвечает условиям стандартов ČSN 33 200-4-41 и ČSN 33 2000-7-705.

Рекомендуем подключить станок на цепь, которая оборудована защитным предохранителем с остаточным током 30 mA, и тем будет основная защита от поражения электрическим током повышена. Исполнение и применение защитных проводов должно соответствовать требованиям ČSN 33 2000-5-54.

ВНИМАНИЕ: Первое присоединение электрических цепей станка к электросети может производить только квалифицированный специалист, имеющий соответствующий допуск в смысле Объявления ČÚBP и ČBÚ №. 50/1978 Sb, который обознакомлен с оборудованием в требуемом диапазоне и который после присоединения станка должен проверить правильные функции электрооборудования станка, включая функции защиты и запасного выключения и блокирования.

Перед первым подключением к сети рекомендуем совершить выборочный контроль подтяжки винтовых соединений в электропроводке распределителя.

10. УПРАВЛЕНИЕ СТАНКА

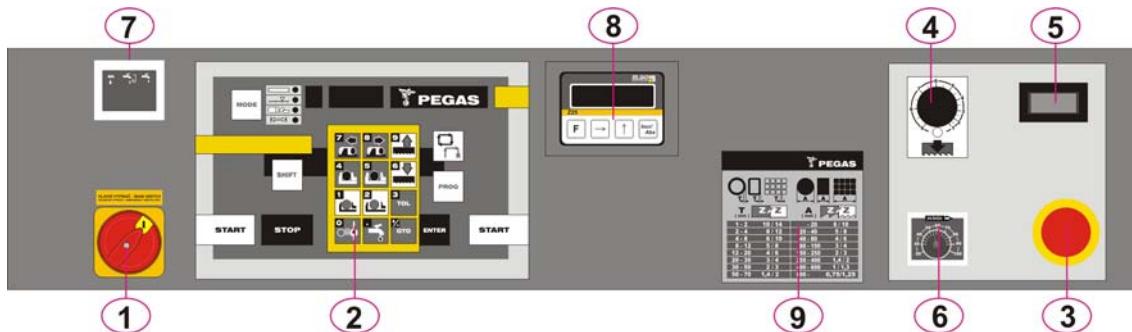


Рис. 10-1

- | | |
|----|---|
| 1. | Замыкаемый основный главный выключатель станка. Служит тоже как аварийный выключатель станка . В положении 0 не находится никакие электроцепи станка под напряжением. В случае, что Вы намерены запустить станок, переключите на 1 . Во время отсутствия обслуживающего станка рекомендуем запереть при помощи висячего замка. |
| 2. | Пульт управления PEGAS CNC1 |
| 3. | Кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП СТАНКА - остановит цепи управления станка – тем и все движения, станок остается под напряжением. |
| 4. | Управление дроссельного клапана гидравлики – регуляция скорости движения подачи плача станка врезание 0-мин. , 10- макс. скорость |
| 5. | Дисплей амперметра нагрузки. Показывает нагрузку привода (и тем и полотна) во время распила. Непрямой вспомогательный индикатор для настройки скорости подачи плача в резание. |
| 6. | Потенциометр управления преобразователя частоты – управляет скорость движения пильного полотна – опция станка по заказу |
| 7. | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ПОСТАВКИ СОЖ (принадлежности) |
| 8. | Индикация угла поворота конзоли |

10.1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PEGAS CNC1

Система PEGAS CNC1 разработана для управления автоматических ленточных и дисковых пильных станков и для программирования 9-ти программ для резки (настройка длины и количества штук, количества подач, пробега цикла).

Параметры	Описание
Система источника	18Вольт или 24Вольт (соленоидные клапаны)
Сохранение данных	EEPROM для сервиса “Вложенные данные”
10 входов	PNP –12Вольт с внутренним источником питания
10 выходов	п.о. реле 10A 24Vac/24Vdc
1 кодирующий канал	для питания инкрементального датчика положения подающего устройства
Габариты	332x217 мм
Способ присоединения	Прикрепление на верхнюю доску электропанели 6-и винты
Соединение	феницкий тип конекторов с винтовым зажатием

10.2 АКТИВАЦИЯ СИСТЕМЫ

По включении основного выключателя станка появится на дисплее несколько секунд надпись **“AUTO”**. Когда включаете станок в первый раз, или как идет о новую систему, или после появления ошибок на большом дисплее появится сообщение о ошибках (код). Ссылаемся на таблицу ошибок, которая является частью настоящего паспорта.

Сброс сообщения о ошибках – нажатием кнопки **STOP**

ВНИМАНИЕ: Каждый раз после включения главного выключателя станка, показывается на малом дисплее буква «А», которая значит, что система требует калибровку положения подающего устройства (настройку нулевой точки). Для активации станка нажмите одновременно кнопки

START+ START. Пускается гидроагрегат и подающее устройство двигается направо (к полотну). После доезда в нулевую точку подающее устройство остановится. Станок подготовлен.

ВНИМАНИЕ: станок приведется в движение с одновременным открытием обоих тисков. В случае, что на станке находится материал, может дойти к его нежелательному движению.

Для преотвращения этой ситуации сделайте следующий шаг:

Нажмите кнопку **STOP**, и тем подтвердите, что калибровка будет осуществлена при первой подаче.



Тиски останут закрыты и хватит запустит гидроагрегат кнопкой

10.3 ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1 – информационная секция
2 – малый дисплей
3 – больший дисплей
4 – секция управления
5 – кнопка для переключения автоматического и полуавтоматического режима станка

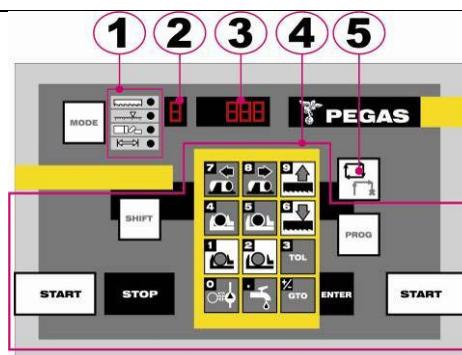


Рис. 10-2

10.3.1 1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ


	Информационная секция панели управления служит для индикации насторенных данных. Для подбора выбранного поля нажмите кнопку MODE , активное поле есть то, у которого горит красный диод. Величина выбранного параметра показывается на большом дисплее «3» после сжатия кнопки ENTER	
	Состояние пильного полотна	Мерцает ли диод, полотно не имеет правильную натяжку или есть лопнувшие
	Моментальное положение подающего устройства в мм	Информирует о моментальном положении подающего устройства
	Счётчик количества изделий /распилов	Показывает количество распилов в полуавтоматическом режиме, в автоматическом режиме показывает количество оставшихся штук
	Длина резаемого материала (мм)	Показывает выбранную длину резаемого материала

10.3.2 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ

	Дисплей выключен	Станок в полуавто-матическом режиме
	Номера с 1 до 9	Станок настроен на автоматический режим, изображенный номер представляет выбранную строчку программы.

10.3.3 3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Дисплей показывает сообщения: Автомат / Полуавтомат
Переключение автоматического и полуавтоматического режима станка при помощи кнопки:

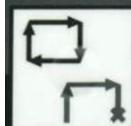


10.3.4 4. СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ - СЛУЖИТ ТОЖЕ КАК НУМЕРИЧЕСКИЙ КЛАВИШ

PROG	Предварительный выбор программы: позволяет выбрать требуемую строчку программы. Каждый раз по нажатию кнопки переходит на другую строчку. После достижения № 9 начинает опять с № 1. Кнопка работает только в автоматическом цикле
ENTER	Подтверждение вложенных данных. (См. автоматический режим)
START	START : пускает старт цикла. Настроен-ли полуавтоматический цикл, станок сделает один распил, настроен-ли автоматический цикл пускается программа. По соображению безопасности необходимо одновременно нажать две кнопки START
STOP	Stop цикла – перекратит полуавтоматический цикл в каком-либо моменту. В автоматическом режиме возможно нажать кнопку START и продолжать в цикле. Если плечо находится в распилу, рекомендуем после нажатия STOP поднять плечо мало наверх (кнопка №.9)
GTO	Переход подающего устройства в выбраное положение: нажатие кнопки GTO, при помощи нумерического клавиша вложите величину, на которую требуется настроить подающее устройство (кноп. STOP- сброс величины). По одновременном нажатию START + START доходит подающее устройство на выбранное положение. Служит например для ручной подачи требуемой длины.
TOL	Изображение сотых длины положения подающего устройства (но эту точность станок недостигает).

	Гидроагрегат :включение и выключение - нумерическая величина 0		Предварительный выбор бес функции - нумерическая величина десятичный знак
	Закрытие основных тисков. - управление гидроцилиндра с коротким ходом. Предварительный выбор положения кулачков - мануально - нумерическая величина 1		Открытие основных тисков. - управление гидроцилиндра с коротким ходом. Предварительный выбор положения кулачков - мануально - нумерическая величина 2
	Закрытие подающих тисков. - управление гидроцилиндра с коротким ходом. Предварительный выбор положения кулачков - мануально - нумерическая величина 4		Открытие подающих тисков. - управление гидроцилиндра с коротким ходом. Предварительный выбор положения кулачков - мануально - нумерическая величина 5
	Движение плеча наверх. Над верхнее положение только при одновременном нажатии кнопки 5.1 - нумерическая величина 9		Движение плеча вниз- Скорость зависит от положения дроссельного клапана 4.4 - нумерическая величина 6
	Движение подающего устройства налево. По разбегу медленной скоростей скорость автоматически повышается - нумерическая величина 7		Движение подающего устройства направо. По разбегу медленной скоростей скорость автоматически повышается - нумерическая величина 8

10.4 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

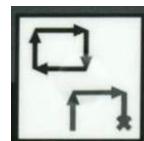

СЧЕТЧИК РАЗРЕЗОВ	
	<p>Горит-ли красный диод (помошю кноп. MODE), на большом дисплее возможно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - следить за к-вом распилов - величина повышается - выбрать количество распилов - величина уменьшается до 0

10.4.1 НАСТРОЙКА НИСХОДЯЩЕГО РЕЖИМА КОЛИЧЕСТВА ШТУК :

нажмите **ENTER** и вложте при помощи нумерического клавиша требуемое количество распилов.

Подтвердите нажатием кнопки **ENTER**.


Пример.: **ENTER + 60 + ENTER** - выбранное количество распилов будет после каждого распила уменьшаться.

10.4.2 НАСТРОЙКА ВОСХОДЯЩЕГО РЕЖИМА КОЛИЧЕСТВА РАЗРЕЗОВ

нажмите **ENTER** и потом **0** и снова **ENTER**.

Пример.: **ENTER + 0 + ENTER** - счётчик считает количество распилов с навышением

10.5 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

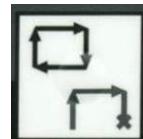

10.5.1 СБРОС ВСЕХ СТРОЧЕК ПРОГРАММЫ :

Хватит нажать одновременно кнопки **SHIFT+PROG**. На большом дисплее появится



Для подтверждения сброса всех программ нажмите кнопки **START + START**.

10.5.2 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ



Перед вложением новой задачи сделайте подбор программируемой строчки, в которую планируете вложить задачу. Нажимайте кнопку **PROG** столько раз, сколько угодно, номер строчки показан на малом дисплее.

10.5.3 НАСТРОЙКА ДЛИНЫ РЕЗАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ



Длина заготовки определена минимальной величиной 3 мм и максимальной величиной 3200 мм. Если величина длины находится вне этого диапазона, на большом дисплее появится сигнал ошибки и длина не принимается в память задачи.

С длины 999,9 мм уже нет возможность ввести десятичный знак.

ВНИМАНИЕ: если введете величину длины короче чем 3 мм, или невложите один из параметров ДЛИНА / КОЛИЧЕСТВО ШТУК, и нажмите кнопки **START + START**, выключится дисплей и станок неспособен работать. Есть необходимо выключить и включить станок главным выключателем и процесс повторить с правильной настройкой длины и количества штук.

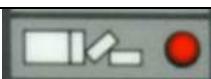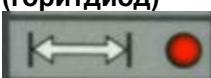1	Нажмите : ENTER
	 <p>мерцает диод, на малом дисплейе мерцает номер строчки. При помощи нумерического клавиша сделайте выбор величины длины резаемого материала в мм (вкл. десятичного знака). Подтвердите клавишом ENTER</p>
	 <p>мерцает диод. При помощи нумерического клавиша сделайте выбор требуемого количества штук (появится на дисплее). Подтвердите клавишом ENTER</p>
(горитдиод)	 <p>номер строчки перестанет мерцать, Ваш первый выбор запрограммирован. Для задачи дальнейшей строчки нажмите PROG, и поступаете на дальнейшую строчку, на малом дисплейе показан номер на 1 выше, и процесс повторяется.</p>

10.6 ПУСК ПРОГРАММЫ

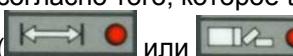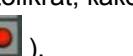1	Сделайте выбор с определеной задачой (длина и к-во штук) нажатием кнопки PROG столько раз, сколько угодно, на дисплейе показывается длина или количество штук, согласно того, которое tolíkrát, какое поле выбора кнопкой MODE выбрано  или 
2	Сделайте пуск автоматического цикла станка одновременным нажатием двух кнопок START + START.
3	Станок начнет резать, <ul style="list-style-type: none"> • если плечо находится в верхнем рабочем положении • если находится в подающем устройстве заготовки • если включен гидроагрегат
4	Станок пилить материал, после отрезки выходит консоль станка над верхнее рабочее положение, открываются основные тиски, подающее устройство подавает заготовку, зажимаются основные тиски, станок пилить материал, подающее устройство в течении резки возвращается в левое положение, станок окончивает распилъ, подающее устройство зажимает заготовку, поставляет заготовку для новой резки, и т.д....
5	На малом дисплейе мерцает обозначение автоматического цикла, на большом дисплейе показано количество штук, которое еще следует к распилу.

Указанный основный пробег автоматического цикла можете сами по определенной мере сами наладить и оптимизировать настройкой ПАРАМЕТРОВ.

10.7 НАЛАДКА СЧЕТЧИКА РАЗРЕЗОВ

Для наладки счетчика разрезов таким образом, что бы считал все строчки программы, нажмите



SHIFT + ENTER, на дисплейе покажется

Подтвердите нажатием кнопок **START + START.**

10.8 ПАРАМЕТРЫ

В этот выбор поступите одновременным нажатием кнопок **SHIFT + MODE**, по время около 3-х секунд. выключается гидроагрегат.



Доступ активизируется изображением на малом дисплейе. Параметры показаны на большом дисплее.

Первая цифра значит № строчки.

Дальнейшие 3 цифры значит величину параметра.

Между строчками листаете при помощи нажатия кнопки **MODE**, параметры изменяются при помощи



кнопок и .

Для вложения изменения параметров нажмите одновременно кнопки

START + START, или **STOP**.

	г.х.хх	Версия софтвера
1	1.100	Временное замедление открытия тисков Нумерическая величина 100=1 секунда
2	2.100	Временное замедление закрытия тисков
3	3.YES	Тиски открываются в нижнем положении плеча
4	4.NO	При подаче материала выключается привод полотна
5	5.YES	Плечо станка по окончении цикла останавливается в нижнем положении
6	6.NO	Консоль начинает резку и одновременно двигается подающее устройство в заднее положение. YES- подающее устройство двигается назад до окончания резки
7	7.YES	NO: 1 задача 9-ти программ (по распилу выбранной строчки станок остановится, подающее устройство не возвращается в левое положение и остается закрытое, работает гидроагрегат). YES = 1 программа 9 задач станок автоматически переходит на другую задачу бес остановки. Оптимальное для резки разных длин из одной штанги для оптимального использования целой длины штанги.

Для ввода изменения данных нажмите одновременно кнопки **START + START**, нажатием кнопки **STOP** покинете меню бес ввода измененных данных.

10.9 ТЕСТ ВХОДА И ВЫХОДА ОБОРУДОВАНИЯ

Что касается выходов, применяется для удостоверения правильных функций пульта управления и микропрограмм и что что касается входов, так правильных функций датчиков и органов чувства.

ВНИМАНИЕ: идёт о границу сервисного назначения, которая для необученного персонала очень опасная. Обслуживающим станка запрещается в этом меню сделать всякие дальнейшие операции. Есть необходимо сделать немедленный возврат назад в потребительский режим работы станка - необходимо выключить и включить главный выключатель станка.

Нажмите **SHIFT + MODE**, на дисплее покажется версия софтвера.



Сейчас нажмите **SHIFT +** . Во время нескольких секунд покажется на большом дисплее изображение входов и выходов.

Для возврата назад в потребительский режим работы станка необходимо выключить и включить главный выключатель станка.

10.10 СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ:

Станок сигнализирует какую-то ошибку на 4-х цифровом дисплее согласно условиям опасности или состояния станка. Сброс сообщения о ошибке сделаете кнопкой **STOP**

Код	Причина	Описание
E001	вход	включенная кнопка аварийного Стопа станка
E002	вход	термозащита основного электродвигателя
E003	вход	термозащита электродвигателя насоса гидравлики
E007	вход	лопнувшие или мало натяженное полотно
E008	вход	открытый кожух
E009	логическая цепь	выключенный гидроагрегат
E014	вход	плечо в нижнем положении. Нельзя запустить цикл
E015	вход	плечо в верхнем положении. Нельзя в дальнейшем поднимать плечо, необходимо переналадить упор датчика верхнего положения - см. дальше..
E016	вход	плечо между верхним и нижним положением. Нельзя двигать с подающим устройством.
E026	счётчик	подающее устройство нет в исходном положении
E027	логическая цепь	автоматический счётчик штук – настроено на 0
E028	логическая цепь	конец штанги
E029	вход	подающее устройство вперёд
E030	вход	подающее устройство назад
E031	логическая цепь	мёртвые точки движения подающего устройства
E032	логическая цепь	Коммутатор является закрытой верхней и нижней позиции в то время как
E033	логическая цепь	с подающим устройством нельзя двигать
E043	логическая цепь	величина настроена на 0.
E081	логическая цепь	ошибка позиции. Вне диапазона допуска
E087	Cycle state	конец цикла (малое значение для PAR. P18)

таблица 10-1


Пример:  значит выключенный гидроагрегат.

10.11 ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ УГЛОВ

Показывает установленный угол на цифровом индикаторе.

Поворот конзолы станка возможно осуществлять только при заключенном главном выключатели станка, в другом случае дойдет к плохому изображению угла поворота конзоли.

10.11.1 ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ

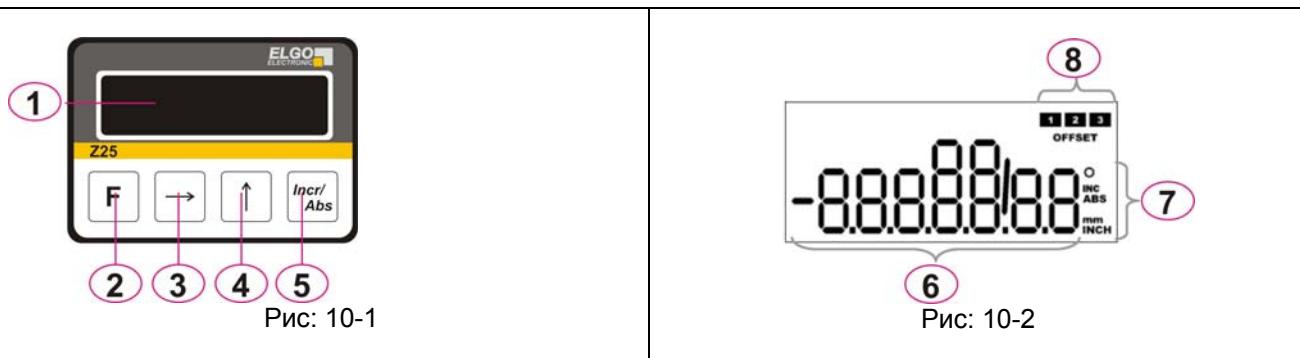

1. Дисплей
2. Вторая изменение + / -
3. Выбор следующего декады
4. Четвёртое Выбор дополнительных констант - на протяжении десятилетий активно +1
5. Абсолютное / дифференциальное отмеривание Верстка и выбор из следующих параметров
6. Шестой Текущая позиция
7. Режимы отмеривания
8. Дополнительная постоянная величина

10.11.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Основное исполнение располагает двумя режимами работы:

- Программная работа (задание параметров)
- Основная работа (отмеривание)

10.11.3 ВЫПИСКА ПАРАМЕТРОВ

Для вступление в режим задания параметров нажмите на 3 секунды кнопки +

Кнопкой переключается между отдельными параметрами

Кнопками (выбор декады) и (повышение величины) избирается параметр

Кнопкой переключается знак величины надлежащего параметра.

Любое изменение величины должно быть подтверждено нажатием кнопки

Для возврат в основную работу нажмите опять кнопки + на 3 секунды.

10.11.4 ФУНКЦИИ КНОПОК / ВНЕШНИЕ ВВОДЫ

Зануление	Внешним вводом ST3/Pin9 – динамичный сигнал + 24 VDC
Абсолютное / дифференциальное отмеривание	Кнопкой возможно переключать между индикаторной «абсолютной» и «тносительной» величиной
Дополнительная постоянная величина	Кнопкой или активацией ввода ST3/Pin7 произойдет к начислению величины параметра P10

	к индикаторной величине. Другим нажатием кнопки  вернетесь в исходное положение.
Записка референции	Нажатием кнопок  +  или активацией ввода ST3/Pin8 произойдет к записи опорной величины заложеной в параметре P09 .
Наладка системы FMAX – абсолютная система	<p>При использовании абсолютной системы FMAX надо применить следующий порядок:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. в основном режиме нажать все кнопки на приблиз.3 сек. На дисплей L 2 2. сенсором FMAX проехать немного одним и другим направлением о приблиз. 20мм и нажать кнопку  на дисплей L 1 3. сенсором FMAX наехать на требуемую нулевую величину и нажать кнопку  на дисплей L 0 4. ослаблением кнопок есть абсолютная система подготовлена к отмериванию 0.00

10.11.5 ФУНКЦИИ КНОПОК

Основный режим отмеривания:

Записка референции	 + 
Дополнительная постоянная величина	
возврат	
Абсолютное / дифференциальное отмеривание	
Выбор программного режима	 +  3 сек.

Программный режим:

Переключение параметров	
Выбор декады	
Нарастить величину декады	
Укладка изменений	
Возврат в основной режим	 +  3 сек

11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

Станок надлежащим образом установлен, фиксирован и подключен к электросети. Перед запуском станка надо его очистить от консервирующего масла и загрязнений (порох, крепкие частицы, которые накинулись на станок во время его транспорта), только потом заполнить станок СОЖ. Рекомендуем осуществлить проверку электропроводки (подтяжка винтов контакторов, ...). Все резьбовые соединения гидравлической системы должны быть надлежащим образом тугие. Для затягивания (тоже отпускания) резьбовых соединений используем принципиально двумя ключами – одним на горло, вторым на гайку.

11.1 УСТАНОВКА УГЛОВ РЕЗАНИЯ

- 1) Включите главный выключатель.
- 2) Просмотрите, если кнопка CentralSTOP нет выключена (если да, поворотом ее верните в режим готовности).
- 3) Нажмом кнопки STOP на пульте управления активируйте его управление.
- 4) Кнопкой «0» запустите гидравлическую систему.
- 5) Совершите калибровку питателя – одновременно нажмите обе кнопки START (в питатели даже в основных тисках не должна быть закреплена заготовка).


Дальнейший метод – см. следующую статью.

После пуска станка в аварийный режим надо реализовать шаги, которые подготовят станок к резке.

11.2 НАЛАДКА ОСНОВНЫХ ТИСКОВ И ТИСКОВ ПИТАТЕЛЯ

Процесс правильного закрепления заготовки:
Поместите заготовку в тиски

- Просмотрите положение заготовки с учетом полотна (для точной резки желательно, что бы при первой резке было отрезано торцо заготовки, тем дойдет к подрезке торца)
- Помощью ручки переместите передвижную губку тисков так, что бы произошло к легкому сжатию заготовки.
- Ручкой вернитесь от пол до целого оборота назад. Между губкой и заготовкой возникнет таким образом зазор 2 - 5 мм.

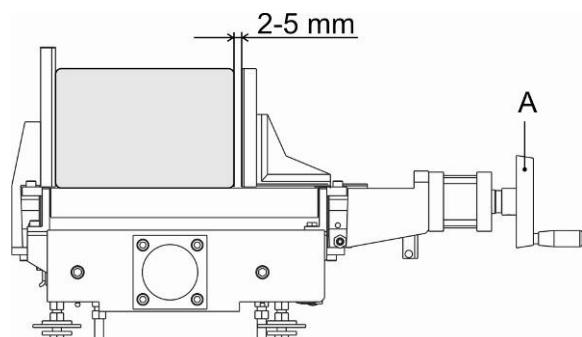

Процесс крепления основных тисков может быть избран как:

- автоматический** (тиски перед спуском реза дадутся открыты – после спуска цикла кнопкой START автоматически осуществляется закрепление – резка – ослабление);
 - вручную** (тиски перед спуском реза закрытся – после спуска цикла кнопкой START автоматически осуществляется рез и остановка остает закреплена – ослабить только после нажатия кнопки 2).
- Перед спуском автоматического цикла должны быть тиски питателя в позиции открыто.

11.3 УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Хорошая установка передвижных направляющих значительно содействует к качеству и точности резреза. Обыкновенно действует принцип, что полотно должно быть на обоих сторонах подпирено ближе всего резаной заготовки. Подпирание полотна обеспечивают именно направляющие полотна. Станки гаммы 350 имеют на стороне привода направляющие заложены на не подвижной балке. На стороне натяжки направляющие заложены на подвижной балке.

Установка положения подвижных направляющих руководствуется шириной закрепляемой заготовки. Направляющие настройте так, что бы было ближе всего подвижной губке основных тисков (при губке в позиции *открыто*). В случае потребности преобразуйте установку передвижных кожухов полотна у подвижных направляющих.

ВНИМАНИЕ: После установки передвижных направляющих всегда просмотрите:

- 1) Если не происходит к совпадению с передвижной губкой тисков (в открытом состоянии) и то во всем диапазоне подъема конзоле;
- 2) Установку нижнего рабочего положения.
Направляющие не могут столкнуться до прорезной плиты (действует, чем ближе находятся передвижные направляющие направляющим не подвижным, тем более надо переместить датчик нижнего положения А в сторону вниз)



11.4 НАЛАДКА ДАТЧИКОВ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЙ

⚠ ВНИМАНИЕ! Заготовку при наладке датчиков рабочих положений закрепите так, что бы была вне плоскости разреза, тzn.что пильное полотно при опускании конзоли проходит около заготовки.

- A... датчик нижнего положения
- B... арретирующий винт нижнего положения
- C... датчик верхнего положения
- D....арретирующий винт нижнего положения

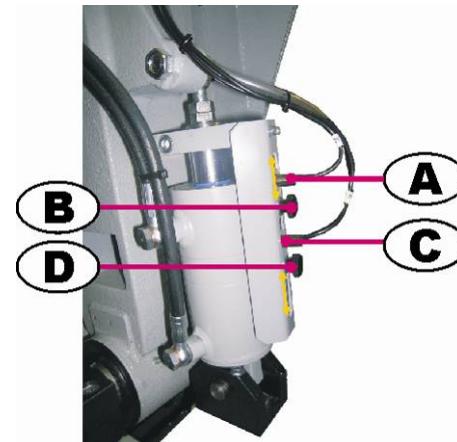


Рис. 11-1

11.4.1 НАЛАДКА ВЕРХНЕГО РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ:



- Помощью кнопок 6 и 9 на пульте управления переместите конзоль 8-10 мм над заготовку закрепленую в тисках;
- Ослабите арретирующий винт D и индуктивный датчик верхнего положения С на стройте на требуемое положение. Датчик скрепляет после приближения к кожуху гидравлического цилиндра. При сцеплении на датчике зажечься контрольный LED диод. После достижения требуемого положения фиксируйте датчик винтом D;
Кнопкой 6 откините конзоль в положение прибл. 40 мм над установленное верхнее рабочее положение (станок не работает, если конзоль не находится над верхним рабочим положением).

11.4.2 НАЛАДКА НИЖНЕГО РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ:



- Помощью кнопок 6 и 9 на пульте управления переместите конзоль 8-10 мм над заготовку закрепленую в тисках;
- Ослабите арретирующий винт B и индуктивный датчик нижнего положения A на стройте на требуемое положение. Датчик скрепляет после приближения к кожуху гидравлического цилиндра. При сцеплении на датчике зажечься контрольный LED диод
- Помните о том, что пильное полотно должно в нижнем положении полностью прорезать заготовку но направляющие не могут наталкиваться в прорезную доску
- После достижения требуемого положения фиксируйте датчик винтом B
- Кнопкой 6 откините конзоль в положение прибл. 40 мм над закрепленую заготовку.

11.4.3 ПРОВЕРКА ОПТИМАЛЬНОЙ НАЛАДКИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ КОНЗОЛИ

- Дросельный клапан №.4 на основном пульте управления (**рис.22**) перед началом резки установите на минимум;
- Просмотрите правильное закрепление заготовки;
- Кнопкой для переключения режимов автомат/полуавтомат (№.5 рис.23) переключитесь в полуавтоматический режим (на дисплее №2 ничего не светит);
- Обоими кнопками START запустите полуавтоматический цикл. Спустится перемещение полотна и конзоль переместится ускореной подачей на верхнее рабочее положение и остановится. Просмотрите положение зубьев полотна по отношению к заготовке – должны быть минимально 8 мм над заготовкой. Если тому так нет, исправьте наладку верхнего рабочего положения полотна;
- Открытием дросельного клапана спустите конзоль в нижнее рабочее положение – конзоль между верхним и нижним рабочим положением двигается медленной подачей, скорость которой регулирует дросельный клапан;
- просмотрите, если в нижней рабочей позиции заготовка полностью прорезана. В случае не дорезки осуществлите новую наладку нижнего рабочего положения индуктивным датчиком A.

11.5 НАСТРОЙКА РЕЗКИ ПОД УГЛОМ

Поворот конзоли станка возможно осуществлять только при включенном основном выключателе станка, в другом случае дойдет к плохому изображению угла поворота конзоли на цифровом показатели. Если не совпадает величина изображеного угла на единице ELGO с реально разбавленным углом, осуществлите следующее: при заключеном главном выключатели настройте консоль станка в такую позицию, что бы на дисплеи была изображена величина 0. Выключите станок главным выключателем, поверните консоль станка в позицию 0, зааретируйте поворотное устройство и включите главный выключатель.

Станок 350x400 A-CNC-LR-F позволяет перпендикулярную резку (угол поворота 0°) и угловую резку в диапазоне 60° налево и 45° направо. Величина угла поворота изображается цифровым показателем на электропульте



Рис. 11-2
налево



Рис. 11-3
направо

11.5.1 РЕЗКА УГЛОВЫХ РАЗРЕЗОВ НАПРАВО

- Конзоль надо поднять над не подвижную губку тисков;
- Ослабите поворотный круг ручагом 1 на боке подставки (переместить из положения A в положение B);
- Выкрутите конзоль в требуемый угол. Крайние углы ограничены упорами №. 2;
- Фиксируйте поворотный круг (ручаг 1 из положения B в положение A).

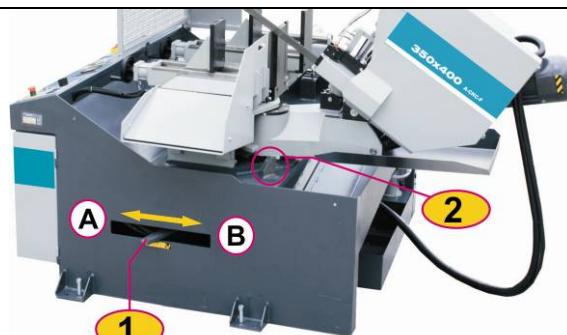


Рис. 11-4

11.5.2 РЕЗКА УГЛОВЫХ РАЗРЕЗОВ НАЛЕВО

 **ВНИМАНИЕ:** резка угловых разрезов налево осуществляется в полуавтоматической цикле:

1. Конзоль надо поднять над не подвижную губку тисков

 **Внимание:** при резке углов налево надо откинуть кожух питателя и тисками питателя переехать в левое крайнее положение!


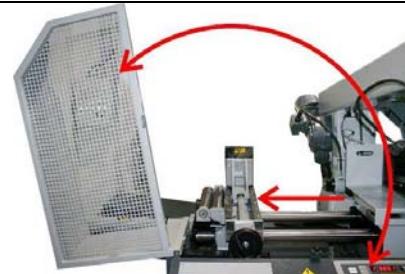


Рис. 11-5

2. осуществлите переделку тисков:

Заметка: Перестановка тисков – только для резки углов налево! Перпендикулярные резки и резки направо осуществляются при установке тисков направо!

- Изъять вспомогательный стол тисков №.4

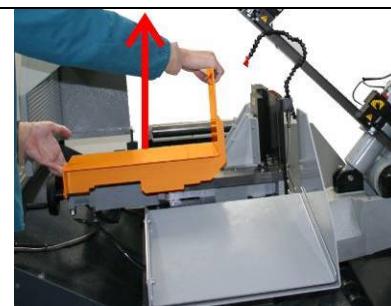

- Рычагом №.3 под тисками ослабите тиски



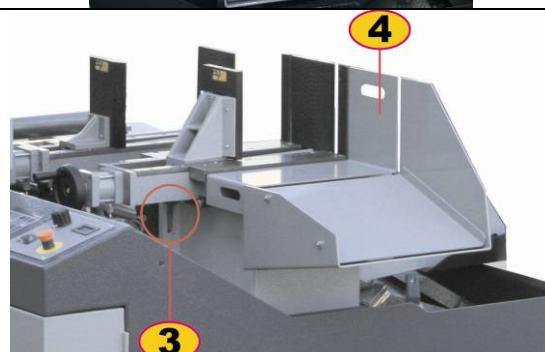


Рис. 11-6

<ul style="list-style-type: none"> - Тиски переместите до упора правого крайнего положения (рис.№.49) и рычагом №.3 фиксируйте; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Обсадите вспомогательный стол тисков 	
<p>3. Осуществлите поворот конзоли налево на требуемый угол – процесс все тот же с наладкой резки углов направо;</p>	

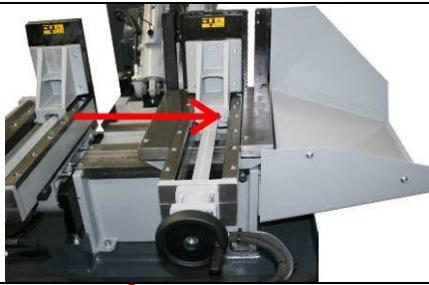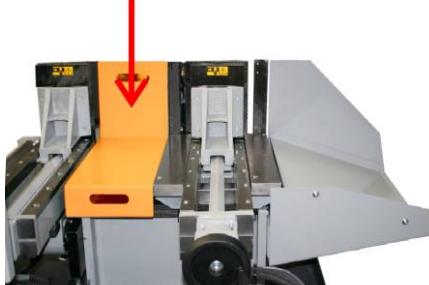

Внимание: Действие арретирования установлено так, что бы недопустило изменение угла при резке. В случае удара в конзоль может дойти к повороту и изменению угла.

12. РЕЗКА

После пуска станка в режим готовности и установки станка для резки (см.стать) изберите режим



резки. Кнопкой выбирайте между режимами АВТОМАТ и ПОЛУАВТОМАТ.

12.1 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Заготовку переместите так, что бы была отрезана требуемая длина материала (напр.помощью питателя или вручную на регулируемый упор – он не включен в стандартное исполнение станка).



Потенциометром установите скорость резки полотна так, что бы отвечала качеству



заготовки. Дроссельный клапан подачи конзоли установите в положение MIN



Переключите на полуавтоматический цикл. Тиски установите в положение ОТКРЫТО и нажмите обе кнопки START. Тем запустите полуавтоматический цикл:

- Тиски закрепляют заготовку (если не была закреплена вручную) и пильное полотно пустится;
- Конзоль начнет падать ускоренной подачей над заготовку;
- После достижения верхнего рабочего положения падение конзоли переключится на медленную подачу;
- Дроссельным клапаном возможно (и во время резки) установить оптимальную скорость медленной подачи в разрез;
- Конзоль опустится до самого нижнего положения, там остановится падение и конзоль начнется поднимать обратно на вернее рабочее положение, выедет из разреза, полотно остановится и откроются тиски (если они были при старте цикла открыты);
- Заберите срезанный материал, настройте материал для дальнейшего разрез и нажмите кнопки START (вес полуавтоматический цикл повторяется).

Дальнейшие информации – см.стать ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

12.2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Подробности о программированию и другие информации о резке в автоматическом цикле

- В автоматическом цикле возможно программировать макс.9 разных задач.
- Каждая программа заключает в себе число штук и длину.
- Многократное питание калькулирует процессор автоматически.
- Возможно выбирать разные режимы разреза и возможность автоматического изменения длин между заданными программами.
- Перед спуском программы должны быть все тиски открыты.
- Питатель должен быть в нулевом положении

Автоматический цикл сработает после сжатия обоих кнопок:

- Станок автоматически закрепить материал в основных тисках и питатель начнет переезжать в положение для заданной длины резаного материала и закрепить материал.
- Конзоль идет в разрез, после отрезки материала выедет в верхнее положение.
- Основные тиски откроются, питатель передвинет материал на требуемую длину.
- Основные тиски закрепятся, тиски питателя откроются и вес цикл повторяется.

Обслуживающий только закладывает заготовку и снимает срезаные штуки..

Во время резки возможно исправлять скорость полотна и скорость подачи конзоли в разрез.

12.3 МАНИПУЛЯЦИЯ С МАТЕРИАЛОМ

- Манипуляцию с резанным и отрезанным материалом надо проводить помошью крана, таким образом, что бы не произошло к повреждению станины станка (ролики, укладка подшипников, подставка).
- Следите за увеличенную осторожность во время манипуляции с материалом. В случае того, что произойдет к повреждению деталей воздействием не правильной манипуляции, не будет возможно акцептовать гарантийные обязательства.
- **ВНИМАНИЕ:** В случае того, что компонентом рольганга является отмеривание, запрещается движение материала помошью магнитов, или работать с магнитом вблизи магнитного отмеривания. Магнитная линейка отмеривания изменяет магнетизм – и тем доидет к уничтожению этой линейки. В том случае не возможно акцептовать гарантийные обязательства!!!

12.4 15 ПУНКТОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЗКИ

1. правильно избранный модель станка и принадлежностей (должен быть очевидный метод резки и понятно указаны все чертежи и качества материалов, которых резка касается).
2. качество пильно полотна - M42, M51, SINUS, является прямо пропорциональным жесткости резаной штанги.
3. величина зуба пильного полотна (или его геометрия)... связана с шириной резаного материала.
4. скорость пильного полотна (м/мин) является прямо пропорциональной свойствам материала резаной штанги (качество - ČSN, ISO, DIN, WR, GOST...)
5. скорость резания (мм/мин) является прямо пропорциональной толщине стружки и предпочтении стилю резки - с учётом на максимальную мощность, оптимизируемый срок службы пильного полотна, идеальную шероховатость резки
6. качество СОЖ (достаточное количество масла в воде) и достаточное количество СОЖ текучее в разрез
7. точность направления пильного полотна в направляющих - потребность минимального зазора направляющих и полотна (0,05 мм)
8. оптимальная натяжка пильного полотна
9. правильное укрепление заготовки - заготовка не может вибрировать или передвигаться в разрезе
10. правильная механическая наладка станка (направление конзоли, укладка шкивов, плавность движения конзоли)
11. идеальная плоскость рольганга и станка.
12. качественная очистка стружки из зубьев пильного полотна - очистительная щетка
13. правильные конструкционные свойства станка (диаметры шкивов и длина скрутки пильного полотна), массивность станка (не могут возникать вибрации)
14. правильный ход пильного полотна
15. субъективный фактор. Обслуживающий персонал должен быть интересован на том, что бы станок правильно работал.


12.5 5 ПУНКТОВ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЗКИ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ СТАНКЕ

1. чистота контактной поверхности губок питателя и не подвижных тисков и подаваемой штанги
2. чистота отмеривающей линейки и датчика
3. заготовка должна касаться боковых роликов на рольгангах. Питатель долгую штанку в станке не сравнить.
4. правильная наладка скорости движения питателя (ускоренная подача и медленная подача)
5. геометрическая точность подаваемой штанги. Кривую штангу питатель никоода точно не подаёт. Надо применить приспособление - напр. опорную плиту с призматической укладкой.

13. ИНФОРМАЦИИ О ПОЛОТНУ

13.1 НАТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА

Полотно натянуто правильно, если контрольная лампочка натяжения полотна перестанет гореть красно. Натяжение полотна производится ручным затягиванием болта натяжения.

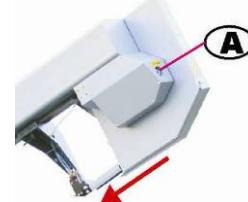

13.2 ЗАМЕНА ПОЛОТНА

В течении замены полотна необходимо выключить станок из главного привода электропитания и станок вновь включить только после вставки нового полотна и закрытию кожухов шкивов и полотна.

1. Поворотную доску станка выставте в положение 0°, конзоль станка так, что бы пильное полотно образовалось угол с горизонтальной плоскостью 20 – 30 градусов, переключите главный выключатель станка в позицию 0, вытяните вилку главного подвода напряжения из штепсельной розетки.
2. Следите за тем, чтобы направляющие полотна были как возможно ближе всего у себя (ослаблением ручки переместите несущее плечо с направляющими – поз.№1- как возможно далее от шкива натяжения). После этого ослабте винт натяжения полотна – поз.№2
3. После открытия защитного кожуха полотна (поз.№3) и открытия предохранительного рычага (поз.№4), высуните полотно из предохранительных крюков (поз.№5), садите полотно из шкивов (поз.№6) и потом высуните из направляющих (поз.№1 и 7).
4. Всегда проконтролируйте состояние шкивов и направляющих, все детали, находящиеся в соприкосновении с полотном, необходимо поддерживать в чистоте
5. Новое полотно сначала вставьте в пазы направляющих и потом насадите на шкивы. Полотно прижмите спинкой на буртик шкива и сделайте легкое натяжение (затягивайте винт поз.№2). Проверте, если полотно находится в правильном положении к буртикам шкивов № 4, если правильно вложено в пазы направляющих
6. Закройте кожухи шкивов и прикрепите кожухи полотна. Вставте вилку в розетку, переключите главный переключатель станка в положение № 1.
7. Начните затягивать болт натяжения. Полотно правильно натянуто в тот момент, когда контрольная лампочка натяжения полотна перестанет мерцать

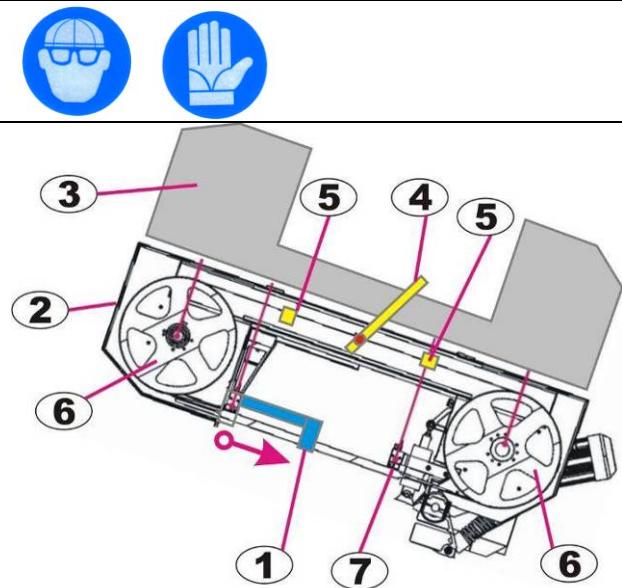


Рис. 13-1

13.3 НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Направляющие (не подвижные и подвижные) управляют полотно в точный разрез. Содержают 6 заменительных твердосплавных пластинок . Через направляющие протекает СОЖ.

Направляющие отрегулированы из производства. В случае необходимости новой наладки рекомендуем заказать техническое обслуживание компании «PEGAS-GONDA s.r.o».

Во время резки старайтесь отрегулировать держатель передних передвижных направляющих само ближе к резаной заготовке.

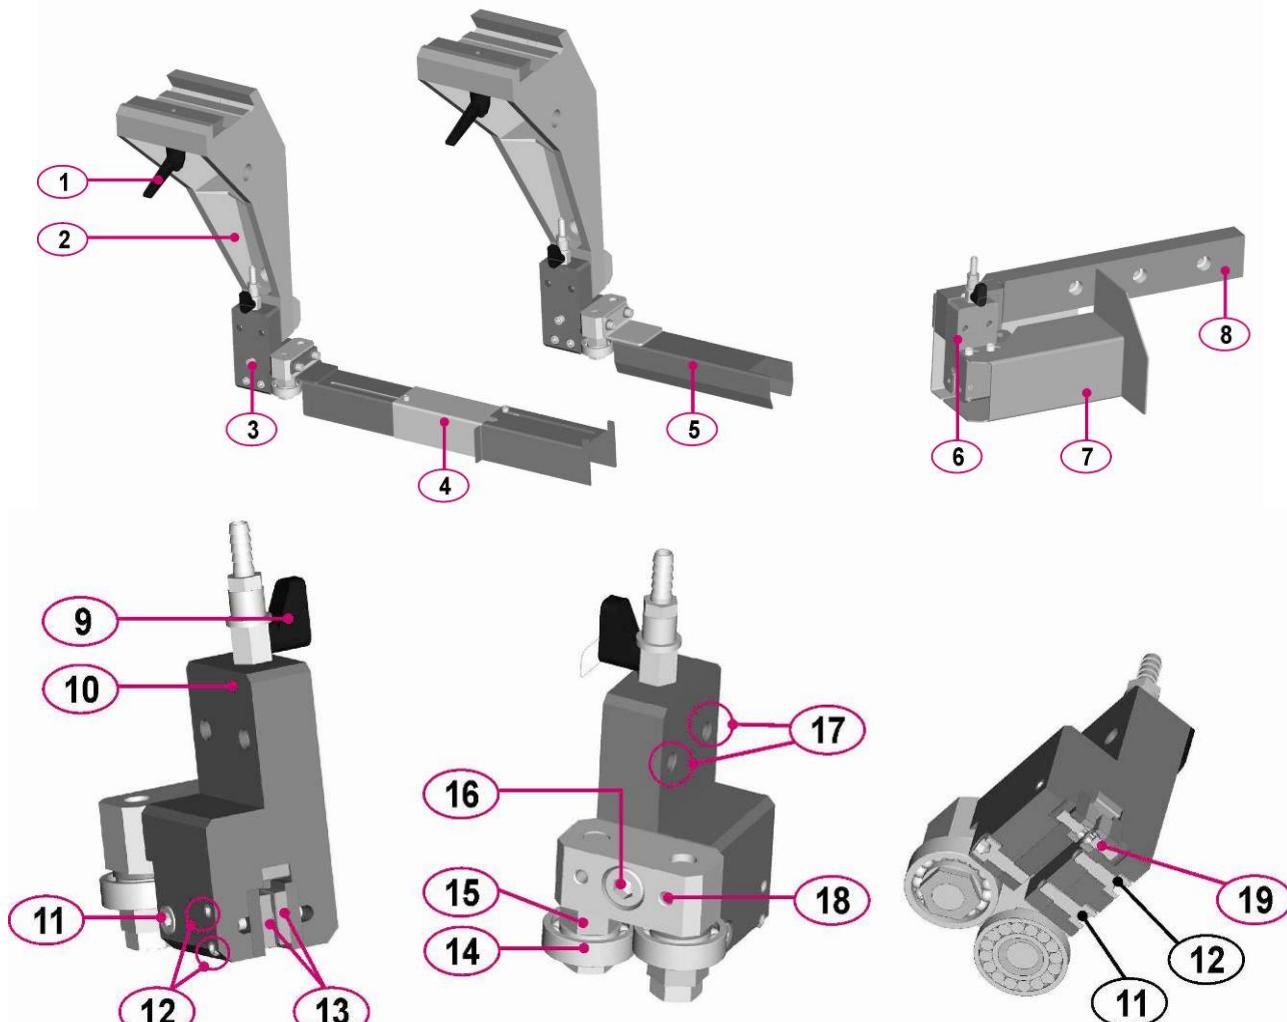


Рис. 13-2


1. Винт индикаторный подвижного корпуса
2. Подвижный корпус направляющих
3. Передвижные направляющи
4. Подвижный кожух подвижных направляющих пильного полотна (вариант А)
5. Кожух передвижных направляющих пильного полотна (вариант Б)
6. Не подвижные направляющие
7. Кожух не подвижных направляющих пильного полотна
8. Корпус не подвижных направляющих
9. Клапан – регулировка СОЖ
10. Корпус направляющих
11. Зажимный винт несущей плиты с направляющими твердосплавными пластинками.
12. Регулировочные винты твердосплавных направляющих пластинок – запрещение манипуляции с позицией винтов – имеет большое влияние на срок службы пильного полотна
13. Направляющая твердосплавная пластиинка спины полотна. Как только создается на поверхности паз от спины полотна (глубже чем 0,3мм), надо пластиинку заменить.
14. Направляющие подшипники расположенные на энцентри. Возможно наладить позицию

подшипников само ближайшее полотну, но с монтировочным зазором. Рекомендуем иметь запасные подшипники на складе..

15. Шестигранник екцентра направляющих подшипников. При замене подшипников оборотите екцентром таким образом, что бы между не натяженым полотном и подшипники был минимальный зазор, позволяющий замену полотна.
16. Винт корпуса подшипников
17. Зажимные винты направляющих - запрещение манипуляции с позицией винтов – имеет большое влияние на срок службы пильного полотна
18. Отверстия для прикрепления кожуха полотна
19. Винты для прикрепления твердосплавных пластинок

13.4 ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЩЕТКА ПОЛОТНА

Правильная функция очищающей щётки является очень важным фактором для получения самой долгой долговечности пильного полотна. Остриё зубьев, которые входит в резаемый материал, должно быть чистое (бес стружки). По этому регулярно проверяйте состояние очищающей щётки и её положение в отношении зубьев полотна.

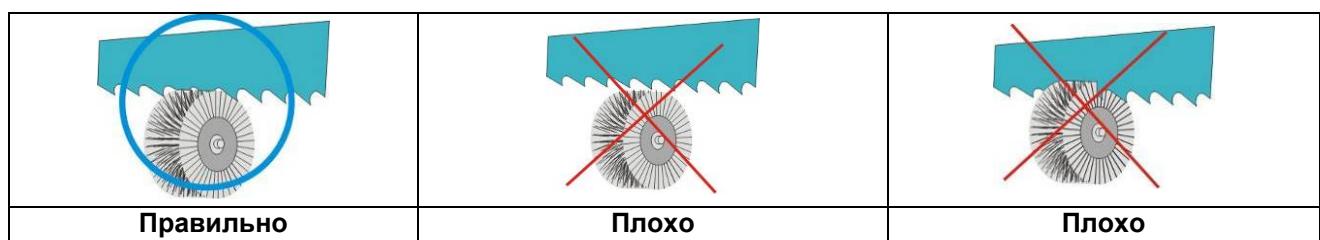

14. ВЫБОР ПОЛОТНА ПИЛЫ

Существует прямой связь между правильным выбором полотна и идеальной производительностей станка.

Фирма PEGAS GONDA производит и реализует полотна для работы по металлу.




Предупреждение : В случае неправильного подбора геометрии и размера зубьев пильного полотна в отношении к резаемому материалу может дойти к повышенной нагрузке и ненормальному износу узла привода полотна (шкивы, подшипники, редуктор, электродвигатель). При выборе малых зубьев в отношении к длине резки образуется из материала долгая стружка, которая уже не вмещается в зазор между зубьями и стремиться распространяться в стороны зазора между зубьями. Эта действительность – переполнение зазора между зубьями отражается постепенным заклиниванием стружки в разрезу, потерей качества резки и ненормальным увеличением сопротивления резки и увеличением потребляемой мощности станка. Повышенная нагрузка отражается тоже повышенным нагревом целого узла привода полотна вкл. самого электродвигателя и быстрым затуплением полотна. По этой причине не будут признаны reklamации на быструю износ узла привода полотна.

14.1 БИМЕТАЛЛНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

Мы поставляем полотна биметаллической конструкции. С их помощью можно резать сталь, инструментальную сталь, нержавеющую сталь, чугуны, цветные металлы, пластмассы.

Несущей частью полотна является высококачественная рессорно-пружинная сталь, острия зубьев произведены из жесткого металла HSS

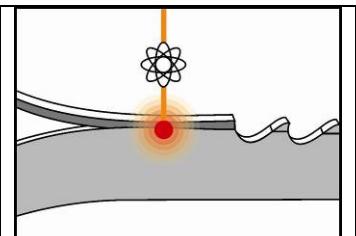

HONSDERG VISION M42 - Пильное полотно в биметаллическом исполнении. Несущее полотно - упругая сталь с содержанием 4% хрома. Режущая часть - быстроходная инструментальная сталь HSS M42 с содержанием 8% кобальта и 10% молибдена. Закалка зубьев на 68 HRC в связи с настойчивым несущим полотно высокой прочностью при изгибе позволяет разрезку рядовой стали вплоть до крепости 45 HRC. Применение: Несмотря на модель станка, для цельных заготовок и профилей в штучном производстве.

HONSDERG SPECTRA M42 - Пильное полотно в биметаллическом исполнении. Несущее полотно - упругая сталь с содержанием 4% хрома. Режущая часть - быстроходная инструментальная сталь HSS M42 с содержанием 8% кобальта и 10% молибдена. Закалка зубьев на 68 HRC в связи с настойчивым несущим полотно высокой прочностью при изгибе позволяет разрезку рядовой стали вплоть до крепости 45 HRC. Применение: Несмотря на модель станка, для цельных заготовок и профилей в штучном и мелкосерийном производстве.

HONSDERG DELTA M42 - Пильное полотно в биметаллическом исполнении. Несущее полотно - упругая сталь с содержанием 4% хрома. Режущая часть - быстроходная инструментальная сталь HSS M42 с содержанием 8% кобальта и 10% молибдена. Закалка зубьев на 68 HRC. Агрессивный 160 позитивный угол торца (см. выбор зубьев) определяет пильное полотно Pegas Gonda к резке цельных заготовок, толстостенных труб и профилей на двухколонных и маятниковых ленточно-пильных станках. Преимуществом этого полотна является хорошое стружкообразование при низкой загрузке полотна и спокойный ход в резке, что поднимает его срок службы. Применение: цельные заготовки, толстостенные трубы и профили на двухколонных и маятниковых ленточно-пильных станках с устойчивостью против вибрациям. Резка цветных материалов.

HONSDERG MASTER M42 - Пильное полотно в биметаллическом исполнении. Несущее полотно - упругая сталь с содержанием 4% хрома. Режущая часть - быстроходная инструментальная сталь HSS M42 с содержанием 8% кобальта и 10% молибдена. Закалка зубьев на 68 HRC. Угол торца 10° позитивный с специальной боковой шлифовкой зубьев позволяет агрессивный способ резки, что является очень выгодным при резке высоколегированных цельных заготовок. Применение: Для резки высококачественной стали, жаростойких сплавов и титана в штанговом исполнении на двухколонных

и блочных ленточно-пильных станках.

HONSDERG SECURA M42 - R Пильное полотно в биметаллическом исполнении. Несущевое полотно - упругая сталл с содержанием 4% хрома. Режущая часть - быстроходная инструментальная сталл HSS M42 с содержанием 8% кобальта и 10% молибдена. Закалка зубьев на 68 HRC. Специальное зубчатое сцепление и развод зубьев вразбежку Secura пресекает сжимание пильного полотна при разрезке, что и случается у больших профилей и балок воздействием их внутреннего напряжения. Это полотно в придачу позволяет спокойный разрез без вибрации, что поднимает разительно срок службы пильного полотна. Применение: Большие профили и балки, цветные металлы с восприимчивостью к клейке стружки на полотно.

HONSDERG RADIAL M42 - Пильное полотно в биметаллическом исполнении. Несущевое полотно - упругая сталл с содержанием 4% хрома. Режущая часть - быстроходная инструментальная сталл HSS M42 с содержанием 8% кобальта и 10% молибдена. Закалка зубьев на 68 HRC. Представляет максимальное решение для разреза высоколегированных сталей на двухколонных и блочных ленточно-пильных станках. Агрессивное пильное полотно с углом торца 160 и шлофовкой боковой поверхности зуба достигает большое качество поверхности разреза и большую продуктивность резки. Применение : Для резки высоколегированных сталей, напр.нержавеющей стали, огнеупорных и никелевых сплавов на двухколонных и блочных ленточно-пильных станках.

HONSDERG DURATEC M51

Пильное полотно в биметаллическом исполнении. Несущевое полотно - упругая сталл с содержанием 4% хрома. Режущая часть - быстроходная инструментальная сталл HSS M51. Легирование с содержанием 10% кобальта и 10% вольфрама позволяет образование острия на 69 HRC. Область применения: Высоколегированные стали крепость до 50 HRC. Вследствие большой устойчивости против тепловому абразивному воздействию повышается срок службы пильных полотен прежде всего при резке больших диаметров. Применение: Высоколегированные цельные заготовки и толстостенные трубы на станках стойковибрационных.

таблица 14-1

14.2 ЗУБЬЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

ПОСТОЯННЫЕ – расстояние между остриями зубьев постоянное	 5
ПЕРЕМЕННЫЕ – чередуются меньшие и большие зубья. Полотно имеет более широкий спектр применения, исключается возможность чрезмерной нагрузки на зубья, достигается лучший отвод стружки (за счет меньших вибраций) и более качественная поверхность распила, растет срок службы полотна. Специалисты фирмы Pegas - Gonda Вам ради помогут выбрать правильный тип полотна.	 3 / 4

ВНИМАНИЕ: положение материала в кулачках тисков оказывает большое влияние на выбор размера зубьев полотна пилы

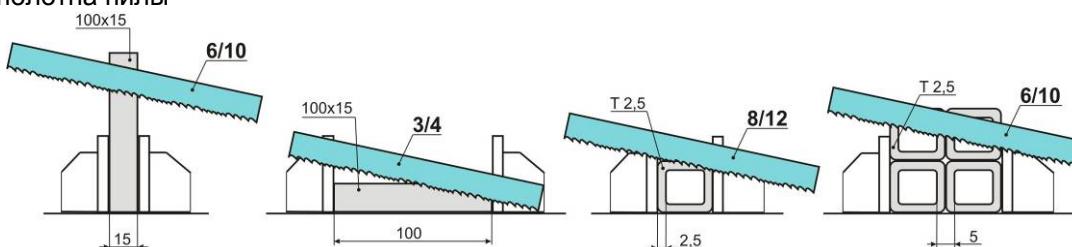


Рис. 14-1

14.3 ВЫБОР РАЗМЕРА ЗУБЬЕВ ПОЛОТНА ПИЛЫ ПРИ РАСПИЛЕ СПЛОШНОГО МАТЕРИАЛА

ПОСТОЯННЫЕ		ПЕРЕМЕННЫЕ	
A	зубьев	A	зубьев
- 10	14	- 25	10/14
10 - 30	10	15 - 40	8/12
30 - 50	8	25 - 50	6/10
50 - 80	6**	35 - 70	5/8
80 - 120	4**	40 - 90	5/6
120 - 200	3**	50 - 120	4/6 * **
200 - 400	2	80 - 180	3/4 * **
300 - 700	1,25	130 - 350	2/3
> 600	0,75	150 - 450	1,5/2
		200 - 600	1,1/1,6
		> 500	0,75/1,25

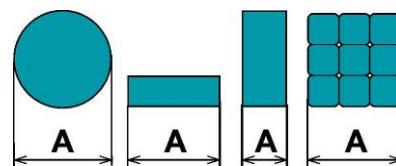


таблица 14-2

14.4 ВЫБОР РАЗМЕРА ЗУБЬЕВ ПОЛОТНА ПИЛЫ ПРИ РАСПИЛЕ ПРОФИЛЕЙ

HONSBERG										
T/D	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500
2	14	10/14	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	8/12	5/8
3	14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8
4	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6
5	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	4/6 S	4/6 S	4/6
6	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6 S	4/6 S	4/6
8	10/14	8/12	8/12	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6
10		8/12	6/10	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5
12		8/12	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5
15		8/12	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5
20			4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	3/4
30				4/6	4/6	4/5	4/5	4/5	4/5	2/3
50						4/5	3/4	2/3	2/3	
80							3/4	2/3	2/3	
> 100								2/3	1,5/2	


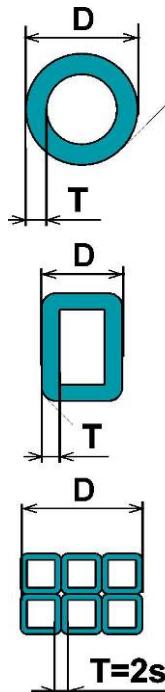


таблица 14-3

Упрощенная таблица выбора полотна пилы- размещена также на пиле

14.5 СТАРТОВЫЙ НАБЕГ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА – ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО ПОЛОТНА НА СТАНОК

Стартовый набег необходим для достижения максимального срока службы полотна. Вы сможете предотвратить отламывание микрочастиц от остриев зубьев, что может повредить соседние зубья и повысить нагрузку на полотно. Пустим полотно примерно на 30 секунд в холостом режиме с включенным насосом эмульсии для распила (для обеспечения правильной смазки полотна). Стартовый набег по мере возможности производите на легко обрабатываемом материале при минимальной скорости движения плача по распилу.

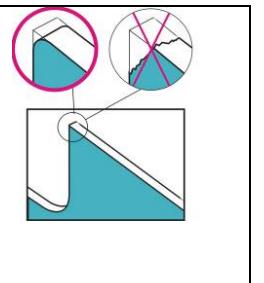

Примерно через 30 минут плавно повышайте скорость распила.

14.6 ПРАВИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ МАТЕРИАЛА

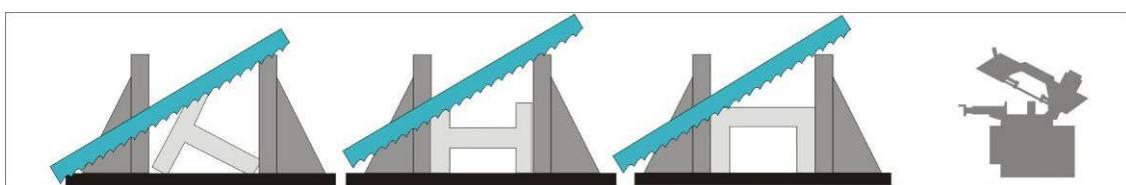


Рис. 14-2

Фиксация материала оказывает влияние на точность распила и срок службы полотна


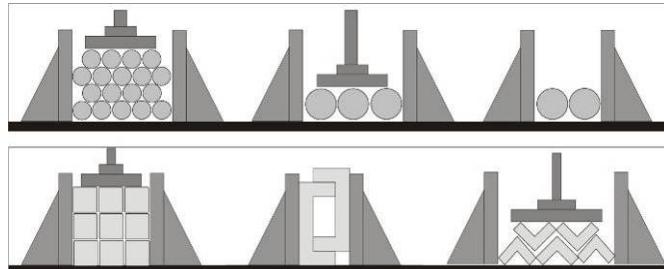


Рис. 14-3

14.7 СКОРОСТЬ РАСПИЛЯ – СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КОНСОЛИ В РЕЗАНИЕ

При выборе оптимальной скорости движения кронштейна по распилу Вам поможет анализ формы стружки :

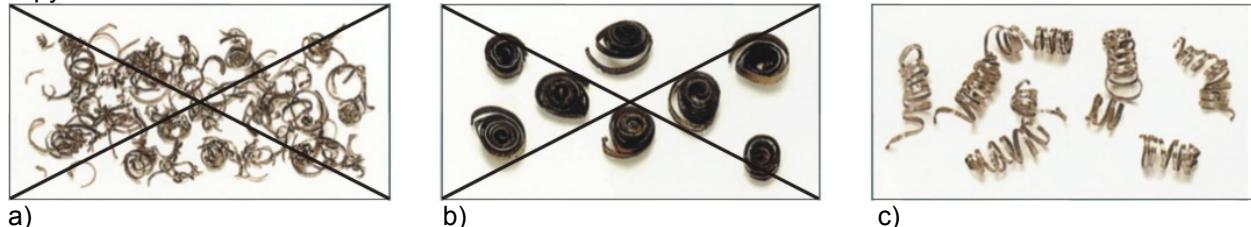

- a) **тонкие, распадающиеся** - прибавьте подачу или уменьшите скорость полотна
- b) - **толстые, иссиня черные** – уменьшите подачу, проконтролируйте подачу эмульсии.
- **того закрученные** – забиваются межзубцовые щели, используйте полотно с более крупными зубьями, уменьшите подачу или повысьте скорость полотна.
- c) **свободные, спиралеобразные** – параметры выбраны правильно

Примечание: Слишком высокая скорость движения кронштейна по распилу проявляется также вибрацией оборудования и повышенным уровнем шума

14.8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СКОРОСТИ РАСПИЛА И СПОСОБА ОХЛАЖДЕНИЯ

Материал	Обозначение DIN	Номер материала	Скорость полотна м/мин	Эмульсия	Охлаждение маслом для распила да	нет
Строительная сталь 11301-11420 12010-12020	St 35 - St 44 St 50 - St 70	1.0308-0077 1.0050-0060	70-100 50-70	1:10 1:20	X X	
Цементарная сталь 11500-11600 12020-12060	C 10 - C 15 14 NiCr 14 21 NiCrMo 2 16 MnCr 5	1.0301-0401 1.5752 1.6523 1.7131	80-100 40-50 45-55 50-60	1:10 1:10 1:10 1:10	X X X X	
Сталь отожженная	34 CrAl 6 35 CrAl Ni 7	1.8504 1.8550	20-35 20-35	1:20 1:20		X X
Автомат. сталь 11107-11110	9 S 20	1.0711	70-120	1:10	X	
Улучшенная сталь 19063-19083 15142, 16142	C 35 - C 45 41 Cr 4 40 Mn 4 42 CrMo 4 36 NiCr 6 24 NiCr 14	1.0501-0503 1.7035 1.5038 1.7225 1.5710 1.5754	60-70 40-60 60-70 50-65 50-65 40-60	1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20		X X X X X X
Подшипниковая сталь 14100, 15220	100 Cr 6 105 Cr 4 100 CrMo 6	1.3505 1.3503 1.3520	35-50 50-65 40-50	1:30 1:30 1:30		X X X
Пружинно-рессорная сталь 13250, 14260, 15260	65 Si 7 50 CrV 4	1.0906 1.8159	45-60 45-60	1:30 1:30		X X
Нелегированная сталь	C 80 W 1 C 125 W 1 C 105 W 2	1.1525 1.1560 1.1645	40-55 40-55 40-50	1:30 1:30 1:30		X X X
Легированная сталь 19422, 19452, 19721 19740	105 Cr 5 x 210 Cr 12 x 40 Cr Mo V 51 x 210 Cr W 12 x 165 CrMoV 12 56 NiCrMoV 7 100 CrMo 5 x 32 CrMoV 33	1.2060 1.2080 1.2344 1.2436 1.2601 1.2714 1.2303 1.2365	50-60 30-40 30-40 20-35 20-35 40-50 30-45 45-60	1:30 - 1:30 - 1:30 1:30 1:30 1:30		X X X X X X X X
Быстро режущая сталь 19802-19860	S 6-5-2 S 6-5-2-5 S 18-0-1 S 18-1-2-10	1.3343 1.3243 1.3355 1.3265	35-45 35-45 35-45 35-45	1:30 1:30 1:30 1:30		X X X X
Сталь для вентиляй 17115	x 45 CrSi 93 x 45 CrNiW 189	1.4718 1.4873	30-40 20-30	1:20 1:20	X X	
Жаростойкая сталь 17253-17255	CrNi 2520 x 20 CrMoV 211 x 5 NiCrTi 2615 x 10 CrAl 7 x 15 CrNiSi 25/20 x 10 CrSi 6	1.4843 1.4922 1.4980 1.4713 1.4841 1.4712	25-40 15-25 15-25 20-30 15-25 15-25	1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10	X X X X X X	
Кислотоупорная сталь	x 5 CrNi 189 x 10 CrNiMoT 1810 x 10 Cr 13 x 5 CrNiMo 1810	1.4301 1.4571 1.4006 1.4401	30-40 30-40 25-35 25-35	1:10 1:10 1:10 1:10	X X X X	
Литой чугун	GS - 38 GS - 60	1.0416 1.0553	40-60 40-60	1:50 1:50		X X
Чугун	GG - 15 GG - 30 GTW - 40 GTS - 65	0.6015 0.6030 0.8040 0.8165	50-70 50-70 50-70 50-70	- - - -		X X X X
Сплавы никеля	NiMoNic 80A NiMoNic PE16 Hastelloy - X Hastelloy - F Incoloy 901 Inconel 722	2.4631 2.4972 2.4665 2.4640	10-20 10-20 10-20 10-25 10-25	1:10 1:10 1:10 1:10 1:10	X X X X X	

Сплавы алюминия	Al 99.5 AlMg 3	3.0255 3.3535	80-800 100-700	1:10 1:10		X X
Бронза – цинк	CuSn 6 G - CuSn 10	2.1020 2.1050	70-100 70-100	1:50 1:50		X X
Алюминий –бронза	CuAl 8 CuAl 8 Fe 38	2.0920 2.0920.60	50-70 40-50	1:30 1:20	X	X
Красная бронза	G-CuSn 10 Zn G-CuSn 5 Zn Pb	2.1086.01 2.1096.01	70-100 70-100	1:50 1:50		X X
Латунь	CuZn 10 CuZn 31 Si	2.0230 2.0490	100-460 100-300	1:50 1:50		X X

таблица 14-4

15. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОПЛАТУ

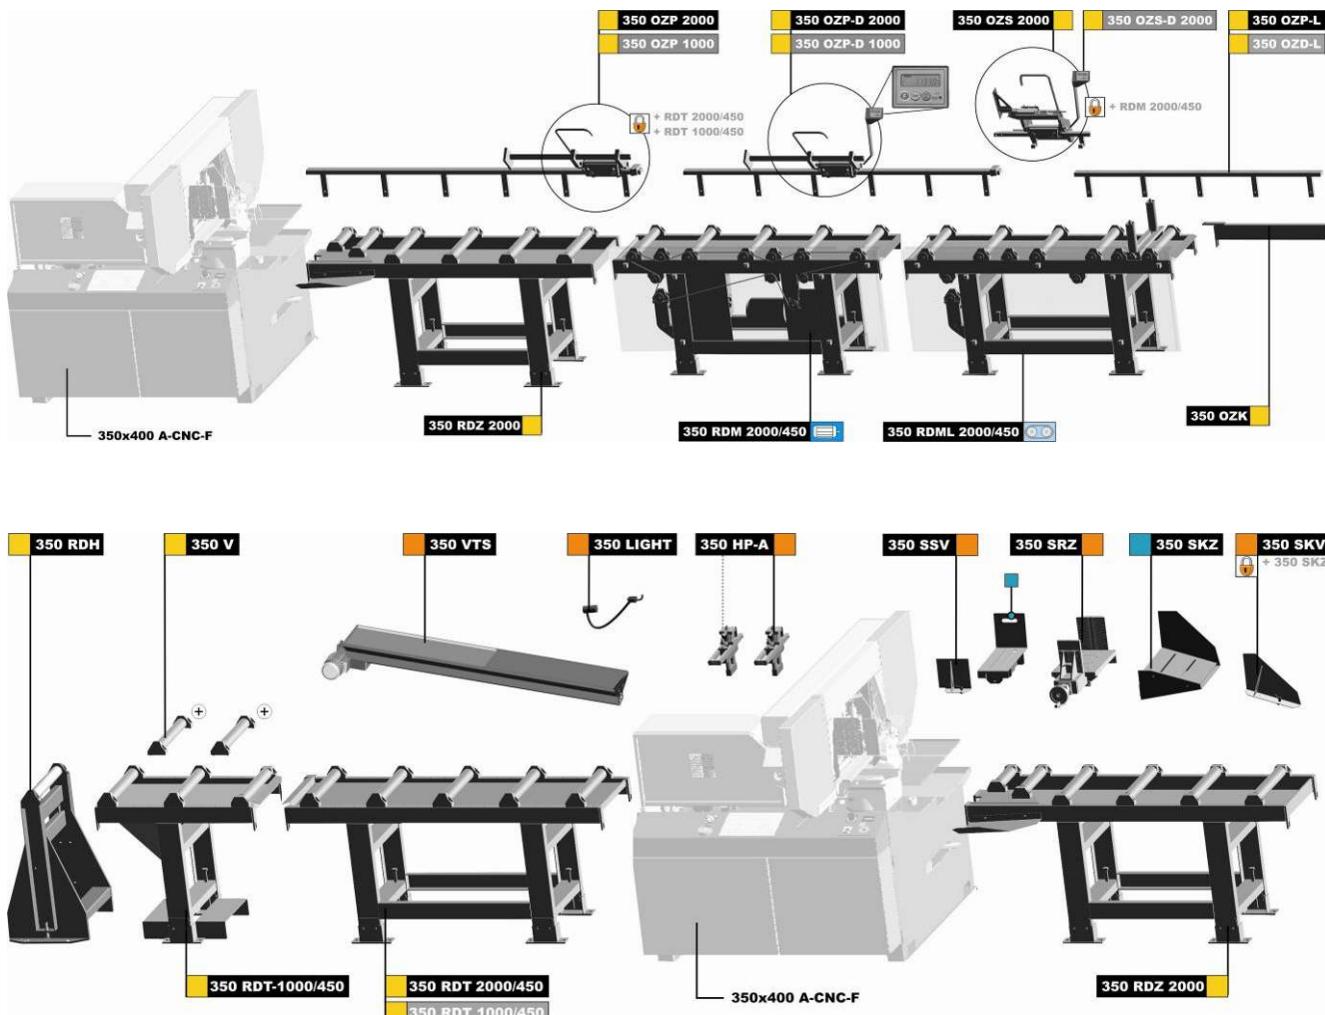


Рис. 15-1

350-MAL	двигатель с редуктором для резки Ал (30-250 м/мин)	O
350-SRZ	Гидравлические тиски за зоной разреза	OP
350-HP-A	гидравлический вертикальный прижим для резки пакетом. При помощи гидроцилиндра зажимает пакет в вертикальном направлении – содержит 2 шт. для основных и подающих тисков	O
350-RTS-A	регуляция давления тисков - содержит 2 шт.	O
350-SKZ	скольжение для отрезанных заготовок	ST
350-SKV	Боковое направление отрезанных штук, сборный к SKZ	O
350-VTS	винтовой транспортёр стружки	OP
BOX-PCS	ящик для срезанных штук вкл.стекания СОЖ в водонепроницаемый	O

	резервуар	
BOX-TRI	ящик для стружки вкл.стекания СОЖ в водонепроницаемый резервуар	О
BOX-TAH	приспособление для манипуляции с BOX-PCS и BOX-TRI	О
LIGHT L1	освещение зоны реза – галогенная лампа	OP
MINI LUBE	безотходная система смазки, заменяет охлаждение СОЖ, выгодна при резке профилей, тонкостенных труб и цветных металлов, необходим привод сжатого воздуха 6 бар	OP
PAL2	Упаковка на поддоне 2,4x2,4 м	О
OBAL2	Упаковка в деревянном ящике 2,4x2,4 м	О
350-RDT 1000/450	усиленный приемный или подающий рольганг, длина 1000 мм, ширина роликов 450 мм, грузоподъемность 1000 кг/2м	О
350-RDT 2000/450	усиленный приемный или подающий рольганг, длина 2000 мм, ширина роликов 450 мм, грузоподъемность 2000 кг/2м	О
350-RDM 2000/450	усиленный рольганг приемный или подающий с приводом, ширина 450 мм, длина 2000 мм, привод через червячный редуктор, регуляция скорости подачи преобразователем частоты, отдельное управление	О
350-RDML 2000/450	удлиняющий сегмент с приводом, присоединяющийся к RDM-2000/450	О
350-RDZ 2000	приемный рольганг, обеспечивающий угловые распилы и подключение станка с RDT, RDM, длина 2 м, 7 роликов, грузоподъемность 1000 кг/м, частю является соединительная плата для подключения к тискам.	О
350-RDZM 2000	приемный рольганг с приводом, обеспечивающий угловые распилы и подключение станка с RDM, RDM-L. Длина 2 м, 7 роликов, грузоподъемность 1000 кг/м. Заключает в себе электродвигатель с редуктором и преобразователь частоты. Частю является соединительная плата для подключения к тискам.	О
350 V	ролик рольганга RDT, вставной в зазоры	О
350-RB	боковой опорный ролик неподвижный, высота 350 мм	О
350-RBS	боковой опорный ролик подвижный - для пакетов, высота 350 мм. Работает только с RB	О
350-RDH	независимый упорный ролик, налаживаемый по высоте, статическая грузоподъемность 700 кг	О
OZP 1000	устройство для отмеривания заготовки, ручная настройка упора с показанием на стальной линейке 1000 мм, устанавливается на рольганг	О
OZP 2000	устройство для отмеривания заготовки, ручная настройка упора с показанием на стальной линейке 2000 мм, устанавливается на рольганг	О
OZP-D 1000	цифровое устройство для отмеривания, ручная настройка упора – длина 1000 мм	О
OZP-D 2000	цифровое устройство для отмеривания, ручная настройка упора – длина 2000 мм	О
OZS 2000	электромеханический упор для употребления с рольгантом RDM. Материал после контакта с мелким упором переключит в медленную подачу и после доезда на размер выключит привод. Длина 2м. Измерение длины масштабом и отметкой	О
OZS-D 2000	электромеханический упор для употребления с рольгантом RDM. Материал после контакта с мелким упором переключит в медленную подачу и после доезда на размер выключит привод. Длина 2м. Цифровое изображение заданной длины.	О
OZP-L	удлиняющий сегмент упора OZP-2000 на 2000мм	О
OZD-L	удлиняющий сегмент упора OZD-2000 на 2000мм	О
350-OZ 1000	Pracovní stůl, montovaný vedle svěráku pro odměřování polotovarů do 1m	О
350-OZK	Рабочий стол, сборный возле тисков, для отмеривания заготовок до 1 м	О
350-QPARTS	Набор быстро изнашиваемых запасных частей: - 6 шт. Твердосплавная пластинка боковая LNKW 19-1198000, HF10 - 6 шт. Винт для твердосплавной пластиинки US14 - 4 шт. подшипник - 20 шт. Очистительная щетка (300,350,440)	О

15.1 НР

Вариант упорядочения	A	B	C	D
Высота пакета (мм)	0 - 50	50-100	100-150	150-190
Верхний зажим поставляется с губкой длины l = 130 мм и 250 мм				
Минимальная ширина пакета 170 мм (при исполнении губки длины 130 мм) Максимальная ширина пакета 400 мм (возможно употребить губку длины 130 и 250мм)				

Центральный регулировочный винт верхнего зажима возможно перестраивать только в том случае, если поршневой стержень гидравлического цилиндра находится в позиции открыто. В другом случае произойдет к повреждению гидравлического цилиндра и это повреждение не будет учтено как рекламация.

При разборке верхнего зажима максимально разверните передвижную губку тисков svěráku.
Ослабите только винт верхнего зажима -позиция 1- и демонтируйте прижимный кубик – поз.3.

Выставте верхний зажим – см.рис. **Внимание: винт позиции 2 остается подтяжен!** (в другом случае дойдет к изменению наладки зазоров в передвижном устройстве верхнего зажима и дойдет к повреждению плавности работы передвижной губки тисков.)

15.2 ЛАЗЕР

ВНИМАНИЕ: При макс.подъеме конзолы может дойти к ослеплению обслуживающих лазером. Мощность лазера не достигает величин, которые являются опасными для человеческого зрения.	

Рис. 15-2

15.3 RDT

ВНИМАНИЕ: При несторожной манипуляции может скатиться заготовка из рольганга. Единственным безопасным разрешением является использование боковыми поликами RB + RBS.	



Рис. 15-3

15.4 ОСВЕЩЕНИЕ

Станок может быть оборудован освещением – точечный светильник с независящим выключателем. Поскольку того, что корпус светильника после дольшей времени свечения будет очень теплый, воспрещается прикасаться корпуса.

Изменить позицию корпуса светильника возможно только захватом пластической шейкой светильника.

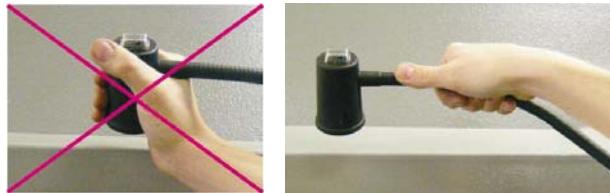


Рис. 15-4

15.5 MINI LUBE

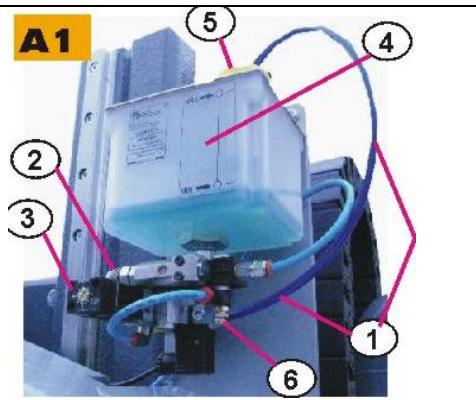


Рис. 15-5

1. подача сжатого воздуха
2. насос
3. генератор пульсов
4. бак для смазочного масла
5. крышка бака
6. дроссельный клапан количества воздуха

15.5.1 УСТАНОВКА И НАЛАДКА

- a) Кубик 7. Прикрепите в непосредственную близость пильного полотна тек, что бы боковые распылители стремились на режущую поверхность полотна.
- b) БЕСОТБРОСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СМАЗКИ прикрепите на неподвижную часть станка
- c) Присоедините напорный воздух шлангом 1 в входное резьбовое соединение. Минимальное требуемое рабочее давление 6 Atm
- d) Присоедините разъем напорной задвижки 24 V DC
- e) После присоединения напорного воздуха и присоединения 24 V в катушку клапана начнет насос пульсировать. Наладку количества масла осуществляете комбинацией наладки числа циклов насоса 3, длиной хода поршня насоса помошью гайки 2 и количеством воздуха для разбрзгивания масла – клапан 6.
- f) Правильное количество масла определите тестирующей бумагой, которую вставите между распылителями на время 5 с. После его выделения бумага должна быть:

Просаленный без стекания масла	В порядке
Стекание жирной капли	Чересчур много масла = понизить содержательность смеси – см.2., 3.
Редкие капли масла или сухая бумага	Маленькая доза масла = прибавить содержательность смеси – см.2., 3
Бумага сухая, масло капает из распылителя	Маленькое количество масла или низкое давление воздуха

Таблица 15-1

15.5.2 УПРАВЛЕНИЕ

Переключателем избираете между охлаждением СОЖ (переключатель налево), или бесотбросной системой смазки (переключатель направо).

16. УХОД И РЕМОНТЫ

Частота	Сделка
ЕЖЕДНЕВНО:	устранять стружку из станка (- бункер) дополнять СОЖ, проверять правильное отношение разбавления. Проверять составление полотна, случайно заменять полотна.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:	Если из станка не течёт гидравлическое или редукторное масло, руководствуйтесь инструкциями для замены зарядок. В другом случае закажите сервис фирмы ПЕГАС Очистить и сделать смазку всехдвигающих частей и направляющих поверхностей. Следите за чистотой микрородатчиков. Проверка функциональности управления

таблица 16-1

16.1 ПРОВЕРКА СМАЗКИ



Рис. 16-1

Poz.	Описание позиции	Необходимо сделать	Интервал проверки смазки	
1	Установка тележки питателя	- Очищать шлифованные штанги и поршневой стержень гидравлического цилиндра - Посадку штанг и тефлоновых втулок смазывать	еженедельно	F
2	Подвижная доска механизма натяжки полотна	- очистка укладки - Пластическая смазка до укладки	еженедельно	E
3	-	-	-	-
4	Установка вала шарнира конзолы	- Пластическая смазка до подшипников - контроль зазора в конических роликоподшипниках	еженедельно	E
5	Базы обоих кулачков тисков	- очистка укладки - Пластическая смазка базы	еженедельно	E
6	Трапециевидная направляющая для передвижки тисков	- Смазывать контактные поверхности		
7	Трапецеидальные винты обоих губок тисков	- Очищать резьбу, масло в резьбу	еженедельно	F
9	Трапециевидная направляющая подвижного кронштейна направляющих	- Смазывать контактные поверхности	еженедельно	E
10	Направляющие	- Очищать направляющие поверхности и комплектные направляющие от стружки и шлама	Еженедельно, При замене пильного полотна	E
	Количество СОЖ	- контроль уровня, дополнение масла	ежедневно	C
	Сцепление между насосом и электродвигателем гидравлического агрегата	- мазать контактные поверхности	1x в год	E
	обработаные поверхности станка бес окраски	- очистка поверхностей, смазка против коррозии	еженедельно	E
	уровнемер масла и фильтр на баке гидроагрегата	- контроль уровня, дополнение масла	еженедельно	A

таблица 16-2

16.2 ЗАКАЗНЫЙ ОБЪЁМ МАСЛА – КОЛИЧЕСТВА И ИНТЕРВАЛИ ЗАМЕН

Замена масел является очень важной для правильной работы станка. Если не будут масла заменены для рекомендации выпускителя, не будет признана рекламация какой-нибудь части смазываной надлежающим маслом. В случае гидравлического масла идет о любую часть гидравлической системы, в случае трансмиссионного масла идет о любую часть привода (редуктор, электродвигатель, вал и подшипники). В случае применения малости масла в СОЖ не может быть признана рекламация направляющих и пильного полотна.

О осуществленной замене масел должен быть авторизованным техническим обслуживанием PEGAS-GONDA зачислен запис в ремонтной книжке. В случае отсутствующего записи о регулярной замене не будет признана рекламация. Ремонтную книжку имейте всегда подготовленную у станка. Является обязанностью покупателя подать ремонтную книжку ремонтному специалисту компании PEGAS-GONDA и проверить комплектность и правильность зачисления.

Замена масла должна быть явной !

		Спецификация	Заказные объемы	Альтернативные объемы	Количество (л)	Интервалы замен
A	Гидравлическое масло:	ISO-L-HM 32	ESSO: E-NUTOHM32	OMV: HYDRAL 32	15 л	1 год / 2000 отработанных часов
B	Трансмиссионное масло	ISO-S150			1,5 л	См.табличку 17-2
C	Масло для СОЖ	ISO-L-HFAE	ESSO: BS TOP CUT 97-52	OMV: UNIMET ASF 192	40-45* л	1 год
D	Масло для MINI-LUBE:	Многоцелевое масло на основе синтетических эфиров	Oemetea: HYCUT SE 12	-	0,5 л	В случае потребности – см.таб.16-1
E	Пластическая смазка	DIN 51502 KP 2 P 20	Q8 RUYSDAEL	OMV: SIGNUM M 283	-	
F			WD 40	MOTIP: MPL20 MULTI SPRAY	-	В случае потребности

таблица 16-3

*Указанное количество трансмиссионного масла является только ориентировочным – необходимое количество масла достигает запрашиваемой степени данной транспарантным маслуоказателем (редуктор есть в покое).

16.3 ПОПОЛНЕНИЕ И ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО:

Уровень масла проверяйте посредничеством измерительной плитки уровня (**поз.№3**). Высота уровня должна быть минимально такая, что бы измерительная плитка уровня была погружённа в масле.

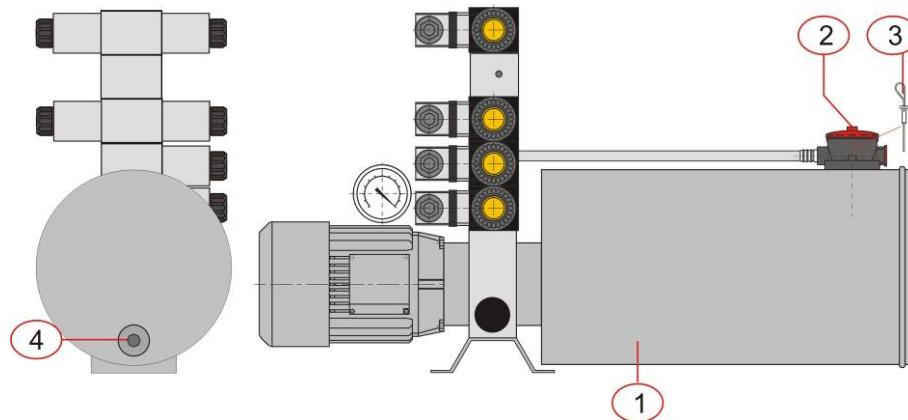


Рис. 16-2

1. Ёмкость для гидравлического масла ISO VG 32
2. Масляный фильтр, красная крышка предназначена тоже как пробка для заливки масла
3. Измерительная плитка уровня
4. Сливная пробка

16.3.1 ЗАГРАЗНЕНИЕ ФИЛЬТРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

Фильтр надо заменить при каждой периодической замене масла установленной выпускательем

16.3.2 ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ВКЛАДЫША

- Устранить из окрестности фильтра загрязнение
- Выпустить гидравлическое масло из гидравлических цилиндров станка (засунуть поршневые стержни в гидравлические цилиндры, конзоль станка должна быть в низшом положении)
- Выпустить гидравлическое масло из ёмкости. Ранше всего помошью насоса и гидравлического шланга (напр.ослаблением концевой муфты гидравлического цилиндра тисков)выпустите

большинство масла в подготовленный сосуд .Ослабите сливную пробку №.4. Выпустите остаток масла

- Демонтируйте красную крышку фильтра
- Замените фильтр
- Через новый фильтр нацедите новое гидравлическое масло
- Прикрепите красную крышку фильтра
- Движением конзоли, тисков и питателя в концевые позиции деаэризируйте гидравлический контур.
- Как только заполняются гидравлические цилиндры маслом (поршневые стержни вынесенные из цилиндров) и гидравлический контур деаэризируется, рекомендуем опять засунуть все поршневые стержни в гидравлические цилиндры и проверить количество масла в ёмкости, или дополнить гидравлическое масло..

16.3.3 ЗАПРАВКА ЁМКОСТИ МАСЛОМ

Прежде всего проведите подробный осмотр внутреннего объёма ёмкости. Проверяйте состояние маслостойкой покраски. Узнаете-ли Вы отслаивание покраски или её недоброкачественность, является лучшим покраску устраниТЬ удобным растворителем, вымыть, высушить и давлением воздуха очистить. Предупредите так дефектам, когда не качественная покраска загрязнит целую гидравлическую систему. Заправка выполняется исключительно маслом, заказным выпускательем. Никогда не заправляйте масло прямо из бочек, но помошью фильтрационного агрегата – через фильтры тонкостью лучше чем 25 µm. Проверенным является использование двух фильтров с разной фильтрующей способностью. Первый грубоватый с металлическим патроном, второй тонкий с бумажным патроном. Примените-ли фильтры с сигнализацией загрязнения, повысите качество и облегчите себе собственную работу. Как пробка для заливки масла предназначена красная крышка масляного фильтра.

У станков версии X или X-CNC является частью замены фильтров тоже замена патрона микрофильтра. Конзоль станка должна быть в низшей позиции.




Если заменяете гидравлическое масло, имеете большинством тоже демонтирован кожух ёмкости. Рекомендуем тоже проверить состояние муфты между насосом и электродвигателем. Надо намазать пластической смазкой поверхности муфты, на которых происходит к передаче крутящего момента – СМ.РЕМОНТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ.



ОТРАБОТАВШЕЕ МАСЛО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЛИКВИДИРУЙТЕ. СОБЛЮДАЙТЕ ЖИЗНЕННУЮ СРЕДУ И НЕ ВЫЛИВАЙТЕ МАСЛО В СЛИВ.

16.4 ПОПОЛНЕНИЕ И ЗАМЕНА МАСЛА ДЛЯ СОЖ

У большинства станков является задачей обслуживающего персонала проверять достаточное количество СОЖ в станке. Уровень СОЖ должна быть 30 - 60 мм под плоскостью фланца насоса СОЖ.

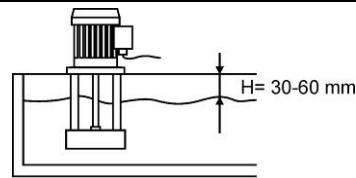

Порядок при замене СОЖ:

1. Истратите первую часть СОЖ помошью насоса СОЖ и напр.шланга от смывочного распылителя в Ваш бак
2. Демонтируйте водосточный лист №.1
3. Ослабите предохранительный шуруп №.4 кронштейна насоса №.3
4. Выньте насос СОЖ №.2
5. Вычистите ёмкость и насос
6. Заполните ёмкость новой СОЖ
7. Закрепите кронштейн насоса предохранительным шурупом

Предупреждение: При замене ёмкости СОЖ надо употребить ёмкость с водосливным отверстием, в другом случае может произойти к затоплении насоса СОЖ. В том случае не будет признана рекламация этим способом поврежденного насоса.

16.4.1 СМЕШИВАНИЕ СОЖ:

Оптимальное состояние: Во время устройчивого смещивания медленно наливайте масло для СОЖ в влажную воду. Прозойдет к идеальному смешению и созданию правильной СОЖ.

16.4.2 СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ

Смесительные пропорции исходят из рекомендации выпускатель станков и пильных полотен. Обыкновенно действует: Основная СОЖ для обычного используемой конструкционной стали смешиается в пропорциях минимально 1 литр масла на 10 литров воды (1 : 10). При резке твёрдых, легированных сталей рекомендуем повысить концентрацию СОЖ до 2,5 литров масла на 10 литров воды.

Если надо СОЖ долить, всегда доливайте уже намешанную СОЖ. Доливание воды и потом доливание оцененного количества масла является очень плохой методой.

16.4.3 СРОК СЛУЖБЫ СОЖ

Срок службы СОЖ причинен количеством факторов.

- СОЖ во время резки обмывает масла (жидкости), которыми защищены поверхности срезанных заготовок. Указанные жидкости могут СОЖ обесценить.
- в СОЖ может пропитанием и утечкой проникнуть гидравлическое или трансмиссионное масло. Эти масла создадут на горизонте СОЖ слой, которая содействует к порче СОЖ. В указанных случаях надо СОЖ заменить и провести немедленно ремонт утечки гидравлического или трансмиссионного масла.



ОТРАБОТАВШЕЕ МАСЛО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЛИКВИДИРУЙТЕ. СОБЛЮДАЙТЕ ЖИЗНЕННУЮ СРЕДУ И НЕ ВЫЛИВАЙТЕ МАСЛО В СЛИВ.

16.5 ЗАМЕНА ТРАНСМИСИОННОГО МАСЛА

Замена и заправка редуктора маслом осуществляется на ответственность покупателя.

Редукторы поставляются заполненны синтетическим маслом с долгим сроком службы: При посредственном сроке службы 15000 часов не нужный никакое техническое обслуживание или дополнение объема масла. В случае потребности замены масла или его дополнения примените только совпадающую марку. В никаком случае не возможно применить масло минеральное.

Для безопасности производства редукторов с маслом ISO VG 320 рекомендуется температура окружающей среды в пределах от -20°C до + 55 °C. Если температура окружающей среды не находится в указанных пределах, уместно выходить на выпускителя.

Регулярно проверяйте состояние уплотнения и возможные утечки масла.

	редуктор	Количество масла (л)
240x280 SHI-R	SRT 07040G630	0,35
240x280 SHI-R-F	SRT 07040G630	0,35
240x280 A-NC/ 240x280 A-CNC	SRT 07040G630	0,35
240x280 A-CNC-F	SRT 07040G630	0,35
240x280 A-NC-R/ 240x280 A-CNC-R	SRT 07040G630	0,35
240x280 A-CNC-R-F	SRT 07040G630	0,35
290x290 A-CNC	SRS 08549G632	0,6
290x290 A-CNC-F	SRS 08549G632	0,6
290x290 A-CNC-LR-F	SRS 08549G632	0,6
290x290 X-CNC-1500-F	SRS 08549G632	0,6
290x320 SHI-LR	SRS 08549G632	0,6
290x320 SHI-LR-F	SRS 08549G632	0,6
350x400 SHI-LR-F	SRS 11040G642	1,5
350x400 A-CNC-F	SRS 11040G642	1,5
350x400 H-SHI/ H-SHI-X	SRS 11040G642	1,5
350x400 H-A-CNC/ H-A-CNC-X	SRS 11040G642	1,5
440x600 HORIZONTAL	SRS 11040G642	1,5

Tabulka 16-1



ОТРАБОТАВШЕЕ МАСЛО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЛИКВИДИРУЙТЕ. СОБЛЮДАЙТЕ ЖИЗНЕННУЮ СРЕДУ И НЕ ВЫЛИВАЙТЕ МАСЛО В СЛИВ.

16.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРОВ

Для обеспечения отвечающих эксплуатационных условий рекомендуем выполнение следующих интервалов технического обслуживания.

- Для эксплуатационных условий: Высосанием исключать накопление пороха в слое более чем 5 мм
- Каждых 500 рабочих часов или ежемесячно: Визуальный контроль масленого уплотнения и возможной утечки масла.
- Каждых 3000 рабочих часов или каждых 6 месяцев: Контроль масленого уплотнения и его замена в случае, что является изношенным
- Каждых 5 лет: Замена синтетического масла

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ

Рекомендуем всегда заказать ремонтное присутствие компании PEGAS-GONDA s.r.o.

Пока станок находится в гарантии, воспрещается действовать для ниже указанных процессов.

Раньше чем принимитесь за ниже указанными операциями сами, Вы должны быть уверены тем, что указанную операцию справите. Компания PEGAS-GONDA s.r.o. не гарантирует правильность текста, или подходящей Вашей неудачей.

17.1 НАЛАДКА ПОЗИЦИИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Направляющие отрегулированные, обслуживающий не должен осуществлять никакие попадания.

Проверку рекомендуем провести раз в год вместе с проверкой натяжки пильного полотна.

Если не наступить ситуация, когда напр.обслуживающий в направляющие столкнет, не надо их позицию регулировать.

Для оптимального срока службы пильного полотна и оптимальную точность разреза надо, что бы пильное полотно двигалось натурально в направляющих и не было направляющими или резаной заготовкой никуда передвиган – см.поз. А на рисунке.

Наладка идентична для станков с направляющей пластинкой (поз.1- PEGAS 240, 290, 350, 440) и станки с направляющим роликом (PEGAS 500x500 и более).

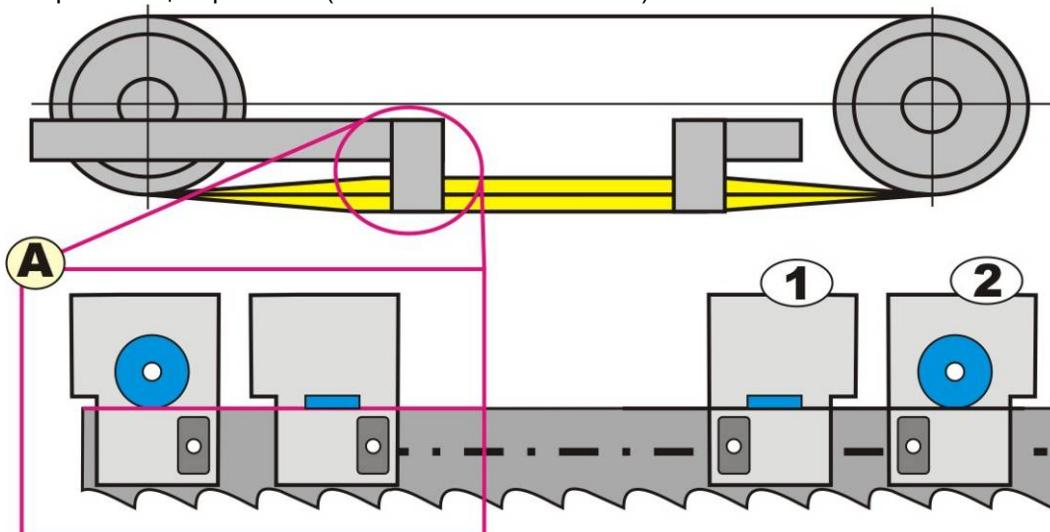


Рис. 17-1

Если полотно передвигается направляющими вниз (поз.«В») или влиянием заготовки наверх (поз. «С и D»), полотно показывает, что не имеет правильное направление и есть необходимо сделать наладку направляющих .

Позиция направляющих налаживается таким способом, что обе направляющие передвинуться наверх (около 2-х мм), вследствие того появится между направляющей пластинкой (роликом) и полотном зазор.

Закрепите всё требуемые кожухи и запустите ход пильного полотна. Приблизительно после 10 секунд, когда полотно двигается, станок остановте.

Полотно поставится в свою идеальную позицию.

Внимание- выключите основный выключатель и вытащите электровилку из розетки.

Деревянной планкой подтолкните снизу через зазубление полотна в месте направляющих. Штангенциркулем измерите величину, на которую пильное полотно передвижется наверх. На эту величину необходимо передвигнуть направляющие вниз.

Вышеуказанный процесс повторите и у других направляющих.

Если решите сделать наладку направляющих сами, есть необходимо сделать очистку внутренних направляющихнапа (помогите себе демонтажей промежточной вставки, которая нет налаживаемая) и всегда есть необходимо проверить состояние пластинок из твёрдосплава.

Часто возникает ситуация, что заказчик заказывает наладку позиции направляющих и не заметить, что пильное полотно сделало паз в верхней направляющей пластинке (или ролику)- см. рис. D.

В этом случае хватит заменить только пластинку (или ролик) и оставить направляющие бес изменений.

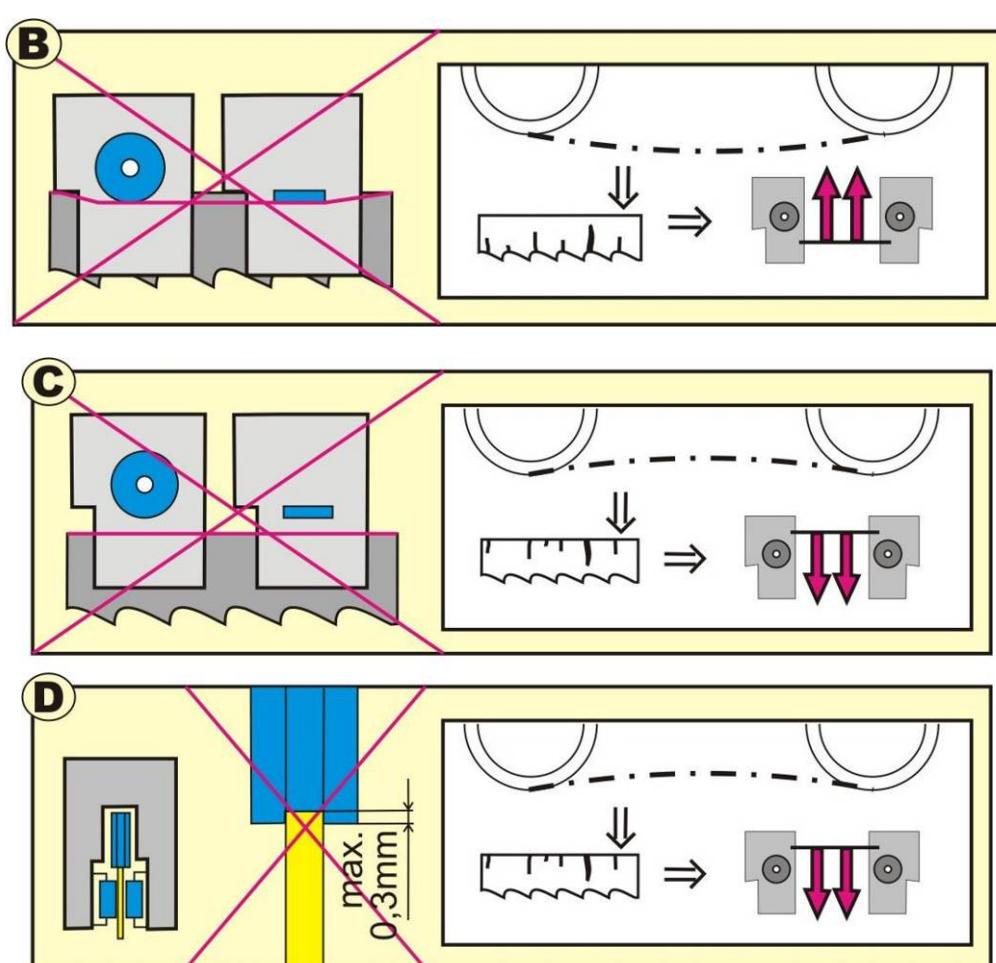


Рис. 17-2

17.2 НАЛАДКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ПИЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ И ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ

с После установки правильной позиции укрепите зажимные винты, затягиванием регулировочных винтов установите расстояние между направляющими пластинками на величину толщины пильного полотна +0,05мм (зазор между полотном и направляющими пластинками есть 0,05мм), просмотрите дотяжку зажимных винтов и заданное расстояние. Рекомендуем зазор проверять. Рекомендуем иметь запасные направляющие пластинки на складе. Рекомендуем наладку зазора направляющих пластинок заказать у ремонтной службы Pegas.

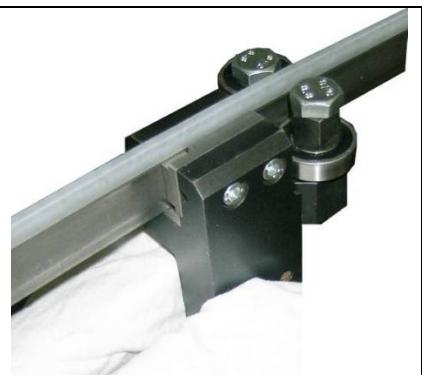


Рис. 17-3

17.3 НАЛАДКА НАТЯЖНОГО ШКИВА

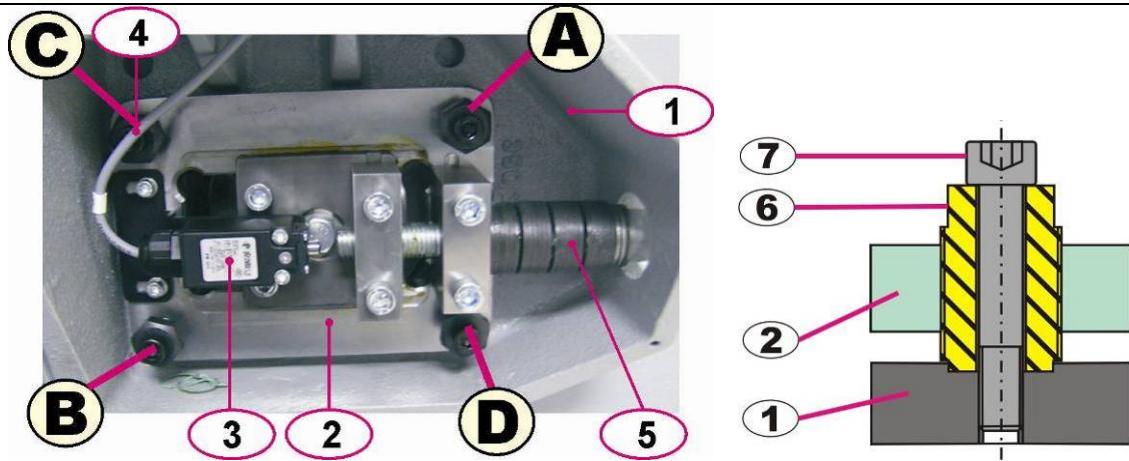


Рис. 17-4

Передний шкив наложен из производства. В случае надобности переналадки его положения, возможно это осуществить при помощи установочных винтов и гаек пос. № 4.

1. консоль станка
2. плита натяжения полотна
3. датчик индикации правильного натяжения полотна
4. установочные винты для наладки правильного положения шкива натяжения (Установщик слагается из регулировочного винта – пос.№.6 – и винта индикаторного – пос.№.7.
5. винт натяжения полотна – натяжение осуществляется «имбусным» шестигранным ключом из поставленного набора инструментов

Зазор в установке натяжного шкива (зазор в подшипниках, зазор между основанием натяжки и подвижной плитой) позволяют при натяжке полотна отклонение натяжного шкива – натяжный шкив нет параллельный с ведущим шкивом.

По этому вес комплект натяжки прикреплен на конзоле станка помошью четырех установщиков А В С D

Рекомендуем наладку оставить на авторизованное ремонтное ассистирование.

Наладку надо осуществлять с выключенным главным микровыключателем станка и с не натяженым пильным полотном.

Еще перед наладкой позиции натяжного шкива просмотрите затяжку всех винтов, которые могут повлиять аксиальную позицию ведущего и натяжного шкива. Тоже просмотрите состояние подшипников натяжного шкива. Ослабленные подшипники могут повлиять позицию пильного полотна более, чем ослабление натяжной плиты – пос.№ю2 – расположенной помошью установщиков – пос.№.4 – на конзоли – пос.№.1

Ослабите о 1 поворот винты индикаторные установщиков А В , поверните регулировочным винтом (пос.№.6) установщика А (в пределах десяток градусов) и о одинаковый угол тоже регулировочным винтом (пос.№.6) установщика В. Если будете крутить в сторону часовой стрелки, спина пильного полотна будет передвигаться в сторону конзоли. Если будете крутить противоположно, спина пильного полотна будет передвигаться в сторону от конзоли. Закрепите оба винта индикаторные. Включите главный выключатель станка, натянуте пильное полотно, наладите скорость полотна на 15м/мин и запустите полуавтоматический цикл. Будьте осторожнее, если наладку перехватите, полотно может из шкивов упасть и повреждится. После 10 секунд цикл остановите и после открытия двери просмотрите позицию полотна. Если надо, весь процесс повторяйте.

17.4 НАЛАДКА СКОРОСТИ ПИТАТЕЛЯ

После ослабления контргайки **H1** наладим четырехгранным винтом скорость медленного движения питателя 18 мм / 1 минуту

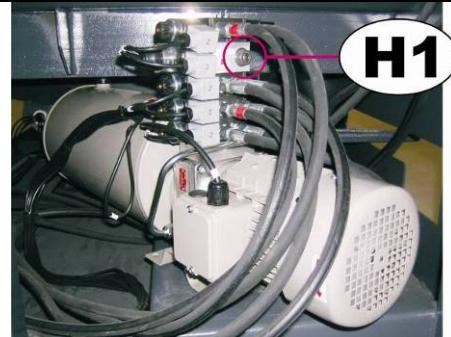


Рис. 17-5

17.5 НАЛАДКА НЕЙТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ ПИТАТЕЛЯ

Питател переместите помошью гидравлического цилиндра поз.1 в нейтральную точку (ближе всего к основным тискам).

Ослабите оба упорные винта поз. **15** так, что бы они прикасались фундаментной плиты поз.6.. Зажимными гайками поз.**14** обеспечите позицию винтов поз.**15**.

Ослабите винт поз. **7**, до тех пор пока нескрепить микрозамыкатель поз.**10**. Момент сцепления



микрозамыкателя возможно рассматривать на дисплее- **8818**. Обеспечите зажимной гайкой поз.**8** позицию винта поз..**7**.

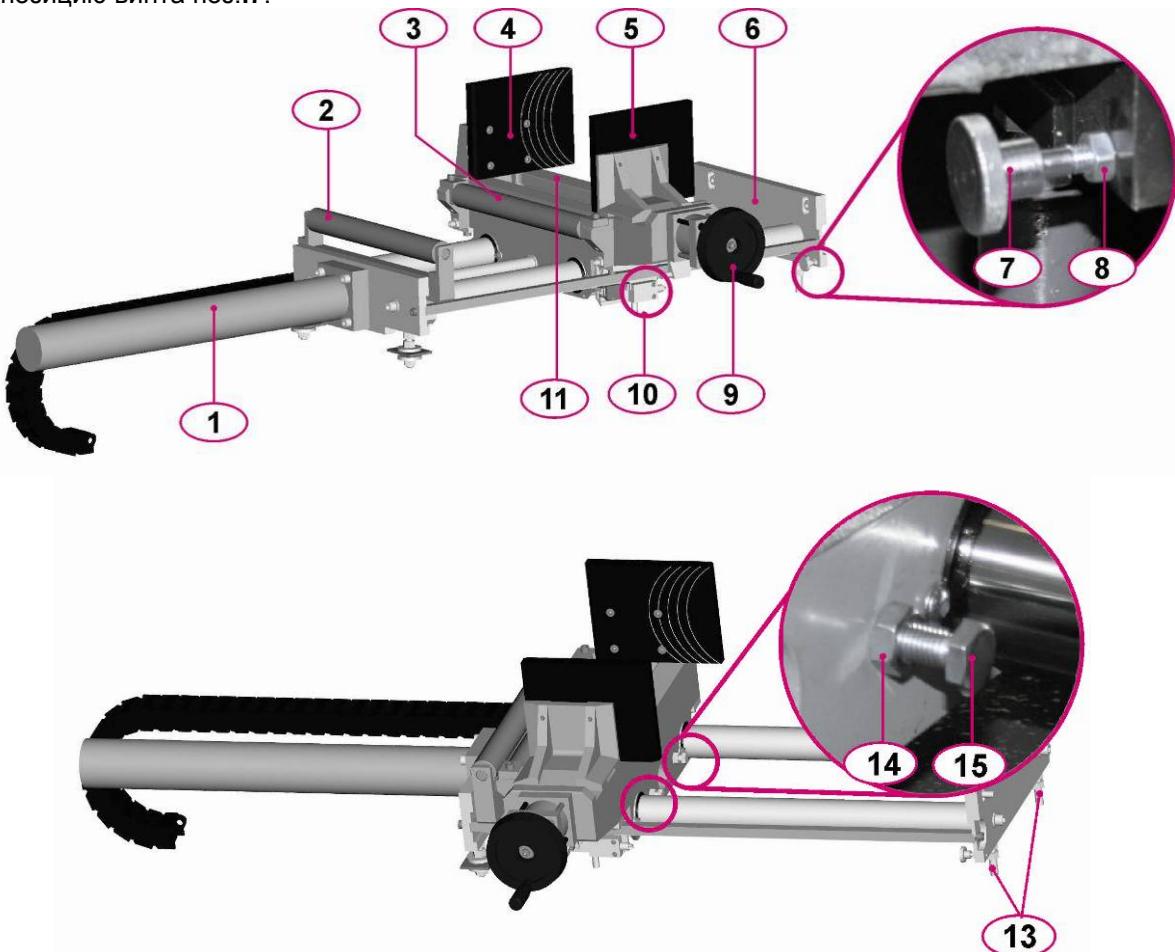


Рис. 17-6

17.6 НАЛАДКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Наладка преобразователей частоты OMRON-YASKAWA VARISPEED J7 (станки гаммы 235 до 440x600)

Чтобы мы могли гарантировать станки и их приводы, не возможно изменять оригинальную наладку преобразователя частоты.

Цифровой пульт управления – J7

Все параметры преобразователя возможно настраивать и читать на цифровом пульте:

1. 3-х местный 7-ми сегментный дисплей
2. Переключение между функциональными светодиодами LED
3. Вызывает изображение и укладку измененных данных в режиме PRGM. Укладка измененных данных остальных параметров.
4. Увеличение числа параметра или содержания параметра
5. Уменьшение числа параметра или содержания параметра
6. Стоп / повторный запуск преобразователя
7. Старт
8. Потенциометр для плавной регулировки (частоты)
9. Светодиода состояния
10. Секция индикаторных светодиодов, нажатием кнопки 2 передвигается индикация на другой светодиод

 - FREF – часточное заявление, наладка / монитор (зеленая)
 - FOUT – выходная частота, мониторинг (зеленая)
 - IOUT – выходный ток, мониторинг (зеленая)
 - MNTR – программируемая функция, мониторинг (зеленая)
 - F/R – Искание вперед / назад (зеленая)
 - LO/RE – искание пульт / клеммник (красная)*
 - PRGM – режим программирования (красная)*

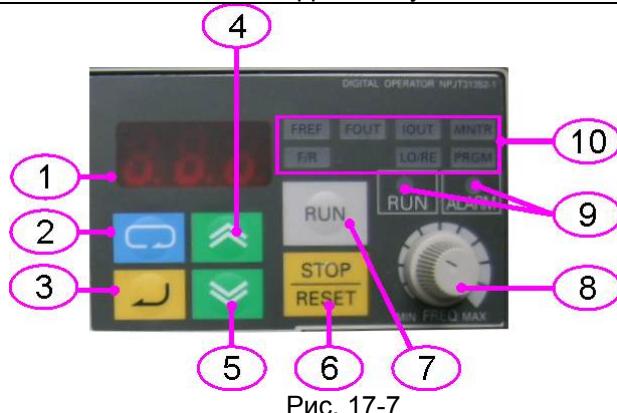


Рис. 17-7

*у красных светодиодов LED возможно изменить содержание только во время статического состояния преобразователя

17.6.1 МЕТОД НАЛАДКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Голубой кнопкой найдем функцию программирование – на дисплее покажется **PRGM**.

Вход в отдельные параметры осуществляется кнопкой **ENTER**



Изменение величин параметра осуществляйте помощью кнопок

Заданную величину подтвердите кнопкой **ENTER**



Стрелками передвигаемся между отдельными параметрами

После наладки параметров переместитесь голубой кнопкой на функцию, которую хотим просматривать (напр. IOUT – дисплей показывает нам расход эл.тока)

17.6.2 УСТАНОВЛЕННЫЕ КОНСТАНТЫ:

Параметр	величина	смысл
N01	12	Установка в исходное (заводское) состояние
N02	1	Внешний запуск через клеммник
N03	2	Задание скорости внешним потенциометром
N04	0	Останов по рампе
N05	1	Резервация блокирована
N09	50-80Hz	Макс.частота – отвечает скорости полотна 100 м/мин. Настраивается помошью спидометра Станок гаммы 235 – 67 Гц, 290- 124 Гц, 300 А-С. 73,5 Гц
N10	400	Выходное напряжение [V] при f =50Гц. Этим параметром возможно повлиять величину тока в двигатель при высоких оборотах.
N11	50	Частота синхронизма
N12	14	Частота [Гц] при скорости прибл.20 м/мин
N13	100	Напряжение [V] при скорости прибл. 20м/мин. Этим параметром возможно повлиять величину тока в двигатель при низких оборотах.
N14	1,3	Мин.выходная частота
N16	1	Время пуска [с]
N17	0,5	Время пробега [с]
N25	0,0	Рольганги с замедляющим упором (OZS) ...5,0
N32	1,5-7	Номинальный ток двигателя [A] – из таблички двигателя
N33	0 (1)	0 – для двигателей без вентилятора, 1-для двигателей с вентилятором
N34	1	Постоянная времени защиты двигателя против перегрузке
N39	6	Рольганги с замедляющим упором (OZS) ...8
N40	13	Наладка выходного сигнального реле: 13- сцеплено, если на преобразователи не появился дефект и преобразователь подготовлен на право деятельности
N42	20%	Рольганги 0
N44	1	Аналоговой мониторинг: 1 –мониторинг выходного тока
N46	4	Наладка частоты модуляции 10кГц

17.7 НАЛАДКА ДАВЛЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА:

1. Главное давление – установлено из производства, не надо его изменять.
2. Давление натяжки пильного полотна – для тензометра
3. Давление губки основных тисков, давление губки тисков питателя – регуляция для размера и весса заготовки, чем меньшее давление, тем высший срок службы механических частей тисков

17.8 ДАВЛЕНИЯ - НАЛАДКА

Давления установлены из производства – НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕМ НЕИЗМЕНЯТЬ ИХ!
Подходящую наладку оставите ремонтной ревизии

Станок	Пильное полотно	Натяжка полотна (тензометр)	Глаеное давление
			
		N/mm ² /10 (STARRET)	KGS/cm ² (ВАНСО)
150 MAN	20x0,9	10	1,0
220 GH	27x0,9	10	1,0
235 SHI, GHI, GH, MAN	27x0,9	11-12	1,1
235 A-CNC, A-NC	27x0,9	11-12	1,1
240 SHI	27x0,9	12-13	1,2
240 A-CNC	27x0,9	12-13	1,2
290 SHI	27x0,9	14-15	1,4
290 A-CNC	27x0,9	14-15	1,4
295 SHI, GHI, GH, MAN	27x0,9	14-15	1,7
300 SHI, GHI	27x0,9	17-18	1,7
300 A-CNC, A-NC	27x0,9	17-18	1,7
350 SHI	34x1,1	19-20	1,9
350 A-CNC	34x1,1	19-20	1,9
350 HERKULES	34x1,1	19-20	1,9
440 x 600	34x1,1	20-21	2,0

таблица 17-1

17.9 ЗАМЕНА МУФТЫ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И НАСОСОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА

При замене или промазании муфты следите за тем, что бы вы комплект прикрепили в идентичную позицию.

Между торцами муфты (поз.1) и переходником (поз.№2) должен быть зазор 0,5 – 1 мм. По этому штангенциркулем (поз.№ 5) измерите позицию муфты по сравнению с фланцем электродвигателя и новую муфту или новый электродвигатель собираите в совпадающую позицию..

Если бы между торцами муфты и переходником зазор не был, в том случае будет вал электродвигателя (поз.№ 3) нажимать в ротор насоса (поз.№ 4) . Внутри насоса испортится нагруженным ротором площадка в его корпусе и насос потеряет мощность (не будет способный накачивать напорное масло). Единственной возможностью ремонта потом будет покупка нового насоса.

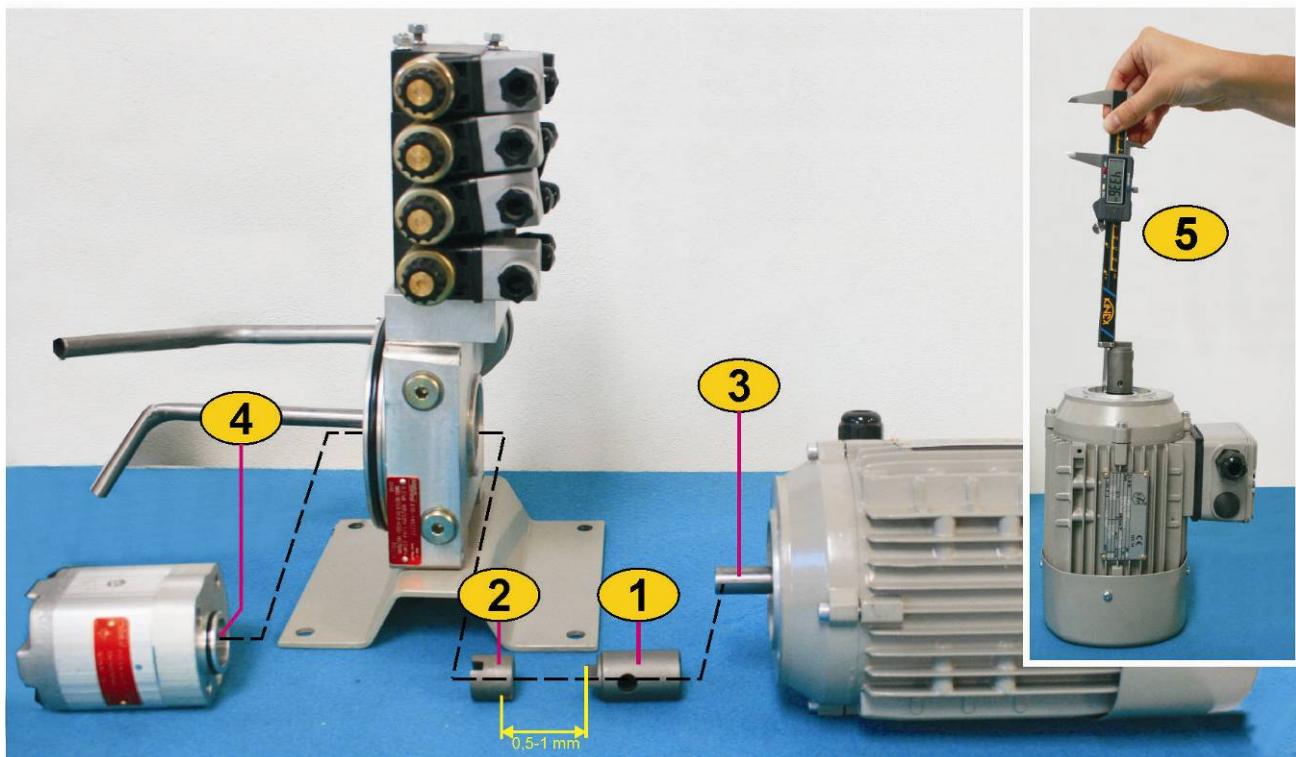


Рис. 17-8

17.10 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ВВОДОВ И ВЫВОДОВ – УУ PEGAS

17.10.1 УСТАНОВКА РЕЖИМА ДИАГНОСТИРОВАНИЕ В/В:


1.1) нажмите совместно SHIFT + MODE на срок прибл.3 сек.	
1.2) потом нажмите совместно SHIFT + левую кнопку START	
	
1.3) Дальше нажмите совместно SHIFT + 	
1.4) На левом дисплее зажечься знак диагностирования вводов: 	
1.5) Помощью MODE возможно переключить на режим диагностирование выводов: 	

17.10.2 ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ:

Во время режима диагностирования вводов и выводов на дисплее изображаются половины сегментов тех компетентных вводов или выводов, которые являются активными.

Заметка:

В режиме диагностирования выводов возможно активировать любой вывод так, что нажмите кнопку с компетентным номером. Однаковой кнопкой вывод опять выключите.

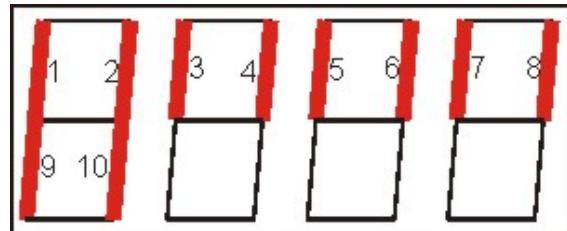

17.10.3 ВВОДЫ:

- аварийная остановка
- 2-питатель – конец штанги
- 3-верхняя позиция
- 4-нижняя позиция
- 5-правая позиция питателя
- 6-неиспользованный
- 7-натяжка полотна
- 8-кожух
- 9-гидравлика
- 10-полотно

17.10.4 ВЫВОДЫ:

- 1-открыть подающие тиски
- 2-открыть неподвижные тиски
- 3-гидравлика
- 4-питатель от неподвижных тисков быстро
- 5-питатель к неподвижным тискам
- 6-конзоль вниз
- 7-питатель от основных тисков
- 8-питатель быстро к основным тискам
- 9-конзоль вверх
- 10-полотно

Заметка.

Номера В/В являются идентичными числам на клавиатуре.

Из режима диагностирования вернитесь нажатием SHIFT + .

17.10.5 ПРОГРАМИРОВАНИЕ ПЛАТЫ SAW MICRO CNC

Обслуживающий персонал не может самопроизвольно изменять параметры станка. Смогло бы дойти к изменениям, после которых бы был станок нефункциональным или обслуживающему персоналу опасным.

Доступ в меню программирования осуществляется одновременным нажатием кнопок:	SHIFT	+	MODE
Потом таким же образом нажмите:	SHIFT	+	START LEVY
Доступ сигнализирован изображением:	P		
Между параметрами перелистывается нажатиями кнопки:	MODE		
После налиствования данного параметра подтвердите	ENTER		
К изменению параметров используйте цифровой клавиатурой платы.	0	до	9
Изменение подтвердите кнопкой	ENTER		
Сохранение установленного параметра в память	START	+	START

Если в любое время в течении установки нажмите кнопку STOP, система вернется в исходную установку без сохранения проведенных изменений.

17.10.6 УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ SAW MICRO CNC

p1	0,8	ВЕЛИЧИНА ДОПУСКА	0'= игнорируйте отклонение питателя от действительно заданной величины. При наехании на жесткий упор и контакте с нейтральной точкой не происходит к занулению позиции на данную величину прореза, но остается величина актуальная, от которой начнет отмеривание. Последствием является уменьшение или увеличение величины. Величина 0,1 и более задает разрешенный допуск от заданного размера. После ее превышении остановится цикл и заявляет E00081
p2	3	ВЕЛИЧИНА МИНИМАЛЬНОЙ ПОДАЧИ	Числовое значение минимальной штуки. Меньшую штуку не возможно задать.
p3	500	ВЕЛИЧИНА МАКС.ШТУКИ НА 1 ПИТАНИЕ	Максимальная длина для 1 питания. От этой величины начнет система определять значение, если надо выбрать многократное питание.
p4	505	ВЕЛИЧИНА КРАТНОГО ПИТАНИЯ	Предельная величина для кратного питания
p5	0	ВЕЛИЧИНА ЗАНУЛЕНИЯ	Для вращательного энкодера
p6	0	ВЕЛИЧИНА ШАГА	Для вращательного энкодера
p7	6*	ДЛИНА ЗАДЕРЖАНИЯ НАПРАВО	* станки 350 A-CNC - величина 8, При достижении величины L переключить на медленную подачу
p8	3*	ДЛИНА ЗАДЕРЖАНИЯ НАЛЕВО	* станки 350 A-CNC - величина 6, При величине 6 – прорез включится на медленную подачу.
p9	2,5	ДЛИНА УСКОРЕНИЯ НАПРАВО	При величине L переключить из медленной подачи на ускоренную подачу.
p10	1	ДЛИНА УСКОРЕНИЯ НАЛЕВО	При разгоне после скольжении 1mm ускорить на ускоренную подачу
p11	0,1	ОТСТАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ НАЛЕВО	При доезде на избранную длину и достижении величины L-0,1 выключает гидравлику и доходит.
p12	0,1	ОТСТАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ НАПРАВО	При доезде на избранную длину и достижении величины L-0,1 выключает гидравлику и доходит.
p13	1,4	ВЕЛИЧИНА ПРОРЕЗА ИНСТРУМЕНТА	Действительная величина прореза
p14	20	ШАГ ЭНКОДЕРА	* станки 350 A-CNC - величина 80, Стандартизованный параметр, реальная подача корпуса питателя, подача питателя на 1 оборот вращательного датчика.
p15	100	ВИД ЭНКОДЕРА	* станки 350 A-CNC - величина 100, Стандартизованный параметр, число импульсов

			датчика на скольжение дороги из p14
p16	0	ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ КОНЗОЛИ ВНИЗ	20=0,2с после доделки цикла конзоль возвращается вверх, остановится о эту выдержку над верхним положением.
p17	40	ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ КОНЗОЛИ ВВЕРХ	40=0,4с выдержка времени при изменении перемещения конзоли
p18	30	МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАЗРЕЗА	30=30мин после превышения этой времени станок выключится
p19	100	МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	10=1с время для срабатывание мощности двигателя.
p20	5	ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ	5=5мин если станок на это время не работает, выключится гидравлика.
p21	10	МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЗАПУСКА ПИТАНИЯ	10=10мин если после этой времени (после завершении программы) не произойдет к движению питателя, станок выключится
p22	50	ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ОТЪЕЗДА ПИТАТЕЛЯ ИЗ 0	50= 0,5с Этот параметр применен если параметр №.6 нет ноль: Время перед изменением направления
p23	50	ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА ПИТАНИЯ	50= 0,5с Время перед контрольной отметкой. Ошибка после прекращения питателя
p24	50	ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ПИТАТЕЛЯ В СТАЦИОНАРНОЙ ПОЗИЦИИ	50= 0,5с Время ожидания на FC вперед с включенным питателем
p25	1	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАНУЛЕНИЕ	1=ДА, 0=НЕТ :Во время каждого набега на 0 станок настроится в часовый прорез, или остается в измеряемой величине.
p26	2	СПОСОБ ПОЗИЦИРОВАНИЯ	
p28	3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПИТАТЕЛЯ	Параметр только для станка с ЧПУ, если нет 0, питатель наезжает на позицию (заданной длины + этот параметр), после доделки разреза питатель вернется на позицию заданной длины и подает материал.
p29	0	ЭНКОДЕР - ВХОД	Нет функциональным для станка, оставте установленную 0
p30	0	ЭНКОДЕР - ВЫХОД	Нет функциональным для станка, оставте установленную 0
p31	3	МОДУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЯ	Величина важная для софтверной версии PR.2.03

таблица 17-2

Гидравлический агрегат оставить в ходу вкл.движения питателя мин. 10 минут, что бы она нагрелась на рабочую температуру. Регулировку медленной подачи наладить так, что бы движение питателя в сторону к пильному полотну имело скорость 30 мм / 18 с +/-2 с

Указанные параметры действительны для программного обеспечения - PR.2.03 (программная унификация CNC и NC версия)

17.11 РЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ СО СТАНКОМ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ						
электродвигатель неработает	3	4	5	9			
двигатель гидроагрегата неработает	1	2	3	4	5	9	17
пульт управления негорит	6	7	8	9			
охлаждение недостаточное	18	19	20	21	24		
резаемая заготовка двигается или деформируется	22	23	25				

1	вильна нет в электророзетце
2	главный выключатель есть выключеный
3	электродвигатель сгорел или есть поврежденный
4	неправильный источник
5	редуктор заблокирован – муфта из силона, зуб.кольца редуктора, укладка вала
6	предохранители на примарной цепи напряжения
7	предохранители на панели управления
8	трансформатор сгорел или есть поврежденный
9	присоединение приводного кабеля
18	поврежденные гидравлические клапаны
19	Шланги а клапаны проводки СОЖ надо вычистить или заменить
20	Неработает насос СОЖ – проверка проходности из сосуна
21	бак пустой или засореный
22	чрезмерное движение консоли в резание
23	тиски недостаточно закрытые, заготовка неправильно зажата
24	кнопкой LUBRICANT OFF выключен насос СОЖ
25	Низкое давление гидроагрегата или маслопроницаемый гидравлический цилиндр

таблица 17-3

18.ЛИКВИДАЦИЯ СТАНКА

После истечения времени службы станка или в моменте, когда уже его ремонт является неэкономическим необходимо сделать общую разборку станка.

При разборке станка есть очень важное соблюдать общие действующие условия для безопасности работы для безопасного осуществления всех работ. Согласно местных условий поставляет условия для безопасной разборки эксплуатационник.

После целой разборки станка ликвидируются металлические части так, что сортируются по сортам металла и продаются организации, которая занимается сбором металлолома.

Части из пластмассы и резины (части электрооборудования и т.д.), которые неподлежит естественному распаданию сортируются и продаются организации, которая занимается сбором утиль-сырья.

ВНИМАНИЕ: Учитывая охрану жизненной среды запрещено ликвидировать части из пластмассы и резины сгоранием!!!

При возникновении каких-либо проблем Вы можете воспользоваться консультационной поддержкой фирмы Pegas - Gonda, позвонив по тел. +420 544 221 125.

Для общей настройки оборудования и полного контроля закажите один раз в году профессиональный сервис фирмы PEGAS - GONDA.

19.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФИРМА PEGAS – GONDA s.r.o. ВАМ ПО ЗАПРОСУ ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ И СЕРТИФИКАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Фирма Pegas - Gonda s.r.o. декларирует, что пила не укомплектована никакими однофазными электроприборами, для которых было бы необходимо подключать средний охранный проводник (обозначенный светло-голубым цветом), а также не снабжена клеммами для его подключения. При использовании пятижильного кабеля подключения этот проводник остается неподключенными.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОИЗВЕСТИ НА НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ МНОГО КАЧЕСТВЕННЫХ РАСПИЛОВ !

Фирма PEGAS - GONDA s.r.o.

20. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

21. СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ

22. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ